

WERKSTÜCKSNAM: QDAS
VERSIONSNR.: test1
SERIENNR.: test2
STAT ZÄHLER: 1

```
START      =AUSRICHTUNG/ANFANG,AUFRUFEN:, LIST= JA
            AUSRICHTUNG/ENDE
            MODUS/MANUELL
            VORHALTEBEREICH/ 5
            RÜCKFAHRWEG/ 5
            BEWEG_GESCHW/ 100
            FLY/EIN,3
            LADE_TASTER/TP200
            TASTSPITZE/T1A0B0, SCHAFTIJK=0, 0, 1, WINKEL=0
            FORMAT/TEXT,OPTIONEN, ,ÜBERSCHRIFTEN,SYMBOLE, ;NENNW,TOL,MESS,ABW,A_T
            OL, ,
            MODUS/CNC
            KOMMENTAR/DOK,NEIN,
            /,+++++
            /,
            /,Schleife einfügen
            /,
            /,Der Haken "Schleifen ID's anzeigen"
            /,herausnehmen!!!
            /,
            /,+++++
            /,
V1          =SCHLEIFE/ANFANG, ID = NEIN, NUMMER = 2, ANFANG = 1, AUSLASSEN = ,
            VERSATZ: X-ACHSE = 0, Y-ACHSE = 0, Z-ACHSE = 0, WINKEL = 0
            KOMMENTAR/DOK,NEIN,
            /,+++++
            /,
            /,Q-DAS Konverter starten
            /,
            /,+++++
            /,
            EXTERNER_BEFEHL/KEINE_ANZEIGE, NICHT_WARTEN ; D:\PCDMIS_SOFTWARE\PC-D
            MIS - Q-DAS CONVERTER\PCDQDAS.EXE /i
            KOMMENTAR/DOK,NEIN,
            /,
            /,+++++
            /,
            /,Pause im Programm einfügen
            /,
            /,mit einer Pausenzeit von ca. 3 sec.
            /,
            /,+++++
            /,
            EXTERNER_BEFEHL/KEINE_ANZEIGE, NICHT_WARTEN ; D:\HEXAGON\SOFTWARE HEX
            \PAUSEIMPROGRAMM\PAUSEIMPROGRAMM.EXE /3
            KOMMENTAR/DOK,NEIN,
            /,
            /,+++++
            /,
            /,Überwachungsfeld eingeben
            /,
            /,mit dem Namen "QDAS"
            /,mit dem Wert "1" um Konverter einzuschalten
            /,
            /,+++++
            /,
```

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE,LIMIT=15 ; QDAS : 1
PKT1 =AUTO/VEKTORPUNKT,ZEIGE_PARAM. = NEIN
NENN/0,0,0,0,0,1
MESS/0,0,0,0,0,1
ZIEL/0,0,0,0,0,1

MERKMAL LAGE1= LAGE VON PUNKT PKT1 IN=MM , \$
GRAF=AUS TEXT=AUS MULT=10.00 AUSGABE=BEIDES

ACH	NENNWERT	OTOL	UTOL	MESS	ABW	AUSTOL	
X	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	----#----
Y	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	----#----
Z	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	----#----
T	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	----#----

ENDE MERKMAL LAGE1

KOMMENTAR/DOK,NEIN,

```
 /
,+++++
 /
,Überwachungsfeld eingeben
 /
,mit dem Namen "QDAS"
,mit dem Wert "E" um Konverter abzuschalten
 /
,+++++
```

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE,LIMIT=15 ; QDAS : E

KOMMENTAR/DOK,NEIN,

```
 /
,+++++
 /
,Schleife beenden
 /
,+++++
```

SCHLEIFE/ENDE