


Guide PC-DMIS Portable

2026.2

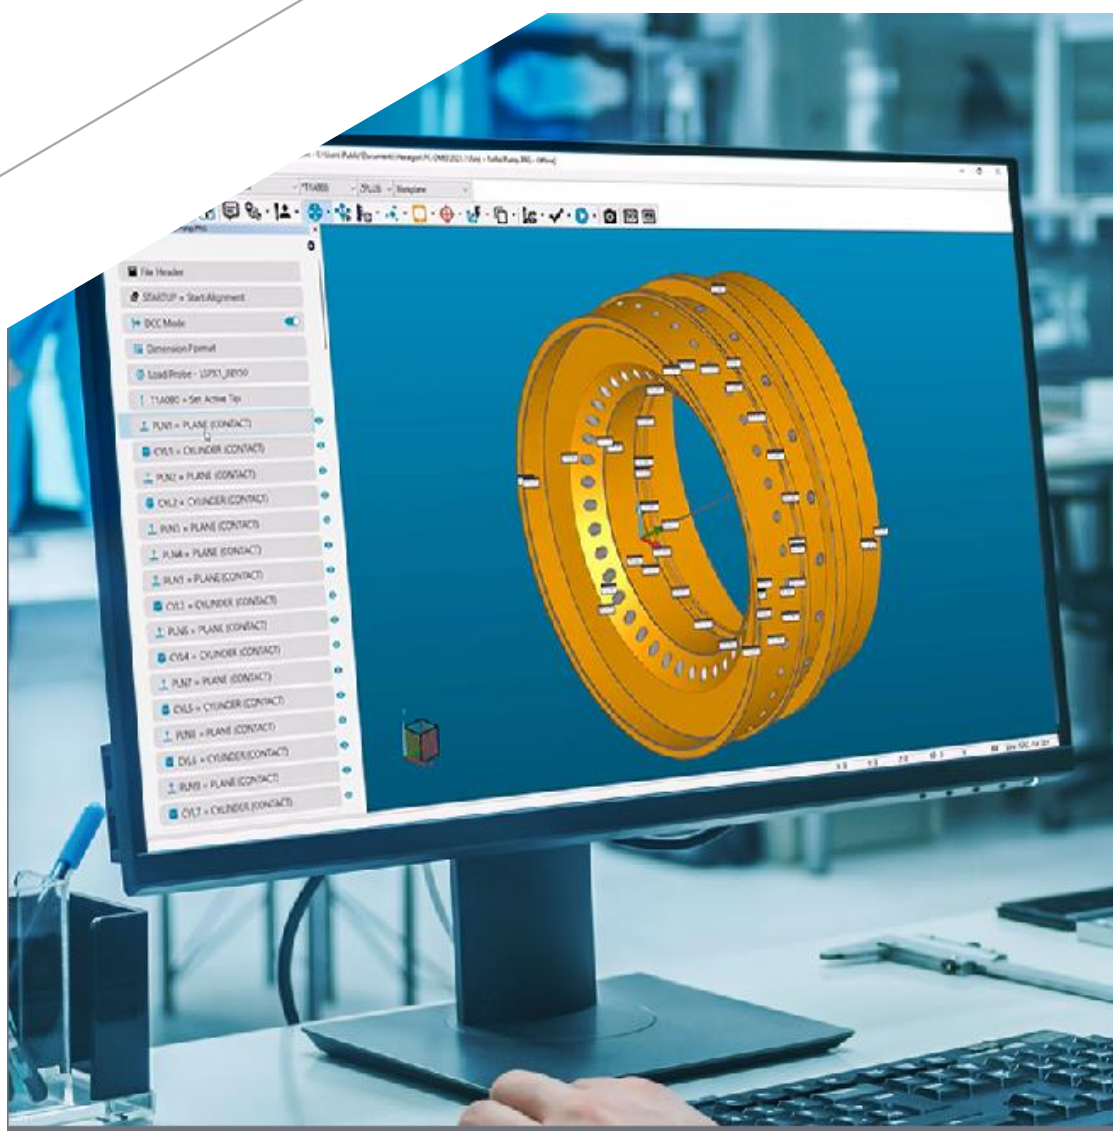

Copyright et licences

Cette documentation est soumise à un copyright. Pour plus d'informations, voir le fichier « [Copyrights, Trademarks, and Legal Information.pdf](#) » dans le même dossier que cette documentation.

Table des matières

PC-DMIS Portable : Introduction.....	9
Interface portable commutable	11
Licences de dispositif portable	12
Installation d'un dispositif portable	13
Dispositif portable au moment l'exécution	14
Option de menu Définir l'interface portable	15
Informations sur l'interface portable pour les applications et les ventes	17
Démarrage de PC-DMIS Portable.....	19
À propos de la mise en évidence d'éléments.....	19
PC-DMIS Portable : Interface utilisateur	25
Écran au poignet du bras portable Hexagon (RA8)	27
Utilisation des barres d'outils Portable	35
Fenêtre de modification.....	57
Interface Quick Start.....	58
Bar d'état	59
Fenêtre d'état	60
Résultats de palpage.....	60
Remarque sur le chargement de palpeurs lors d'une exécution portable.....	61
Configuration d'interfaces Portable	63
Interface du pisteur Leica	63
Interface du bras Faro	72
Interface Station totale	74
Fonctionnalité Portable commune	81
Importation de données nominales	81
Compensation palpeur	82
Using Hard (Contact) Probes	85
Options de déclenchement du palpeur.....	87
Conversion de palpages en points	93
Mode de point d'arête.....	94
Utilisation d'un bras portable Romer	97
Bras portable Romer / RomerRDS : Introduction	97
Mise en route : bras portable Romer.....	98
Calibrage d'un palpeur mécanique Romer.....	106
Utilisation des boutons du bras Romer	106
Utilisation d'un capteur laser Romer	115
Utilisation de la caméra intégrée RomerRDS.....	116
Utilisation d'un pisteur laser Leica.....	119
Pisteur laser Leica : Introduction	119
Mise en route : pisteur Leica	120

Interface utilisateur Leica	125
Utilisation des utilitaires Leica	143
Utilisation du mode d'auto-inspection.....	150
Using Move Feature (Move To / Point To)	153
Utilisation de palpeurs Leica	156
Construction de points pour les dispositifs de points cachés	170
Utilisation d'une station totale	171
Initiation à une station totale.....	171
Interface utilisateur Station totale	172
Compensation prédéfinie	178
Move Feature (Move To / Point To)	181
Recherche d'un réflecteur	185
Utilisation d'un système MoveInspect	187
Introduction à MoveInspect	187
Interface utilisateur MoveInspect.....	187
Utilisation de MI.Probe	190
Mesure avec MI.Probe	193
Scanning continu avec MI.Probe.....	194
Création d'alignements.....	197
Alignements de Quick Start.....	197
Alignement à 6 points.....	200
Alignement Best Fit de point nominal.....	200
Opération de type saut de grenouille	202
Utilisation d'alignements d'ensemble	208
Mesure d'éléments	219
Interface de Quick Start pour les pisteurs	219
Remarque sur les logements carrés	220
Remarque sur le type d'épaisseur : aucune.....	220
Creating "Single-Point" Measured Circle Features	221
Création de logements mesurés avec deux points	224
Scanning avec le palpeur mécanique portable	229
Règles pour les scannings manuels.....	229
Scanning pour des palpées exemples d'un élément automatique	231
Exécution d'un scanning manuel de distance fixe.....	232
Exécution d'un scanning manuel de temps/distance fixe.....	234
Exécution d'un scanning manuel de temps fixe	235
Exécution d'un scanning manuel d'axe de solide.....	237
Exécution d'un scanning manuel multisection.....	239
Exécution d'un scanning manuel de forme libre.....	241
Scanning avec un palpeur laser portable	243
Création d'un scanning manuel.....	243
Zoom auto et rotation auto	244
Définition des options du palpeur Leica T-Scan	246
Interfaces des pisteurs ATS600 et ATS800	249

Area Scan Dialog Box, Menu and Toolbar Options	249
Comment utiliser le palpeur sphérique.....	252
Exécution d'un scanning de zone.....	254
Performing a Ring Scan (ATS600 Only).....	259
Exécution d'un scanning linéaire.....	260
Performing a Feature Scan (ATS800 Only).....	266
AT403 and AT9x0 Continuous Scanning Modes	275
Annexe A : Bras portable Faro.....	279
Options disponibles dans la boîte de dialogue.....	279
Procédure de calibrage d'un bras Faro	281
Annexe B : Dépannage de systèmes portables	283
Le temps de traitement de la matrice de couleurs est trop long	283
Error Message - Attempted to access an unnamed file past its end	288
Message d'erreur - Initialisation : Attente de la caméra	289
Message d'erreur - Le chargement de interfac.dll a échoué	290
Message d'erreur - La machine ne répond pas.....	291
Message d'erreur - L'initialisation de la carte mère a échoué	291
Comment créer un fichier de prise en charge pour les pisteurs AT9x0 et AT40x.....	292
Problèmes du firmware Leica AT9x0.....	293
Problèmes de batterie du pisteur laser Leica AT9x0	293
Conseils de dépannage RDS.....	294
Le bras ROMER ne peut pas se connecter au port LAN	295
T-Scan - Aucune donnée collectée.....	296
Glossaire	297
Index	299

PC-DMIS Portable : Introduction

Cette documentation explique comment utiliser PC-DMIS Portable avec votre dispositif de mesure portable pour mesurer des éléments sur une pièce. Les dispositifs portables sont des machines de mesure manuelles assez faciles à déplacer grâce à leur taille et à leur forme. Elles sont parfois qualifiées de « machines manuelles » ou « machines à palpeur mécanique », car elles ne peuvent pas s'exécuter en mode CND et elles ne disposent pas d'un mécanisme à déclenchement tactile pour enregistrer des points palpés ou « palpées ».

Configurations matérielles prises en charge

- [Bras Romer](#) - Bras absolu Romer ou Hexagon (RA7 et RA8).
- [Pisteurs laser Leica](#) - Pour connaître les versions Leica prises en charge, voir la rubrique « [Pisteur laser Leica : Introduction](#) ».
- [Bras Faro](#)
- [Aicon MoveInspect XR8](#)

Les rubriques principales de cette documentation sont :

- [Interface portable commutable](#)
- [Démarrage de PC-DMIS Portable](#)
- [Réglages recommandés](#)
- [PC-DMIS Portable : Interface utilisateur](#)
- [Configuration d'interfaces Portable](#)
- [Fonctionnalité Portable commune](#)
- [Utilisation d'un bras portable Romer](#)
- [Utilisation d'un pisteur laser Leica](#)
- [Utilisation d'une station totale](#)
- [Utilisation d'un système MoveInspect](#)
- [Création d'alignements](#)
- [Mesures d'éléments](#)
- [Scanning avec le palpeur mécanique portable](#)


- [Scanning avec un palpeur laser portable](#)
- [Interfaces des pisteurs ATS600 et ATS800](#)
- [Modes de scanning continu AT403 et AT9x0](#)
- [Annexe A : Bras portable Faro](#)
- [Annexe B : Dépannage de systèmes portables](#)

Si vous rencontrez dans le logiciel un aspect non traité ici, consultez la documentation PC-DMIS Core.

Interface portable commutable

Avec PC-DMIS versions 2019 R1 à 2022.2, vous pouvez faire une sélection dans une liste de dispositifs portables et vous connecter à n'importe quel dispositif pris en charge. Avec ces versions de PC-DMIS, la sélection a été faite via l'option **Définir l'interface portable**.

Avec l'introduction du configurateur d'environnement dans PC-DMIS version 2023.1, la sélection se fait d'une autre façon. À partir de cette version, vous utilisez désormais l'option **Modifier | Sélectionner un fichier d'environnement**. Quand vous cliquez sur cette option, PC-DMIS affiche la liste des éléments en fonction de votre licence.

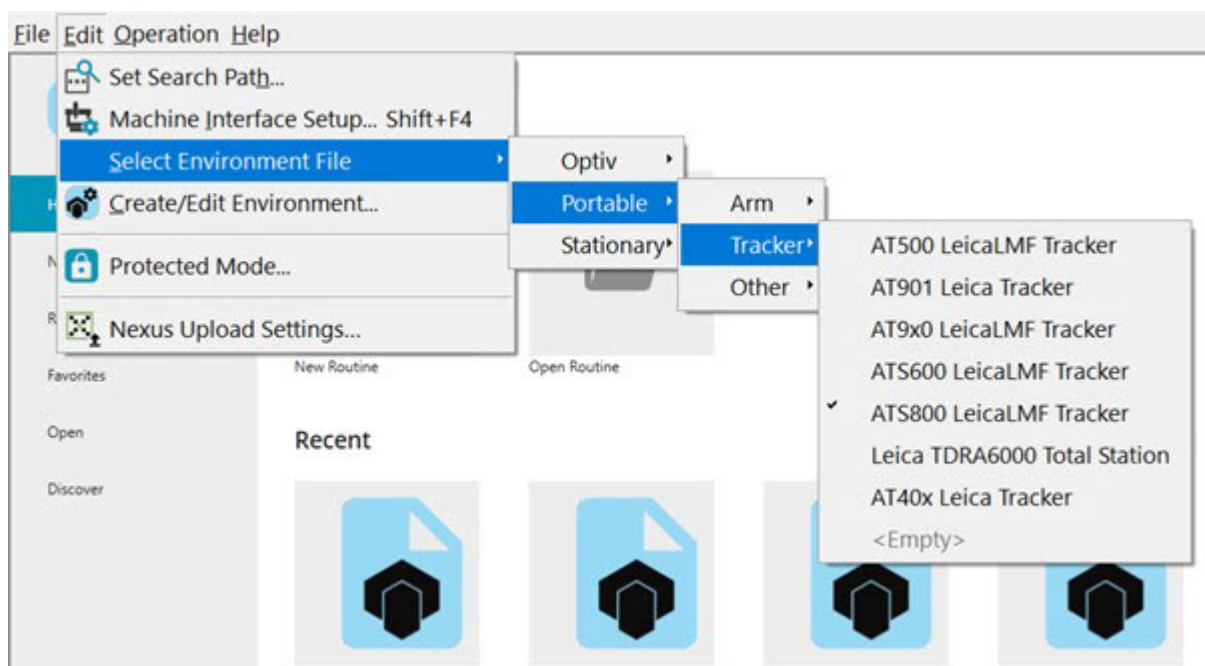

Quand vous sélectionnez un élément dans la liste, PC-DMIS redémarre et passe à l'interface choisie. Quand vous sélectionnez un dispositif, il devient celui par défaut tant que vous n'en changez pas. Vous pouvez sélectionner une interface chaque fois que vous démarrez PC-DMIS. Pour des détails, voir la rubrique « Configurateur d'environnement » dans la documentation PC-DMIS Core.

Dans les versions antérieures, PC-DMIS changeait d'interface de façon dynamique, sans devoir redémarrer l'application. Ceci provoquait toutefois des problèmes en cas de permutation entre des dispositifs portables et fixes, en raison de la manière dont le logiciel gérait les fichiers .dat. PC-DMIS crée à présent un dossier contenant une copie des fichiers .dat pour chaque dispositif. Vous trouverez ces fichiers à cet emplacement :

C:\Users\<nom d'utilisateur>\AppData\Local\Hexagon\PC-DMIS\<version>

Où **<nom d'utilisateur>** est le nom de l'utilisateur actuellement connecté sur l'ordinateur qui exécute PC-DMIS, et **<version>** la version de l'application PC-DMIS.

Quand vous changez de dispositif, PC-DMIS enregistre le fichier .dat actuel dans le dossier correspondant. PC-DMIS active ensuite le nouveau dispositif et applique le fichier .dat lié. De cette façon, le logiciel rappelle les options de menu et les agencements de fenêtres spécifiques au dispositif correct quand vous en changez. Pour ce faire toutefois, vous devez redémarrer PC-DMIS chaque fois que vous changez de dispositif.

Vous pouvez exécuter PC-DMIS en ligne ou hors ligne avec l'interface portable.

PC-DMIS prend en charge les interfaces portables suivantes :

- Bras RomerRDS
- Bras RomerRDS (WinRDS)



Si vous exécutez la version 4.3 ou antérieure de RDS, PC-DMIS affiche un message d'avertissement indiquant que vous ne pouvez pas scanner avec la version installée et que vous devez mettre à niveau à une version plus récente.

- Pisteur Leica AT40x
- Pisteur LeicaLMF AT500
- Pisteur LeicaLMF ATS600
- Pisteur LeicaLMF AT9x0
- Pisteur Leica AT901
- Station totale Leica TDRA6000
- Aicon - Hors ligne
- MoveInspect
- Bras Faro

Licences de dispositif portable

Nouveaux utilisateurs – Une nouvelle licence d'interface PCD_Interface.AllPortable est disponible et doit être utilisée pour tous les nouveaux systèmes portables exécutant PC-DMIS 2019 R1 ou ultérieur.

L'option de licence vous permet de faire un choix dans une liste de dispositifs portables et de se connecter à n'importe quel dispositif pris en charge. Quand vous sélectionnez un dispositif portable, il devient celui par défaut tant que vous n'en changez pas. Cette

opération est possible au démarrage de PC-DMIS. Pour des détails, voir « Configurateur d'environnement » dans la documentation PC-DMIS Core.

Utilisateurs existants – Si vous êtes un utilisateur portable existant exécutant des versions de PC-DMIS antérieures à 2019 R1, vous possédez une licence ne pouvant exécuter qu'une interface machine portable déterminée (par exemple, RomerRDS, LeicaLMF).


Après l'installation de 2019 R1, l'interface est automatiquement définie comme l'interface portable d'origine. Vous pouvez la changer en choisissant **Modifier | Sélectionner un fichier d'environnement**. Pour ce faire, vous devez avoir un SMA valide.

Si vous êtes un utilisateur existant, vous pouvez uniquement exécuter les versions de PC-DMIS antérieures à 2019 R1 avec l'interface du dispositif d'origine.

Si vous avez un SMA valide, vous pouvez soumettre une demande pour ajouter l'option PCD_Interface.AllPortable à votre licence. Vous pouvez ainsi sélectionner le dispositif par défaut lors de l'installation.

Installation d'un dispositif portable

Au cours de l'installation, vous pouvez sélectionner le dispositif portable par défaut si la licence contient PCD_Interface.AllPortable. Ceci est particulièrement utile si vous possédez une seule machine.

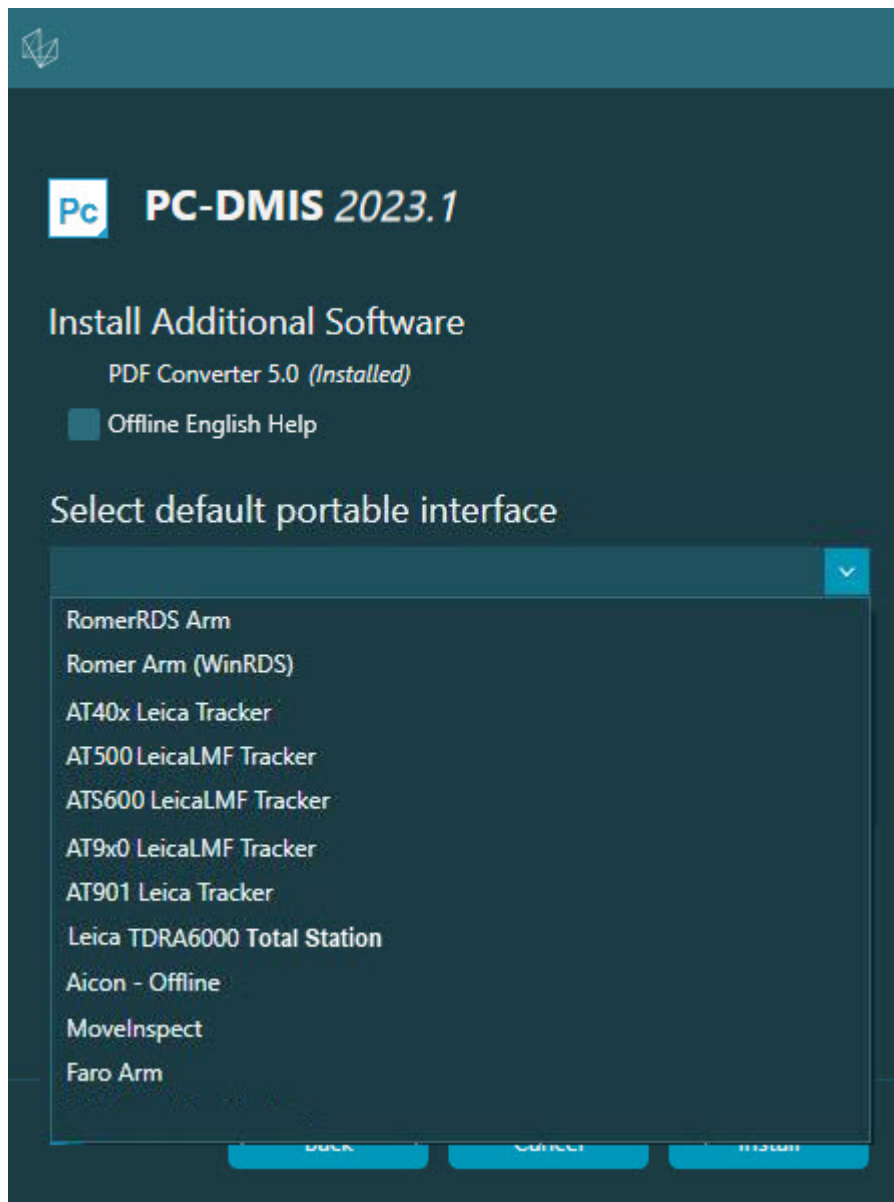

Dispositif portable au moment l'exécution


Au démarrage, PC-DMIS se charge et se connecte au dispositif portable par défaut en fonction de l'environnement par défaut. Vous pouvez configurer un environnement pour votre dispositif portable et le définir comme votre environnement par défaut au démarrage de PC-DMIS. Ceci est également possible si vous définissez l'environnement par défaut avec le dispositif portable approprié lors de l'installation (si vous avez PCD_Interface.AllPortable) ou via l'option **Modifier | Sélectionner un fichier d'environnement**. Vous pouvez créer des environnements que vous pouvez charger après le démarrage de PC-DMIS via l'option **Modifier | Créer/Modifier un environnement**. Pour des détails sur la création, la modification et la définition d'environnements par défaut, voir « Configurateur d'environnement » dans la documentation PC-DMIS Core.



Il est important de vérifier que vos réglages RDS et TCP/IP sont corrects.

PC-DMIS affiche le statut de la machine dans la barre d'état.

Si PC-DMIS ne peut pas se connecter à un pisteur Leica (AT40x, AT500, ATS600, AT901 ou AT9x0), le logiciel vous en informe avec un message dans la barre d'état. Ceci se produit si la machine n'a pas été allumée par exemple.

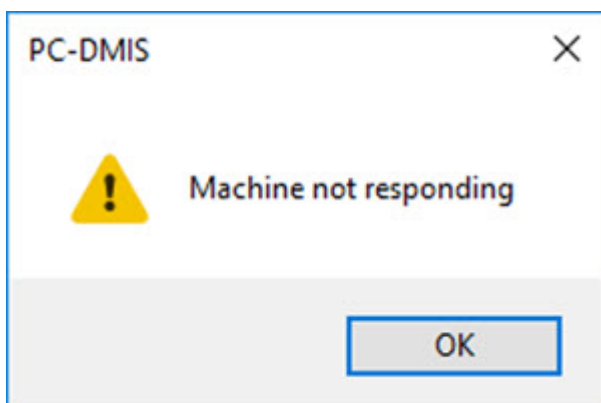

Si PC-DMIS ne peut pas se connecter à la machine, vous pouvez travailler hors ligne.

Quand vous vous connectez à une machine en ligne dotée d'un scanner RDS comme palpeur actif, ce scanner est automatiquement reconnu. Pour des détails, voir la rubrique « [Informations sur l'interface portable pour les applications et les ventes](#) » dans la documentation PC-DMIS Portable.



Si vous exécutez la version 4.3 ou antérieure de RDS, PC-DMIS affiche un message d'avertissement indiquant que vous ne pouvez pas scanner avec la version installée et que vous devez mettre à niveau à une version plus récente.

Option de menu Définir l'interface portable

Vous pouvez sélectionner ou changer d'interface portable au démarrage.


Pour ce faire :

1. Démarrez PC-DMIS mais n'ouvrez pas une routine de mesure.
2. Dans l'écran PC-DMIS d'ouverture, cliquez sur **Modifier | Sélectionner un fichier d'environnement** dans le menu.
3. Sélectionnez l'interface portable que PC-DMIS doit exécuter dans la liste d'interfaces disponibles. Une coche identifie l'interface portable active.




Vous pouvez décocher une interface portable sélectionnée et exécuter PC-DMIS sans interface portable sélectionnée. Dans ce cas, le logiciel utilise le fichier interfac.dll (le cas échéant) au prochain démarrage de PC-DMIS.

Quand vous choisissez un dispositif dans la liste du menu **Sélectionner un fichier d'environnement**, le logiciel redémarre et change d'interface.

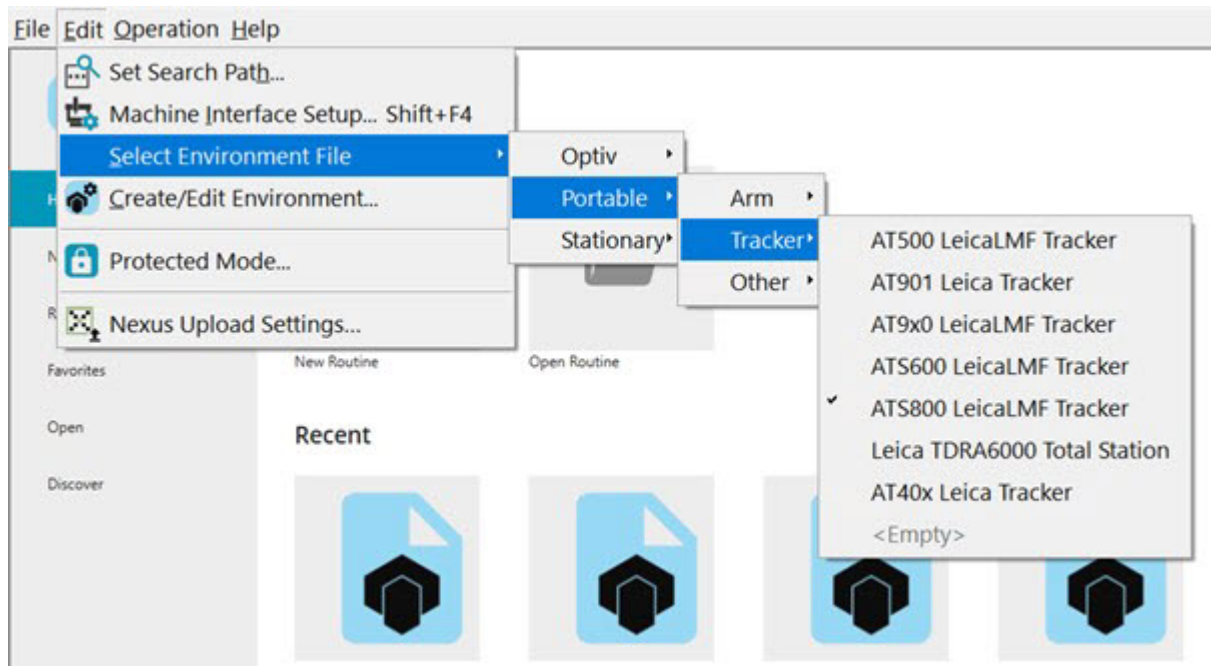

Quand vous sélectionnez une interface portable :

- La barre d'état montre l'interface sélectionnée et l'état de la machine.

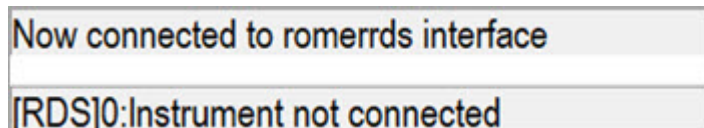

- Les barres d'outils spécifiques à l'interface sélectionnée sont disponibles mais ne s'affichent pas automatiquement. Si vous travaillez avec plusieurs interfaces portables, vous pouvez définir une disposition dans PC-DMIS pour chaque type d'interface portable, puis les enregistrer dans la barre d'outils **Dispositions fenêtres**. Vous gagnez ainsi du temps car vous n'avez pas à redéfinir les composants de votre écran chaque fois que vous changez les interfaces. Pour des détails sur la configuration des dispositions des fenêtres PC-DMIS, voir « Configuration de la vue d'écran » dans la documentation PC-DMIS Core.



A - LeicaLMF

B - Scanning RomerRDS

C - Aicon hors ligne

- Quand vous ouvrez une routine de mesure avec une interface mais que la routine a été créée avec une autre interface, PC-DMIS ne change pas les commandes de la machine. Par exemple, les paramètres du pisteur sont enregistrés pour les éléments mesurés. Le logiciel ne supprime pas ces paramètres quand vous ouvrez la routine de mesure avec une interface portable différente.

Ce que cette option de menu ne fait pas

- Si vous exécutez PC-DMIS en mode hors ligne, le logiciel n'insère pas une commande de palpeur. PC-DMIS ouvre éventuellement la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur** et vous permet de sélectionner une palpeur.
- PC-DMIS ne peut pas vérifier ou changer les réglages RDS et TCP/IP. Il vous revient de vérifier si ces paramètres de communication sont corrects pour l'interface sélectionnée.
- Si vous créez un programme avec un type de dispositif et l'exécutez sur un autre type de dispositif, PC-DMIS ne modifie pas le programme. Vous êtes donc chargé de changer les commandes du palpeur.
- Si votre licence inclut uniquement l'option PCD_LaserInterface.All, vous devez ajouter l'indicateur de raccourci applicable pour le type de capteur laser de votre dispositif. Pour des détails, voir « Configurations logicielles » dans la documentation PC-DMIS Core.

D'autres informations sont enregistrées pour les mesures du pisteur. PC-DMIS ne supprime pas ces informations si vous exécutez un programme avec un dispositif distinct, et il n'ajoute pas non plus les informations si vous exécutez un programme depuis un autre dispositif sur un pisteur.

Rubriques connexes :

Informations sur l'interface portable pour les applications et les ventes

Les ingénieurs applicatifs et le personnel des ventes d'Hexagon disposent en général de licences de démonstration avec l'option Toutes les interfaces.

- Il est inutile d'ajouter l'option Tout portable à votre licence car elle vous autorise uniquement à sélectionner l'interface portable par défaut au cours de l'installation.
- Vous n'avez plus besoin de copier des fichiers .dll d'interface. À la place, vous pouvez sélectionner ou changer de dispositif portable dans la liste du menu **Modifier | Sélectionner un fichier d'environnement** au démarrage de PC-DMIS.
- Quand vous sélectionnez un dispositif dans la liste du menu **Modifier | Sélectionner un fichier d'environnement**, PC-DMIS se ferme et redémarre. Si votre licence inclut l'option PCD_LaserInterface.All, vous devez ajouter l'indicateur de raccourci applicable pour le type de capteur laser de votre dispositif. Pour des détails, voir la rubrique « Configurateur d'environnement » dans la documentation PC-DMIS Core.

Rubriques connexes :

Démarrage de PC-DMIS Portable

PC-DMIS Portable vous permet de lancer une interface utilisateur légèrement différente lorsque vous travaillez avec des dispositifs portables. Une [barre d'outils Portable](#) apparaît avec des icônes plus grandes pour améliorer la visibilité à distance. Par ailleurs, les options de la barre d'outils sont plus grandes que celles utilisées dans une configuration PC-DMIS standard basée sur une MMT.

L'interface portable devient disponible si vous avez une licence pour prendre en charge un dispositif portable. Pour des détails sur la commutation de votre interface portable, voir « [Interface portable commutable](#) ».

Vous devez créer un ou plusieurs fichiers de configuration. Ces fichiers XML sont créés à partir d'un utilitaire de configuration. Ils définissent les configurations portables exactes que vous voulez utiliser. Avec la liste **Configurations** dans la barre d'outils **Réglages** de l'interface utilisateur PC-DMIS Portable, vous devez ensuite choisir la configuration à charger. Une fois fait, PC-DMIS redémarre à l'aide de la configuration du portable. Par exemple, vous pouvez définir deux fichiers de configuration différents pour la même interface Leica et passer de l'une à l'autre si besoin est.

À propos de la mise en évidence d'éléments


PC-DMIS peut mettre en évidence des éléments automatiques lors de la création et de l'exécution de routines. PC-DMIS peut également mettre à l'échelle et faire pivoter automatiquement les éléments automatiques lors de l'exécution dans la fenêtre d'affichage graphique. Ces fonctions supposent une meilleure expérience utilisateur quand vous créez et exécutez une routine de mesure avec un dispositif portable.

Mise en évidence d'éléments lors de la création

Quand vous créez un élément automatique, PC-DMIS en trace le contour en bleu dans la fenêtre d'affichage graphique. PC-DMIS met également en évidence l'élément en cours quand vous le sélectionnez dans la fenêtre de modification.

- S'il s'agit d'un élément 2D comme un cercle, PC-DMIS fait briller son contour dans la couleur de mise à jour.
- Si cet élément a une surface comme un cylindre, PC-DMIS dessine cette surface dans la couleur de mise en évidence mais sans brillance.



L'exemple ci-dessous montre deux éléments en évidence (sélectionnés) : un cercle sur la surface supérieure et un cylindre sur la surface avant :

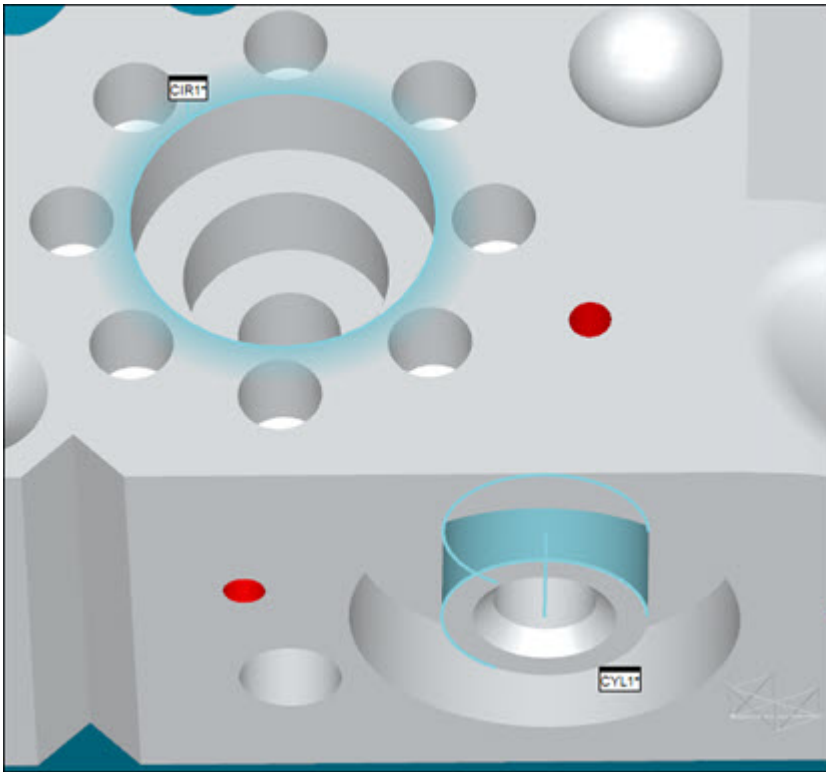

Mise en évidence d'éléments lors de l'exécution

Après une commande d'alignement, si vous exécutez un élément manuel, PC-DMIS fait une rotation et un zoom de la pièce pour montrer cet élément dans une vue légèrement isométrique. Il met aussi cet élément en évidence et montre les points nominaux attendus afin de le mesurer sous forme de sphères rouges. Les sphères rouges vous permettent de connaître l'emplacement général auquel relever les points. Quand vous prenez des palpées avec le palpeur pour mesurer les points prévus, ces sphères deviennent vertes dans la fenêtre d'affichage graphique.

Les images ci-dessous montrent le cercle en haut avec les points nominaux en rouge au démarrage de l'exécution. Elles deviennent vertes quand elles sont mesurées :

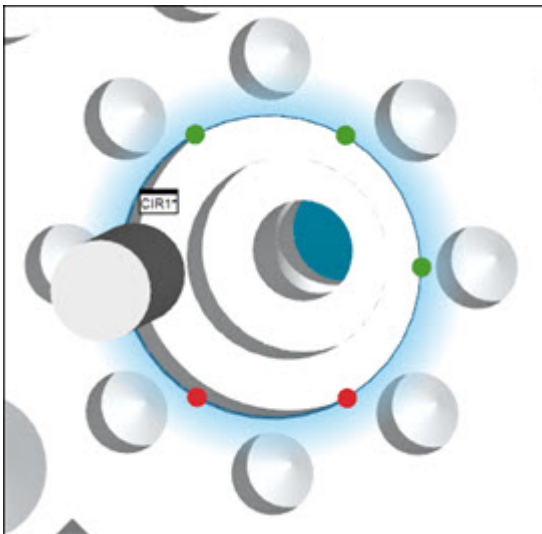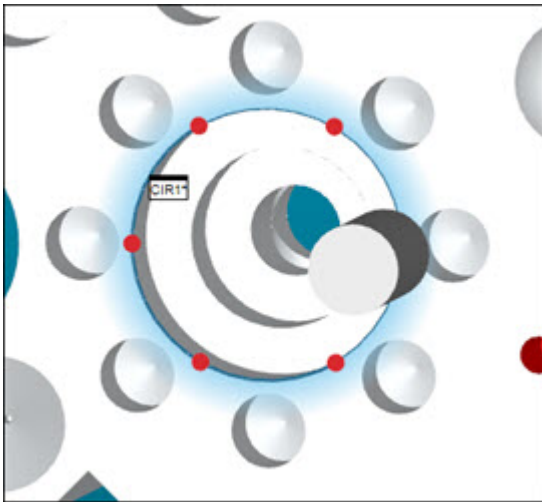


Pour que fonctionnent la rotation et la mise à l'échelle, il vous faut un alignement de pièce avant les éléments manuels.

Mise en évidence du déclenchement du palpeur


Vous pouvez configurer PC-DMIS pour qu'il prenne automatiquement des palpées quand le palpeur traverse un plan ou se déplace dans le rayon d'un élément. Pour configurer des déclencheurs de palpeurs, voir « [Options de déclenchement de palpeur](#) ».

Quand votre routine de mesure contient des commandes de déclenchement, PC-DMIS met ces zones en évidence dans la fenêtre d'affichage graphique.


Dans la fenêtre de modification par exemple, imaginez que vous avez une commande **PLANE AUTOTRIGGER** au-dessus d'un cercle (CIR1). Pendant l'exécution, PC-DMIS met en évidence en vert le plan de déclenchement normalement invisible pour que vous puissiez l'identifier. Quand le palpeur traverse ce plan, il enregistre un palpage :

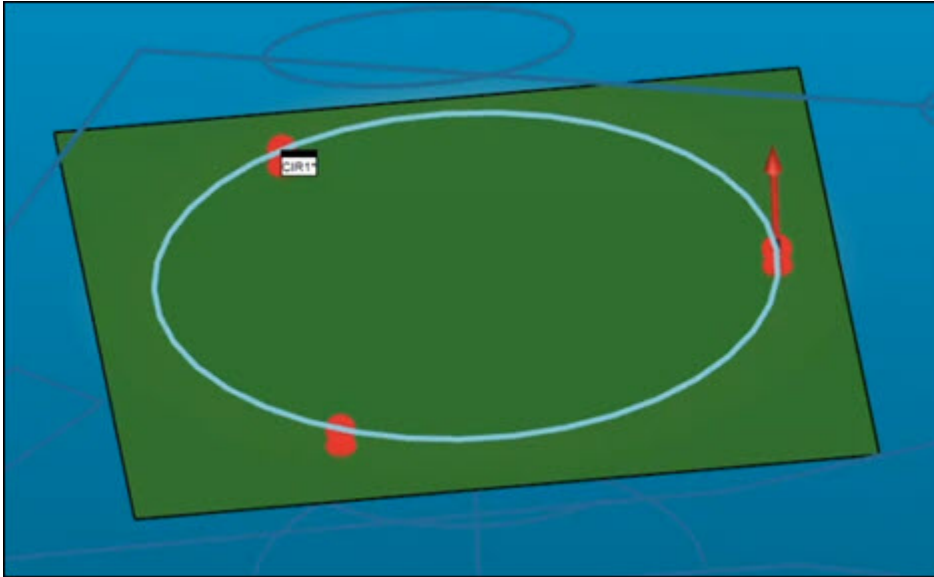

Ci-après un autre exemple montrant le plan de déclenchement de palpeur pour une ellipse. Vous remarquerez que le plan de déclenchement coupe les points nominaux :

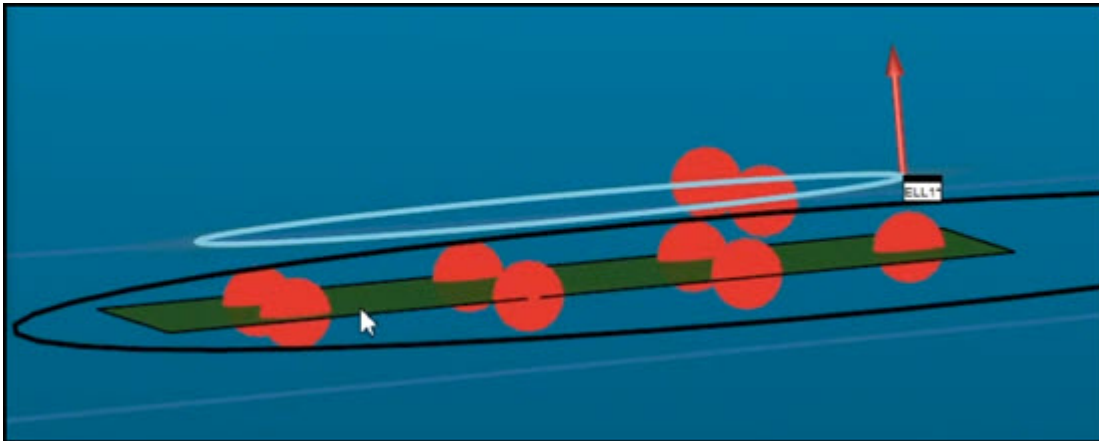

Ci-après un exemple montrant la zone de déclenchement pour un point depuis la commande **POINT AUTOTRIGGER** . Quand le palpeur pénètre dans cette zone, il enregistre un palpage:

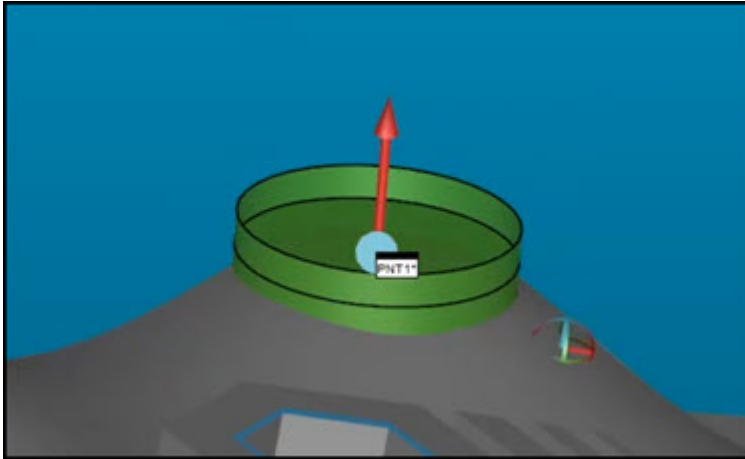

Pour voir les zones de déclenchement, il vous faut un alignement de pièce avant les éléments manuels.


Configuration de vos réglages

Si vous ne constatez pas le comportement ci-dessus, vérifiez ces réglages :

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Options de configuration** en sélectionnant **Modifier | Préférences | Configuration**).
2. Dans l'onglet **Général**, cochez la case **Mettre automatiquement l'élément manuel à l'échelle lors de l'exécution**.
3. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur l'onglet **Symboles** de la boîte de dialogue **Configuration CAO et graphique** (**Modifier | Fenêtre d'affichage graphique | Afficher symboles**).
5. Dans la zone **Symbole point**, définissez la liste à **Point**. Choisissez **Sphère**.
6. Dans la zone **Attributs sphère**, cochez les cases **Ombre** et **Haute qualité** :
7. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

PC-DMIS Portable : Interface utilisateur

Certains éléments de l'interface utilisateur PC-DMIS sont particulièrement utiles lors de l'utilisation de dispositifs portables. L'image ci-dessous montre un exemple d'interface utilisateur Portable.

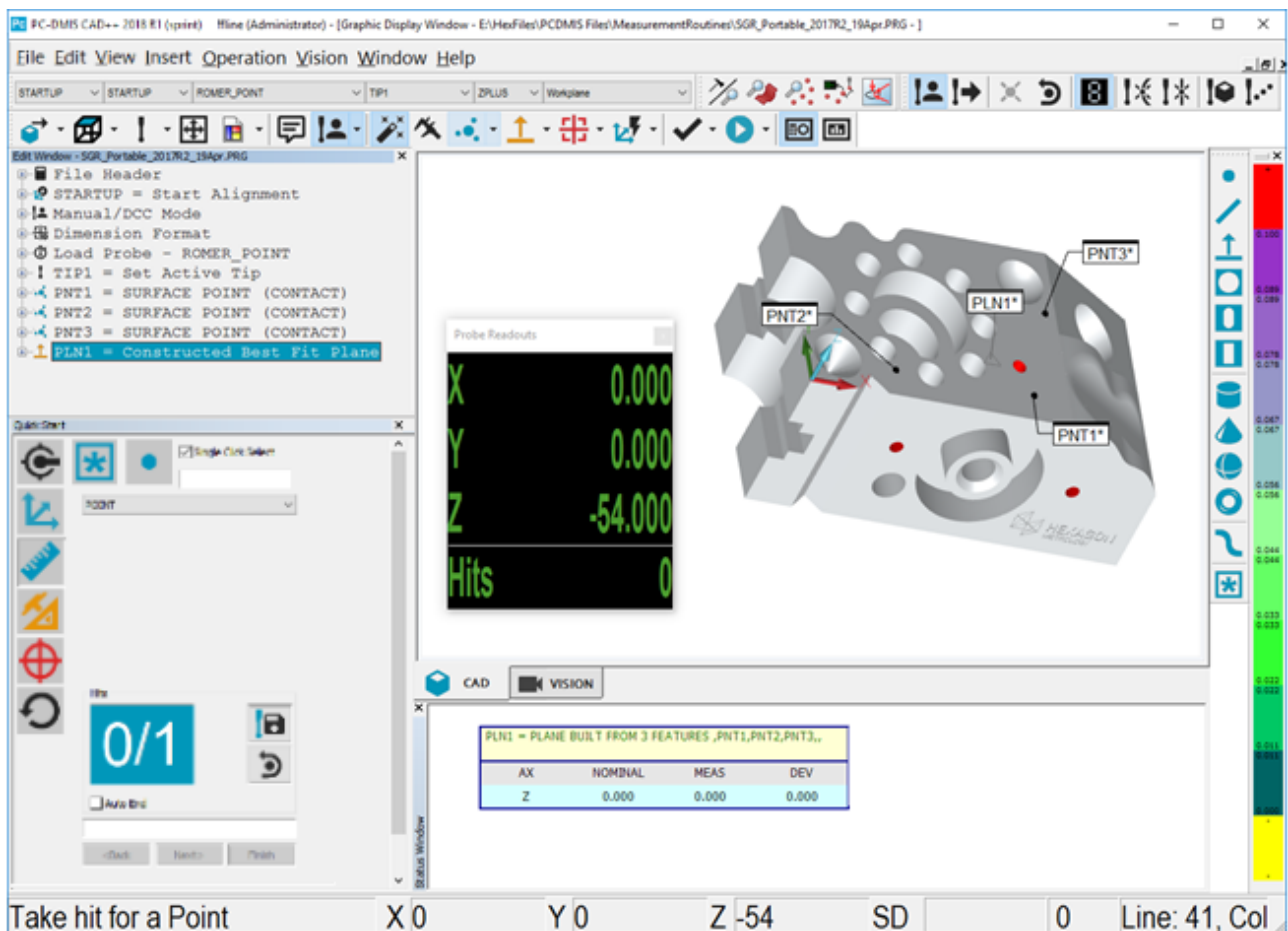

Exemple de l'interface utilisateur Portable

Cliquez sur une zone dans l'image ci-dessus pour afficher des informations sur cette section de l'interface utilisateur Portable.

Les éléments suivants de l'interface utilisateur sont présentés plus en détails ailleurs dans cette documentation :

- [Utilisation des barres d'outils Portable](#)
- [Fenêtre de modification](#)
- [Interface Quick Start](#)

- [Barre d'état](#)
- [Fenêtre d'état](#)
- [Fenêtre de résultats de palpage](#)

Par ailleurs, les éléments suivants de l'interface utilisateur sont présentés plus en détails dans la documentation de PC-DMIS Core :

- **Barre de menus** - Cette zone de l'interface vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de PC-DMIS et aux listes déroulantes correspondantes. Pour plus d'informations sur la barre de menus, voir « Barre de menus » au chapitre « Navigation dans l'interface utilisateur » de la documentation PC-DMIS Core.
- Barre d'outils **Vue graphique** - Cette zone de l'interface vous permet de changer facilement la vue dans la fenêtre d'affichage graphique. Pour plus d'informations sur cette barre d'outils, voir « Barre d'outils Vue graphique » au chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation de PC-DMIS Core.
- Barre d'outils **Éléments graphiques** - Cette zone de l'interface bascule l'affichage des étiquettes de la fenêtre d'affichage graphique. Pour plus d'informations sur cette barre d'outils, voir « Barre d'outils Éléments graphiques » au chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation de PC-DMIS Core.
- **Fenêtre d'affichage graphique** - Cette zone de l'interface affiche les éléments géométriques en cours de mesure. Pour plus d'informations sur cette fenêtre, voir « Fenêtre d'affichage graphique » au chapitre « Navigation dans l'interface utilisateur » de la documentation PC-DMIS Core.
- Barre **Couleur des dimensions** - Cette zone de l'interface affiche les couleurs pour les tolérances de dimensions et leurs valeurs d'échelle associées. Pour plus d'informations sur cette option, voir « Utilisation de la fenêtre Couleurs de dimensions (barre Couleurs de dimensions) » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.

Si votre licence PC-DMIS est programmée pour prendre en charge toutes les interfaces, vous devez lancer le programme d'installation de PC-DMIS avec l'un des commutateurs suivants : /Interface:romer, /Interface:leica ou /Interface:faro.



Vous pouvez ajouter ces commutateurs sensibles à la casse en créant un raccourci au fichier PC-DMIS Setup.exe et en ajoutant le commutateur nécessaire à la case **Cible** (par exemple : C:\Download\PC-DMIS\Setup.exe / Interface:romer). Si vous installez une licence PC-DMIS programmée pour une interface spécifique, le logiciel installe automatiquement l'interface correcte.

Vous pouvez passer à une autre interface Portable depuis le menu avant de charger une routine de mesure. Pour plus d'informations, voir la section « [Interface portable commutable](#) » de cette documentation.

Écran au poignet du bras portable Hexagon (RA8)

Le nouveau bras portable absolu à 7 axes (RA8) par Hexagon inclut un petit écran au poignet. L'écran au poignet montre les communications depuis PC-DMIS quand vous mesurez des éléments ou exécutez une routine de mesure.

L'écran au poignet se met à jour quand vous mesurez ces éléments :

- Éléments auto de contact
- Éléments mesurés en mode estimation
- Mesure d'éléments avec la recherche de valeurs nominales et le mode CAO activé
- Scannings de contact
- Scannings laser

La version 2 de l'écran au poignet RA8 emploie la technologie d'écran tactile, ce qui vous permet de balayer et d'appuyer sur l'écran pour lancer diverses fonctions, telles que :

- Balayez vers la gauche et vers la droite pour naviguer dans des écrans de messages et de commentaires longs.
- Balayez vers la droite ou la gauche pour accepter ou annuler des événements de routine de mesure.
- Balayez vers le bas pour ouvrir le menu d'accès rapide (QAM).
- Balayez vers le haut pour fermer le QAM.
- Quand le QAM est affiché, appuyez pour sélectionner l'option en évidence, ou balayez vers la gauche et vers la droite pour défiler dans le menu.

Pour des détails sur la version 2 de l'écran au poignet RA8, voir la rubrique « [Écran au poignet RA8 - Version 2](#) ».


Écran au poignet RA8 - Éléments auto de contact

Quand vous mesurez des éléments auto de contact, l'ID et le nombre de palpées apparaissent dans l'écran au poignet. Le nombre de palpées correspond au palpées pris, suivi du nombre requis. Par exemple, 0/4 signifie que 0 a été pris et que 4 sont requis.

Palpages d'exemples

Quand l'élément auto de contact contient des palpates exemples, ces derniers sont d'abord mesurés, puis les palpates de l'élément. Le nombre de palpates exemples est accompagné d'un astérisque (*) et l'écran au poignet le met en évidence en jaune pour montrer qu'il s'agit de la mesure active. L'écran met à jour le nombre de palpates pris lors du processus de mesure.

Au terme de toutes les mesures des palpates exemples, le nombre de palpates devient vert.

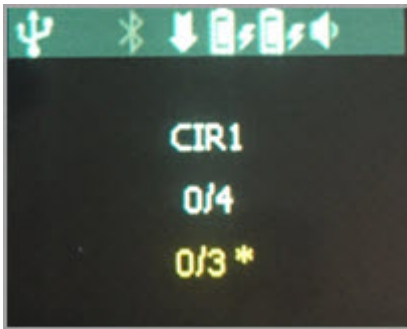

Écran au poignet RA8 montrant des palpates exemples pour un élément automatique de contact

Palpages d'éléments

Au terme des palpates exemples, le nombre de palpates d'éléments devient jaune pour montrer qu'il s'agit de la mesure active. L'écran au poignet met à jour le nombre de palpates pris lors du processus de mesure. Une fois le nombre requis de palpates pris, ce nombre devient vert.



Écran au poignet RA8 montrant des palpates d'éléments pour un élément automatique de contact

Vous pouvez terminer la mesure d'un élément avec le bouton de bras approprié.

L'écran au poignet montre la forme et la taille de l'élément pendant dix secondes, ou tant que vous ne lancez pas la mesure suivante.




Écran au poignet RA8 montrant les palpées terminées pour un élément automatique de contact

Écran au poignet RA8 - Éléments mesurés en mode estimation

Quand vous mesurez des éléments en mode estimation, PC-DMIS peut déterminer le type d'élément. Pour des détails sur l'estimation d'un type d'élément mesuré, voir « Estimation d'un type d'élément mesuré » dans la documentation PC-DMIS Core.

L'écran au poignet montre le type d'élément et le nombre de palpées. L'écran au poignet montre aussi le plan de référence actif pour les éléments 2D (LIN, CIR, SLT). À la fin de la mesure de l'élément, l'écran au poignet montre la forme et la taille de l'élément (le cas échéant) pendant dix secondes, ou tant que vous ne lancez pas la mesure suivante.

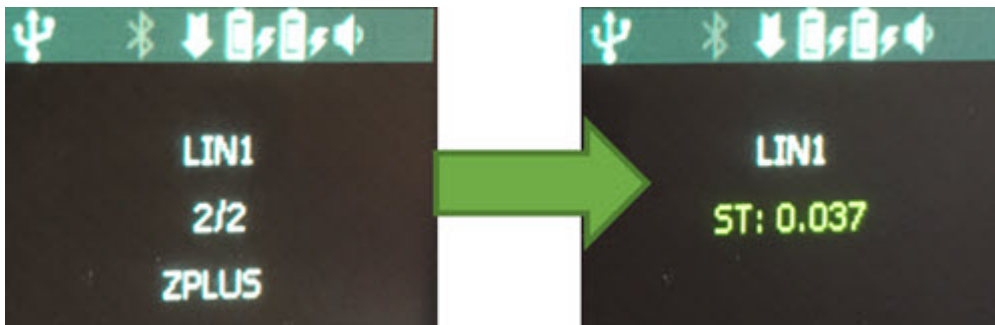

Exemple d'écran au poignet RA8 - Mode estimation, droite



Exemple d'écran au poignet RA8 - Mode estimation, cercle

Écran au poignet RA8 - Nouvelle exécution d'éléments mesurés

Lors d'une nouvelle exécution d'éléments mesurés, l'écran au poignet RA8 montre le nombre de palpées (nombre de palpées pris, suivi de celui de palpées requis) en jaune.



Une fois le nombre requis de palpées pris, le nombre de palpées devient vert.



L'écran au poignet montre la forme de l'élément. Si la routine de mesure contient un autre élément, l'écran au poignet montre sa forme un instant, puis le nombre de palpées en jaune pour l'élément suivant.



Écran au poignet RA8 - Éléments mesurés avec le recherche de valeurs nominales

Quand vous alignez la pièce au modèle CAO et activez le mode de recherche de valeurs nominales depuis la CAO, l'écran au poignet montre la forme de l'élément au terme des palpées le concernant.


Pour des détails sur la recherche de valeurs nominales en mode CAO, voir « Rech val nom » au chapitre « Définition des préférences » de la documentation PC-DMIS Core.

Pour des points, l'écran au poignet montre la valeur « T ».



Écran au poignet RA8 - Scannings de contact

Quand vous mesurez des scannings de contact créés en mode estimation, dans la fenêtre Quick Start ou à partir de l'une des options de menu **Insérer | Scanning** (Distance fixe, Temps fixe, Axe de solide, etc.), l'écran au poignet montre l'ID de l'élément scanné et le nombre de palpages.

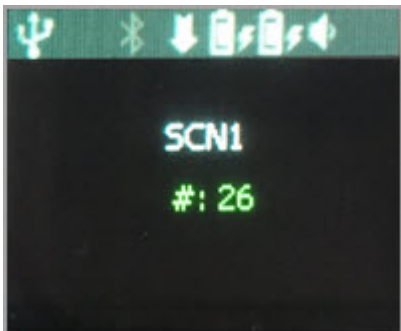

Écran au poignet RA8 - Scannings laser

Lors d'un scanning laser, l'écran au poignet montre l'ID de l'élément et le nombre de points collectés.



Écran au poignet RA8 - Version 2

La version 2 de l'écran au poignet RA8 fournit de nombreuses mises à niveau par rapport à la version précédente, dont l'utilisation de gestes (balayer et appuyer) permettant d'interagir plus facilement avec la fonctionnalité du poignet et ses écrans de messages. Elle est uniquement disponible avec les bras absolus à 7 axes.

Vue d'ensemble

La version 2 de l'écran au poignet RA8 inclut un menu d'accès rapide (QAM) accessible à tout moment, y compris au milieu d'une routine de mesure PC-DMIS, pour que vous puissiez modifier des réglages, tels que :

- Changement de l'exposition du scanner
- Changement du profil du scanner
- Alignement des palpeurs et des scanners

Vous pouvez accéder au QAM avec des bras à 6 axes, mais il ne s'affiche que sur l'écran de l'ordinateur. Pour y accéder, appuyez sur le bouton du milieu du poignet du bras.

L'écran au poignet RA8 est un écran tactile qui prend en charge ces opérations via le toucher et des glissements :

Écran au poignet RA8 - Gestes	Opération
-------------------------------	-----------


	
Balayer vers le bas	L'écran affiche le menu d'accès rapide (QAM).
Balayer vers le haut	Ferme le QAM à l'écran au poignet RA8. Le QAM se ferme automatiquement quand vous sélectionnez une commande.
Balayer vers la gauche	En fonction de l'écran QAM où vous vous trouvez, ou où vous êtes dans votre routine de mesure, ce geste exécute l'une de ces opérations : • Défile vers la gauche si vous êtes dans le QAM • Annule la routine de mesure en cours ou supprime le dernier point mesuré

Balayer vers la droite	En fonction de l'écran QAM où vous vous trouvez, ou où vous êtes dans votre routine de mesure, ce geste exécute l'une de ces opérations : • Défile vers la droite si vous êtes dans le QAM • Accepte la routine de mesure en cours ou confirme la dernière mesure
Appuyer une fois n'importe où dans l'écran au poignet RA8	Cette opération revient à faire un clic. Quand le QAM est affiché, ce geste sélectionne l'option en évidence. Dans certains cas, quand vous sélectionnez une option, le QAM se ferme automatiquement.
Appuyer deux fois n'importe où dans l'écran au poignet RA8	Ce geste n'est actuellement associé à aucune opération.
Appuyer longuement (plus d'une seconde)	Ce geste n'est actuellement associé à aucune opération.

Navigation dans les commentaires et les messages d'erreur

Quand vous avez de longs commentaires ou messages d'erreur qui dépassent une page, vous pouvez balayer vers la gauche et la droite afin de naviguer entre eux.

Dans ce commentaire par exemple, vous pouvez voir trois points au début et à la fin :

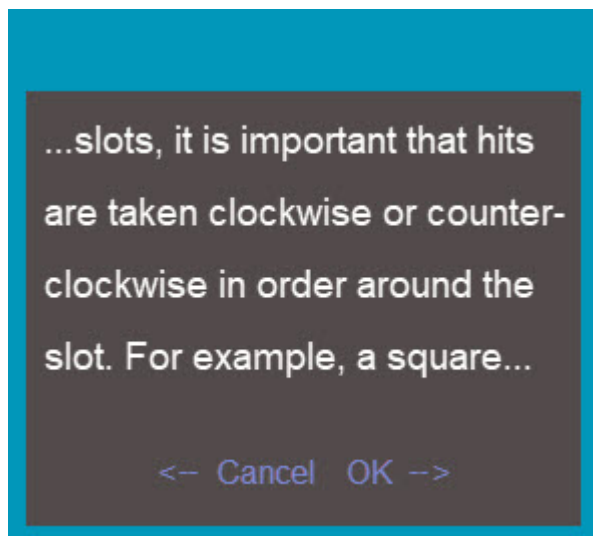

Les trois premiers points indiquent qu'il y a une page avant celle à l'écran. Les trois points à la fin indiquent qu'une page vient après celle à l'écran. Vous pouvez balayer vers la droite pour défiler à la page précédente ou vers la gauche pour défiler à la page suivante.

Si des boutons Annuler et OK figurent au bas de l'écran, vous pouvez utiliser le déclencheur du capteur pour sélectionner la réponse appropriée. Basculez le bouton du déclencheur vers la gauche pour activer Annuler, ou vers la droite pour activer OK.

Utilisation des barres d'outils Portable

En vue de réduire le temps de programmation d'une pièce, PC-DMIS Portable offre des barres d'outils composées de commandes fréquemment utilisées.

Vous pouvez accéder à trois barres d'outils de deux façons.

- Sélectionnez le sous-menu **Afficher | Barres d'outils** et choisissez une barre d'outils.
- Cliquez avec le bouton droit dans la zone **Barre d'outils** de PC-DMIS et sélectionnez une barre d'outils dans le menu de raccourcis.

Pour une description des barres d'outils PC-DMIS standard, voir le chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation PC-DMIS Core.

Les barres d'outils propres à la fonctionnalité Portable sont :

Barre d'outils Construire et inspecter

La barre d'outils **Construire et inspecter** comporte des boutons pour déterminer comment les modes Construire et inspecter sont utilisés dans PC-DMIS Portable.



Mode inspection/construction - Par défaut (mode **inspection**), PC-DMIS affiche l'écart (T) en tant que *Différence = Réel - Nominal*.

- **Mode construction** - L'objectif est de fournir des écarts en temps réel entre un objet et ses données nominales ou son modèle CAO. Ceci vous permet de placer votre pièce par rapport aux données de conception CAO.

Cette option affiche la distance et la direction que le point mesuré doit parcourir pour atteindre la position nominale ou *Différence = Nominal - Réel*.



Lorsque vous positionnez la pièce, PC-DMIS affiche seulement les écarts en temps réel sans stocker aucune donnée (palpages). Une fois la pièce positionnée dans un écart raisonnable (par exemple, 0,1 mm), vous prenez normalement des palpages pour mesurer la position finale de l'élément.

- **Mode inspection** - Dans ce mode, la position d'un objet (point, droite ou surface, etc.) est vérifiée et comparée aux données de conception.



Inspection de surface - Applique les réglages de la fenêtre **Résultats de palpage** nécessaires pour l'inspection de surfaces/courbes.



Inspection de point - Applique les réglages de la fenêtre **Résultats de palpage** nécessaires pour inspecter les points.



Distance à l'élément le plus proche - Si cette option est activée, la distance à l'élément le plus proche apparaît dans la fenêtre **Résultats de palpage**.



Afficher flèche écart - Lorsque cette option est activée, des flèches apparaissent dans la fenêtre d'affichage graphique en fonction du mode inspection. Ces flèches se trouvent à l'emplacement du palpeur en mode inspection (par défaut) ou au point mesuré en mode construction.

Barre d'outils Nuage de points

La barre d'outils **Nuage de points** permet d'exécuter l'ensemble des opérations de nuage de points, d'éléments et de fonctions.

Elle est accessible en sélectionnant **Afficher | Barres d'outils | Nuage de points** en fonction de votre configuration système.



Pour des détails, voir « Barre d'outils Nuage de points » au chapitre « Utilisation des barres d'outils Laser » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Barre d'outils Mode palpeur

La barre d'outils **Mode palpeur** comporte des icônes permettant de passer dans les différents modes utilisés par le palpeur ou la MMT.

Pour y avoir accès, sélectionnez **Afficher | Barres d'outils | Mode palpeur**.



Mode manuel (Alt + X) - Passe PC-DMIS en mode manuel.

- Grâce au mode manuel, vous pouvez contrôler manuellement les mouvements et les mesures de la machine.
- Le mode manuel est utilisé sur une MMT (machine de mesure tridimensionnelle) manuelle ou durant la phase d'alignement manuel d'une routine de mesure exécutée sur une MMT automatique.

Cette icône insère une commande **MODE/MANUAL** dans la fenêtre de modification, à l'emplacement du curseur. Les commandes de la fenêtre de modification après cette commande sont exécutées en mode manuel.



Mode CND (Alt + Z) - Passe PC-DMIS en mode CND.

Grâce au mode CND, les machines CND prises en charge peuvent effectuer automatiquement la mesure de votre routine de mesure.

Cette icône insère une commande **MODE/DCC** dans la fenêtre de modification, à l'emplacement du curseur. Les commandes de la fenêtre de modification après cette commande sont exécutées en mode CND.



Prendre palpage (Ctrl + H) - Prend et enregistre automatiquement un palpage de mesure à l'emplacement actuel du curseur dans la fenêtre de modification.



Effacer palpage (Alt + -) - Supprime automatiquement le dernier palpage mesuré.



Résultats de palpage (Ctrl + W) – Affiche ou masque la fenêtre de résultats de palpage.



Mode déclenchement auto point - Prend automatiquement une lecture quand le palpeur est proche du point de surface.

Pour des détails, voir « [Auto-déclenchement de point](#) ».



Mode déclenchement auto plan - Prend automatiquement une lecture quand le palpeur est proche du point d'arête.

Pour des détails, voir « [Auto-déclenchement de plan](#) ».



Mode rech val nom depuis CAO - Recherche automatiquement la valeur nominale appropriée du modèle CAO lors d'une mesure en ligne.

 


Mode point uniquement - Interprète toutes les mesures comme des points uniquement. La touche **Terminé** n'est pas obligatoire.

Barre d'outils QuickCloud

La barre d'outils **QuickCloud** est uniquement disponible si vous configurez votre licence PC-DMIS comme dispositif portable.

Elle fournit les boutons pour accomplir toutes les étapes du début à la fin pour travailler avec des nuages de points.



La barre d'outils offre une fonction déroulante pour les boutons **Coupe transversale**, **Matrice de couleurs de nuage de points**, **Élément auto** et **Dimension**.



PC-DMIS stocke la dernière option sélectionnée pour chaque bouton et l'affiche la prochaine fois que le logiciel montre la barre d'outils.

Vous pouvez ajouter des boutons déroulants à n'importe quelle barre d'outils personnalisable dans PC-DMIS à partir de l'option de menu **Afficher | Barres d'outils | Personnaliser**.



Pour des détails sur tous les boutons de la barre d'outils **Nuage de points**, voir « Barre d'outils Nuage de points » au chapitre « Utilisation des barres d'outils Laser » dans la documentation PC-DMIS Laser.

La barre d'outils **QuickCloud** inclut ces options :



Importer à partir du fichier CAD - Affiche la boîte de dialogue **Ouvrir** pour importer l'un des modèles de pièce pris en charge depuis votre bibliothèque. Pour afficher les types de fichiers disponibles, cliquez sur la liste déroulante **Types de fichiers**.

Pour des détails, voir « Importation d'un fichier CAD » au chapitre « Utilisation des options de fichier avancées » de la documentation PC-DMIS Core.



Vecteurs CAO - Ouvre la boîte de dialogue **Vecteurs CAO** pour consulter et gérer les vecteurs de surface.

Pour des détails, voir « Modification des vecteurs CAO » au chapitre « Modification de l'affichage CAO » de la documentation PC-DMIS Core.



Widget de scanning portable - Affiche la barre d'outils **Widget de scanning portable**. Quand vous vous connectez à un dispositif portable et que le palpeur actif est un scanner laser, PC-DMIS affiche automatiquement la barre d'outils **Widget de scanning portable**.

Pour des détails, voir « [Barre d'outils Widget de scanning portable](#) » dans cette documentation.



Paramètres de collecte de données de nuage de points - Affiche la boîte de dialogue **Réglages de collecte de données laser**. Il vous permet de définir des profils de scanning, le filtrage des données et un plan d'exclusion pour vos données de nuage de points.

Pour des détails, voir « Réglages de collecte de données Laser » au chapitre « Utilisation de nuages de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.



Sélectionner nuage de points - Indique par défaut la méthode de sélection de polygone. Sélectionnez les sommets du polygone et appuyez sur la touche Fin pour fermer.



L'option **Sélectionner nuage de points** est différente de l'emploi de l'opérateur de nuage de points car le logiciel applique uniquement la fonction sans l'ajouter en tant que commande. Pour créer la commande, ouvrez l'opérateur de nuage de points et choisissez la méthode **Sélectionner**.



Opérateur de nuage de points - Ouvre la boîte de dialogue **Opérateur de nuage de points**. Elle permet d'effectuer des actions différentes sur les commandes de nuages de points (NDP) et d'autres commandes d'opérateur de nuage de points.

Pour des détails, voir « Opérateurs de nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.



Alignement de nuage de points - Vous permet de créer des alignements NDP à CAO et NDP à NDP.

Pour des détails, voir « Description de la boîte de dialogue Alignement Nuage de points/CAO » au chapitre « Alignements de nuages de points » de la documentation PC-DMIS Laser.



Effacer nuage de points - Quand vous cliquez sur ce bouton, l'opération EFFACER supprime immédiatement les points de nuage de points de déviation. Les points de déviation dépendent de la valeur **Distance max** entre les points et la CAO. Si la distance d'un point est supérieure à la valeur **Distance max**, le logiciel considère que le point est une déviation n'appartenant pas à la pièce. Pour utiliser cette opération, au moins un alignement de base doit être effectué.

Pour des détails sur la création d'alignements, voir « Création d'un alignement de nuage de points/CAO » au chapitre « Alignements de nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'opérateur Effacer nuage de points, voir « EFFACER » au chapitre « Opérateurs de nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.



Coupe transversale - Ouvre la boîte de dialogue **Opérateur de nuage de points** avec l'option COUPE TRANSVERSALE sélectionnée dans la liste **Opérateur**.

Pour en savoir plus sur la création de coupes transversales, voir « COUPE TRANSVERSALE » au chapitre « Opérateurs de nuage de points » de la documentation PC-DMIS Laser.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Coupe transversale** :



Pour des détails, voir « Afficher et masquer les polygones de coupe transversale » au chapitre « Opérateurs de nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.



 
Maillage - Affiche la boîte de dialogue **Commande maillage**. Elle vous permet de définir une commande de maillage à partir de nuages de points.

Pour des détails, voir « Création d'un élément de maillage » au chapitre « Utilisation des commandes de maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.



Matrice de couleurs de nuage de points - Affiche la boîte de dialogue pour l'opérateur affiché sur le bouton.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Matrice de couleurs de nuage de points** :



La barre d'outils **Matrice de couleurs de nuage de points** vous permet de choisir entre les options **Matrice de couleurs de surface**, **Matrice de couleurs de point** et **Matrice de couleurs d'épaisseur**.

Description




Matrice de couleurs de surface - Affiche la boîte de dialogue **Opérateur de nuage de points** avec l'opérateur de matrice de couleurs de surface sélectionné. Cette opération applique une ombre de couleur au modèle CAO. PC-DMIS ombre le modèle en fonction des écarts du nuage de points par rapport à la CAO. L'opérateur de matrice de couleurs de surface de nuage de points utilisent les couleurs définies dans la boîte de dialogue **Modifier la couleur de dimension** et les limites de tolérances indiquées dans les zones **Tolérance supérieure** et **Tolérance inférieure**.

Pour des détails, voir « MATRICE DE COULEURS DE SURFACE » au chapitre « Opérateurs de nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Vous pouvez créer plusieurs matrices de couleurs de surface dans une routine de mesure PC-DMIS. Une seule est toutefois active. La dernière matrice de couleurs de surface appliquée et créée, ou la dernière matrice exécutée, est toujours la matrice de couleurs active.

Vous pouvez aussi sélectionner la matrice de couleurs active dans la zone de liste **Matrices de couleurs**. Quand vous activez une nouvelle matrice, PC-DMIS montre son échelle associée avec les valeurs de tolérance et des annotations dans la fenêtre d'affichage graphique. Pour sélectionner une nouvelle matrice de couleurs, cliquez sur la zone **Matrices de couleurs** et sélectionnez la matrice

de couleurs dans la liste d'opérateurs de matrice de couleurs de surface ou de point définis :

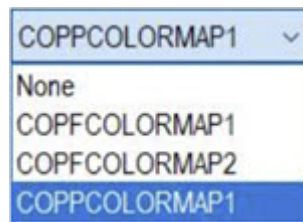

Matrice de couleurs de point - Affiche la boîte de dialogue **Opérateur de nuage de points** avec l'opérateur de matrice de couleurs de surface sélectionné. Cette opération évalue les écarts des points de données figurant dans une commande COP par rapport à un objet CAO.

Pour des détails, voir « MATRICE DE COULEURS DE POINT » au chapitre « Opérateurs de nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.



Matrice de couleurs d'épaisseur - Affiche la boîte de dialogue **Opérateur de nuage de points** avec l'opérateur de matrice de couleurs d'épaisseur sélectionné. La matrice de couleurs d'épaisseur vous permet d'afficher et de mesurer l'épaisseur des pièces sous forme de matrice de couleurs en utilisant seulement l'objet de données Maillage ou Nuage de points (NDP). Vous pouvez également comparer l'épaisseur mesurée à celle du modèle CAO nominal.

Pour des détails, voir « Matrice de couleurs d'épaisseur » au chapitre « Opérateurs de nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.



Étrier - L'**étrier** est un outil de vérification rapide qui fonctionne comme un étrier physique. Il offre une vérification de taille en deux points dans le nuage de points (COP), le maillage ou l'objet COPOPER (comme COPSELECT, COPCLEAN ou COPFILTER). L'étrier montre la longueur mesurée le long de l'axe ou de la direction sélectionnés.

Pour des détails, voir « Présentation de l'étrier » au chapitre « Gabarit » dans la documentation PC-DMIS Laser.



Élément automatique - Affiche la boîte de dialogue **Élément automatique** pour l'icône sur ce bouton. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner l'une des commandes d'élément disponibles à insérer dans la routine de mesure.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Élément automatique** :



Pour des détails, voir la rubrique « Insertion d'éléments automatiques » au chapitre « Création d'éléments automatiques » dans la documentation PC-DMIS Core.



Dimension - Affiche la boîte de dialogue **Dimension** pour l'icône sur le bouton. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner l'une des commandes de dimension disponibles à insérer dans la routine de mesure.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Dimension** :



Pour des détails, voir « Utilisation de dimensions existantes » et « Utilisation de tolérances géométriques » dans la documentation PC-DMIS Core.



Éditer rapport personnalisé à partir d'une autre routine de mesure - Crée un rapport personnalisé à partir d'une autre routine de mesure dans votre routine de mesure en cours.

Pour des détails, voir « Création de rapports personnalisés » au chapitre « Rapports de résultats de mesure » de la documentation PC-DMIS Core.



Insérer rapport personnalisé - Insère un rapport personnalisé dans votre routine de mesure comme la fonction **Insérer | Commande de rapport | Rapport personnalisé**.

Pour des détails, voir « Intégration de rapports ou de modèles dans une routine de mesure » au chapitre « Insertion de commandes de rapport » dans la documentation PC-DMIS Core.


Barre d'outils Widget de scanning portable

PC-DMIS affiche automatiquement la barre d'outils **Widget de scanning portable** dans la fenêtre d'affichage graphique quand vous vous connectez à un dispositif portable et que le palpeur actif est un scanner laser.

Quand vous vous connectez à un dispositif portable et que votre palpeur actif est un

scanner laser, vous pouvez cliquer sur le bouton **Widget de scanning portable**  pour afficher et masquer la barre d'outils **Widget de scanning portable**.

Le bouton **Widget de scanning portable** est disponible dans les barres d'outils **Nuage de points**, **QuickCloud** et **Maillage (Afficher | Barres d'outils)**.

 


Plan d'exclusion - Ouvre la boîte de dialogue **Plan d'exclusion**.

Cette boîte de dialogue vous permet de mesurer et d'entrer des réglages afin d'exclure des données lors du scanning.

Vous pouvez également définir le plan d'exclusion dans la boîte de dialogue **Réglages de la collecte de données du laser**.

 Pour des détails, voir « Réglages de collecte de données Laser » au chapitre « Utilisation de nuages de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.



Profil - Vous permet de sélectionner un profil de scanning.

PC-DMIS est fourni avec des profils prédéfinis pour le scanning laser à l'aide de l'affichage de nuage de points ou de maillage.

Vous pouvez également créer ou modifier des profils dans la boîte de dialogue **Réglages de la collecte de données du laser**.

Pour des détails, voir « Réglages de collecte de données Laser » au chapitre « Utilisation de nuages de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.



Supprimer dernier passage du scanning - Supprime le dernier passage du scanning.

Avec un bras portable Hexagon Absolute, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton gauche du bras pour supprimer le dernier passage du scanning.



Triangles basse qualité On/Off - Si vous cliquez dessus pendant le scanning, le logiciel affiche les triangles formant le maillage et avec un angle supérieur au réglage **Angle qualité** pour **Maillage** dans la zone **Affichage nuage de points** de la boîte de dialogue **Réglages de la collecte de données du laser**.

Pour des détails, voir « Réglages de collecte de données Laser » au chapitre « Utilisation de nuages de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.



Créer maillage - Crée un objet de données de maillage à partir des données scannées.

Ce processus termine le maillage et crée l'objet de données de maillage.

Il se sert du réglage de mode **Finaliser** pour **Maillage** dans la zone **Affichage nuage de points** de la boîte de dialogue **Réglages de la collecte de données du laser**.

Pour des détails, voir « Réglages de collecte de données Laser » au chapitre « Utilisation de nuages de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.




Cette opération peut s'avérer très longue en fonction des paramètres utilisés.

Barre d'outils QuickMeasure

La barre d'outils **Portable QuickMeasure** régle le flux spécifique d'opération sur une MMT pour les utilisateurs Portable.

Pour y accéder, sélectionnez **Afficher | Barres d'outils | QuickMeasure**.

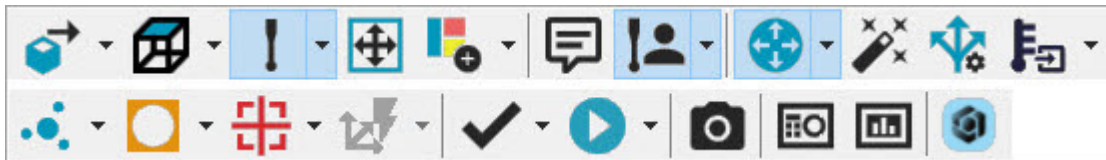

La barre d'outils présente la fonction déroulante pour de nombreux boutons.



PC-DMIS stocke la dernière option sélectionnée pour chaque bouton et l'affiche la prochaine fois que le logiciel montre la barre d'outils.

Vous pouvez ajouter les boutons d'affichage déroulant à toute barre d'outils personnalisable à partir de l'option de menu **Afficher | Barres d'outils | Personnaliser**.

Pour des détails, voir « Personnalisation des barres d'outils » au chapitre « Navigation dans l'interface utilisateur » de la documentation PC-DMIS Core.

La barre d'outils **QuickMeasure** inclut ces options :



CAO - Offre des options pour configurer le modèle CAO.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **CAO** :



Pour des détails, voir « Barre d'outils Configuration CAO » au chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation PC-DMIS Core.



Vue graphique - Restaure le graphique dans la fenêtre d'affichage graphique à la vue figurant sur ce bouton.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Vue graphique** :



Pour des détails, voir la rubrique « Barre d'outils Vue graphique » au chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation PC-DMIS Core.



Éléments graphiques - Change la fenêtre d'affichage graphique pour afficher ou masquer les propriétés des éléments graphiques figurant sur le bouton.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Éléments graphiques** :



Pour des détails, voir la rubrique « Barre d'outils Éléments graphiques » au chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation PC-DMIS Core.

 


Cadrer (Ctrl+Z) - Redessine l'image d'une pièce pour qu'elle tienne entièrement dans la fenêtre d'affichage graphique. Cette fonction s'avère utile lorsque l'image devient trop grande ou trop petite. Vous pouvez aussi appuyer sur Ctrl + Z pour redessiner l'image.



Série de vues graphiques - En fonction de l'icône de bouton affichée, la série de vues en cours ou une série de vues existante pouvant être rappelée apparaît quand vous cliquez sur ce bouton.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Série de vues graphiques** :



Pour des détails, voir la rubrique « Barre d'outils Modes graphiques » au chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation PC-DMIS Core.



 
Commentaire - Ouvre la boîte de dialogue **Commentaire** pour insérer différents types de commentaires dans la routine de mesure. Par défaut, le logiciel sélectionne l'option **Opérateur**.

Pour des détails, voir « Insertion de commentaires de programmation » au chapitre « Insertion de commandes de rapport » de la documentation PC-DMIS Core.



Mode palpeur - La fonction **Mode palpeur** visible sur le bouton est définie et ajoutée à la routine de mesure.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Mode palpeur**, dans laquelle vous pouvez choisir **Mode manuel** ou **Mode CND**.



Pour des détails, voir la rubrique « Barre d'outils Mode palpeur » au chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation PC-DMIS Core.



Mode graphique - Définit le mode écran associé à l'icône figurant sur le bouton, à savoir **Mode programme** ou **Mode translation**.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Mode graphique** :



Pour des détails, voir « Changement des modes écran » au chapitre « Modification de l'affichage CAO » dans la documentation PC-DMIS Core.



Quick Start - Active et désactive la fonctionnalité Quick Start.

Pour des détails, voir « [Utilisation de l'interface Quick Start](#) » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.



Éditeur de stratégie de mesure - Ouvre la boîte de dialogue **Éditeur de stratégie de mesure** permettant de modifier les réglages pour tous les éléments automatiques et de les stocker sous forme de groupes personnalisés.

Pour des détails, voir « Utilisation de l'éditeur de stratégie de mesure » au chapitre « Définition des préférences » de la documentation PC-DMIS Core.



Gabarit - Ouvre la boîte de dialogue **Gabarit** pour ajouter une commande Étrier, Épaisseur ou Température dans la routine de mesure actuelle.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Gabarit**.

Pour des détails sur le gabarit Étrier, voir « Présentation de l'étrier » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur le gabarit d'épaisseur, voir « Gabarit d'épaisseur » dans la documentation PC-DMIS Core.

Pour des détails sur le gabarit de température, voir « Gabarit de température » dans la documentation PC-DMIS Core.



Élément automatique - Ouvre la boîte de dialogue **Élément automatique** associé à l'icône sur ce bouton. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner l'une des commandes d'élément disponibles à insérer dans la routine de mesure.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Élément automatique** :



Pour des détails, voir la rubrique « Insertion d'éléments automatiques » au chapitre « Création d'éléments automatiques » dans la documentation PC-DMIS Core.



Élément construit - Ouvre la boîte de dialogue **Élément construit** associée à l'icône figurant sur le bouton. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner l'une des commandes d'élément disponibles à insérer dans la routine de mesure.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Élément construit** :



Pour des détails, voir le chapitre « Construction de nouveaux éléments à partir d'éléments existants » de la documentation PC-DMIS Core.



Dimension - Ouvre la boîte de dialogue **Dimension** associée à l'icône sur le bouton. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner l'une des commandes de dimension disponibles à insérer dans la routine de mesure.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Dimension** :



Pour plus de détails, voir « Emplacement de cotation » au chapitre « Utilisation des dimensions existantes » de la documentation PC-DMIS Core.



Alignement - Affiche les options **Alignement** en fonction de ce qui suit :

- Les types d'éléments que vous avez sélectionnés
- L'ordre dans lequel vous avez sélectionné les éléments
- Les positions des éléments les uns par rapport aux autres

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Alignement** :



Pour des détails, voir le chapitre « Création et utilisation d'alignements » dans la documentation PC-DMIS Core.



Marquer - Fournit des options pour marquer l'élément actuellement sélectionné, marquer tous les éléments ou effacer tous les éléments marqués dans la fenêtre de modification. Ceci dépend de la sélection faite dans la barre d'outils déroulante.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Marquer** :

 


Pour des détails, voir le chapitre « Barre d'outils de la fenêtre de modification » dans la documentation PC-DMIS Core.



Exécuter - Exécute le processus de mesure pour les éléments actuellement marqués.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Exécuter** :



Pour des détails sur l'exécution de votre routine de mesure, voir « Exécution de routines de mesure » au chapitre « Utilisation des options de fichier avancées » de la documentation PC-DMIS Core.



Instantané - Insère une commande **SNAPSHOT** de l'état actuel de la fenêtre d'affichage graphique dans la fenêtre de modification. Quand vous exécutez cette commande, PC-DMIS insère une capture à cet état dans votre rapport.

Pour des détails, voir « Insertion d'instantanés » au chapitre « Insertion de commandes de rapport » dans la documentation PC-DMIS Core.



Fenêtre d'état - Ouvre la fenêtre d'état. Cette fenêtre vous permet d'obtenir un aperçu de commandes et d'éléments au moment de leur création à partir de la barre d'outils **Quick Start**, pendant l'exécution d'un élément ou pendant la création ou la modification d'une dimension. Vous pouvez aussi cliquer simplement sur l'option dans la fenêtre de modification alors que la fenêtre d'état est ouverte.

Pour des détails, voir « Utilisation de la fenêtre d'état » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.



Fenêtre de rapport - Ouvre la fenêtre de rapport. Après l'exécution de la routine de mesure, cette fenêtre affiche les résultats de mesure et configure automatiquement la sortie selon un modèle de rapport par défaut.

 

Pour des détails, voir « À propos de la fenêtre de rapport » au chapitre « Rapports de résultats de mesure » de la documentation PC-DMIS Core.



Afficher le rapport dans PC-DMIS FUSION - Si PC-DMIS FUSION est installé, ce bouton ouvre les données du dernier rapport pour votre routine de mesure en cours dans l'application PC-DMIS FUSION.

Barre d'outils Réglages


La barre d'outils **Réglages** vous permet de rappeler et de changer facilement les réglages utilisés souvent :

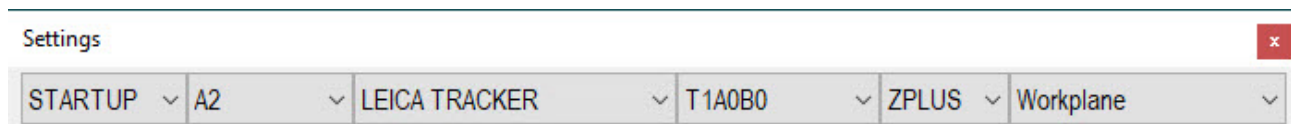

Vues - Affiche la liste des vues enregistrées de la fenêtre d'affichage graphique.



 Alignements - Affiche la liste des alignements enregistrés.



Palpeurs - Affiche la liste des types de palpeurs définis.



Gestion station - Ouvre la boîte de dialogue **Gestionnaire station** du pisteur.

Pour des détails, voir « [Ajout et suppression de stations](#) ».



Initialiser - Initialise des encodeurs et des composants internes du pisteur laser. Cette commande est automatiquement appelée quand PC-DMIS se connecte d'abord au contrôleur de pisteur laser (emScon) quand le pisteur est mis en route. Le pisteur accomplit une série de mouvements pour vérifier le fonctionnement.



Aller à position 6DoF 0 (Alt + F9) - Le pisteur Leica pointe vers le laser dans le sens opposé à la position BirdBath à la position 6DoF 0. Vous obtenez ainsi un emplacement connu et pratique auquel vous pouvez capturer le rayon avec le palpeur T.



Rechercher (Alt + F6) - Recherche un réflecteur ou palpeur T à la position actuelle du laser. La fonction de recherche s'obtient à l'aide des **réglages de recherche** qui se trouvent dans l'[onglet de configuration du capteur](#).



Compensation palpeur On/Off (Alt + F2) - Quand la compensation du palpeur est activée, PC-DMIS compense selon le rayon du contact du palpeur T u de la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, lors de la mesure des points.



Palpage stable On/Off (Alt + F7) - Quand cette option est activée, PC-DMIS déclenche automatiquement un palpage si vous laissez un réflecteur dans une certaine position pendant un temps donné. Cette option est définie dans l'onglet **Palpage** de la boîte de dialogue **Réglage des paramètres** (F10). Elle n'est disponible que si vous utilisez un pisteur. Elle permet de prendre des palpages, sans utiliser de contrôle distant ou interagir directement avec l'ordinateur.



Activer PowerLock On/Off - Active ou désactive la fonctionnalité PowerLock. Lorsqu'elle est activée, le faisceau laser du pisteur peut rapidement se verrouiller sur le dispositif. Il est ainsi inutile d'attraper manuellement le faisceau. Si vous coupez le rayon laser, pointez le réflecteur ou tout autre dispositif de mesure de produit T pris en charge vers le pisteur pour que celui-ci attrape immédiatement le faisceau. Ceci est habituellement utile quand vous êtes relativement proche du pisteur. Si vous êtes loin du pisteur, vous pouvez vouloir désactiver PowerLock parce que la zone d'affichage est si grande que le laser se verrouille toujours même si ce n'est pas ce que vous voulez. De plus, plusieurs réflecteurs dans la zone d'affichage pourraient confondre le pisteur et engendrer des incidents. Cette icône est désactivée pour les pisteurs qui ne prennent pas en charge la fonction PowerLock.



Caméra vue d'ensemble pisteuse - Vous permet de déplacer le positionneur du pisteuse et de rechercher des cibles réfléchissantes.



Déplacer élément - Ouvre la boîte de dialogue **Déplacer élément**. Cette boîte de dialogue contient les options **Aller à** et **Pointer vers**.

Pour des détails, voir « [Déplacer élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#) ».



Alignement d'ensemble - Utilisez cette option pour les mesures importantes ou complexes afin de créer plusieurs stations dans un réseau commun.

Pour des détails, voir « [Utilisation d'alignements d'ensemble](#) ».

Éléments spécifiques (pour les pisteurs AT-901)



Aller à BirdBath (Alt + F8) - Le pisteuse Leica pointe le laser en position Birdbath. Le rayon est « fixé » au réflecteur dans Birdbath et la distance de l'interféromètre est définie à la distance connue de Birdbath. Cette commande est particulièrement importante pour les pisteurs de séries LT sans ADM intégré. Pour ceux-ci, il n'y a pas d'autre façon de déterminer la distance de l'interféromètre.

Quand le laser est pointé en position Birdbath, vous obtenez ainsi un emplacement connu et pratique auquel vous pouvez capturer le rayon. Ceci peut s'avérer nécessaire si le rayon pour le palpeur T ou le réflecteur a été interrompu.



Libérer moteurs (Alt + F12) - Libère les moteurs horizontal et vertical de la tête du pisteuse pour permettre un mouvement manuel de la tête du pisteuse.

Éléments spécifiques (pour les pisteurs AT-901, LAS, LAS-XL et T-Scan)



Se connecter au scanner - Cette option active ou désactive la connexion du scanner du pisteuse à l'application de scanning. Pour les scanners LAS et LAS-XL, l'application de scanning est RDS ; pour le scanner T-scan, il s'agit de T-Collect.



Quand vous cliquez sur le bouton **Se connecter au scanner**, PC-DMIS désactive tous les autres boutons de la barre d'outils **Opération du pisteuse**.

Si vous exécutez à nouveau un programme du pisteuse avec le scanner, il est déconseillé d'utiliser le bouton **Se connecter au scanner**. PC-DMIS se connecte automatiquement à l'application du scanner au moment de la nouvelle exécution.

Éléments spécifiques (pour les pisteurs AT-930/960, AT-40x, AT500, ATS600, LAS, LAS-XL et T-Scan)

 


Changer face - Fait pivoter la tête et la caméra du pisteur de 180 degrés. La position cible finale est la même qu'avant l'exécution de la commande, sauf que l'optique est maintenant inversée.



Profil de mesure - Fournit les options pour les profils de mesure disponibles en fonction du pisteur que vous utilisez.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Profil de mesure** :



Barre d'outils Profil de mesure

Pour des détails, voir la rubrique « [Commandes de profil de mesure de pisteur](#) ».



Mode biface On/Off - Si l'option « Insérer commande de pisteur » est sélectionnée dans le menu du pisteur, PC-DMIS insère une commande de pisteur dans la routine de mesure associée à l'état On/Off de cette option. Le réglage biface sur le capteur est aussi mis à jour en fonction du réglage actif dans la routine de mesure.

Barre d'outils Mesure du pisteur



Paramètres d'interface MMT (Maj + F4) - Ouvre la boîte de dialogue **Options MMT**. Les onglets qui y figurent dépendent du type de machine optique que vous possédez et si vous travaillez en ligne ou hors ligne.

Pour des détails, voir « Définition des options de la MMT » dans la documentation PC-DMIS Vision.



Effectuer palpage (Ctrl + H) - Mesure la position d'un palpeur T stationnaire ou d'un réflecteur en fonction du profil de mesure indiqué dans l'onglet [Configuration capteur](#) de la boîte de dialogue **Options MMT** ou de la barre d'outils **Opérations du pisteur**, respectivement.



Mode continu démarrer/arrêter (Ctrl + I) - Démarre ou arrête un scanning en fonction des réglages de base dans l'onglet **Palpage** de la boîte de dialogue **Réglages des paramètres (Modifier | Préférences | Paramètres)**. La valeur par défaut pour **Écart distance** indique une séparation de distance continue de 2 mm.



Le AT401 ne prend pas en charge le mode continu Démarrer/Arrêter. Seul le ATS600 prend en charge des scannings de zone.



Fin élément (FIN) - Indique à PC-DMIS que le nombre de palpages pour l'élément a été atteint et que l'élément peut être calculé.



Effacer palpage (Alt + -) - Supprime le dernier palpage mesuré.



Supprimer élément (Ctrl + D) - Supprime l'élément courant.



Scanning de pisteuse - Effectue un scanning de zone, un scanning anneau ou un scanning de droite.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Scanning** :



Pour des détails, voir « [Exécution d'un scanning de zone](#) », « [Exécution d'un scanning anneau](#) » et « [Exécution d'un scanning de droite](#) ».

Barre d'outils Niveau pisteuse



Lancer résultats inclinaison - Lance des résultats d'inclinaison X, Y pour placer le pisteuse dans la plage de fonctionnement du niveau en ajustant les vis de la base du pisteuse.



Lancer processus niveau vers gravité - PC-DMIS utilise le dispositif Nivel 20/230 pour créer un plan de gravité et génère automatiquement un système de coordonnées à partir des informations sur ce plan de gravité. Au terme du processus, la surveillance démarre automatiquement.



Lancer surveillance - Lance ou arrête la surveillance indépendamment du processus de niveau vers gravité.

Voir « [Orientation du pisteur pour la gravité](#) ».

Autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS

La documentation PC-DMIS Core contient des informations suivantes pertinentes pour l'utilisation de pisteurs :

Barre d'outils **Réglages** :

Pour des détails, voir la rubrique « Barre d'outils Réglages » au chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation PC-DMIS Core.

La troisième liste déroulante montre les compensations du réflecteur et du palpeur T issues du serveur emScon (et d'autres définies manuellement, le cas échéant).

Fenêtre de résultats de palpation :

Pour des détails, voir « Utilisation de la fenêtre Résultats de palpation » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.

Pour des détails sur les réglages spécifiques à Leica, voir « [Personnalisation des résultats de palpation](#) ».

Fenêtre de modification :

Pour des détails, voir le chapitre « Utilisation de la fenêtre de modification » dans la documentation PC-DMIS Core.

Interface de **Quick Start** :

Pour des détails, voir « Utilisation de l'interface Quick Start » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.


Fenêtre d'état :

Pour des détails, voir « Utilisation de la fenêtre d'état » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.

Barre d'état du pisteur :

Pour des détails, voir « [Barre d'état du pisteur](#) ».

Fenêtre de modification

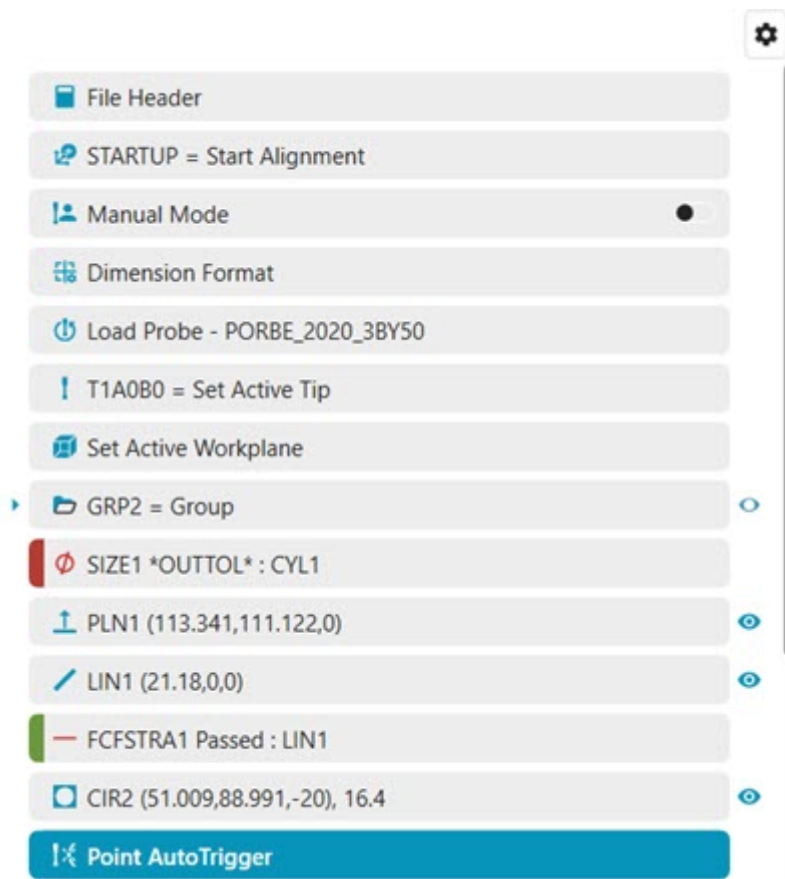

Fenêtre de modification - Mode résumé

Le fenêtre de modification montre les commandes pour les routines de mesure que vous créez.

Le mode résumé de la fenêtre de modification montre une liste de commandes qui peuvent être développées et réduites. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur des commandes ou des éléments et sélectionner **Modifier** pour modifier des éléments dans la fenêtre de modification.

PC-DMIS ajoute de nouvelles instructions de routine de mesure après la ligne mise en surbrillance.

Pour plus d'informations sur la fenêtre de modification, voir le chapitre « Utilisation de la fenêtre de modification » dans la documentation PC-DMIS Core.

Interface Quick Start



L'interface Quick Start est idéale pour exécuter la plupart des fonctions quand vous travaillez avec des périphériques portables. Si elle n'est pas encore visible, sélectionnez **Afficher | Autres fenêtres | Quick Start** pour y accéder.

À partir de cette interface, vous pouvez :



Calibrer des palpeurs



Créer des alignements



Mesurer des éléments



Construire des éléments



Créer des dimensions



Réinitialiser la fenêtre

Pour plus d'informations, voir « Utilisation de l'interface de Quick Start » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.

Bar d'état

CAD element NOT selected! X 302.861 Y -164.846 Z 0 SD 0 1 Line: 13, Col: 001

La barre de statut fournit des informations systèmes PC-DMIS telles que :

- Boutons d'aide sans la souris
- Compteur XYZ
- Écart type d'affichage d'élément
- Compteur de point de palpé (taille normale seulement)
- Affichage d'unité : MM ou POUCE (taille normale seulement)
- Compteur de lignes / colonnes pour indiquer la position du curseur dans la fenêtre de modification (taille normale uniquement).

Pour agrandir la barre d'état, sélectionnez l'option de menu **Afficher | Barre d'état | Grand**.

Fenêtre d'état



La fenêtre d'état affiche des informations utilisateur pour la création d'une routine de mesure, telles que :

- Informations concernant des éléments lors de leur mesure
- Des rapports de dimensions quand des tolérances de dimensions sont évaluées

Pour plus d'informations, voir la rubrique « Utilisation de la fenêtre d'état » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.

Résultats de palpage

Probe Readouts	
Linear	
X	0.000
Y	0.000
Z	0.000
DX	-999.000
DY	-999.000
DZ	-999.000
W	0.000
V	0.000
Hits	0

La fenêtre de résultats de palpage montre l'emplacement du palpeur XYZ. Vous pouvez basculer l'affichage de la fenêtre Résultats du palpage depuis la barre d'outils **Portable**. Pour basculer l'affichage, appuyez sur le bouton gauche du bras portable et maintenez-le enfoncé plusieurs secondes. Si la fenêtre Résultats de palpage est déjà ouverte, la valeur **T** y apparaît. La valeur **T** indique la distance à la valeur nominale CAO.

Quand vous travaillez en mode génération/inspection, les couleurs de la fenêtre de résultats de palpage indiquent si l'emplacement actuel est *dans* ou *hors* tolérance :

- Vert - Dans la tolérance

- Bleu - Négatif hors tolérance
- Rouge - Positif hors tolérance

Pour plus d'informations sur la fenêtre Résultats de palpation, voir « Utilisation de la fenêtre Résultats de palpation » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.

Remarque sur le chargement de palpeurs lors d'une exécution portable

Quand vous exécutez une routine de mesure à l'aide d'un bras portable Hexagon Absolute avec les palpeurs intelligents RomerRDS et LeicaLMF, PC-DMIS ne vous demande plus de charger un palpeur s'il s'agit déjà du palpeur actif.

Ceci concerne les palpeurs suivants :

- RomerRDS
- Palpeurs intelligents Leica : LAS/LAS-XL, T-Probe et T-Scan

Configuration d'interfaces Portable

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue **Options de la machine (Modifier | Préférences | Configurer interface MMT)** pour configurer des réglages pour votre dispositif portable. Les options de la machine sont uniquement disponibles lorsque vous travaillez en mode en ligne.



Le plus souvent, mieux vaut ne pas modifier les valeurs dans la boîte de dialogue **Options de la machine**. Certains réglages, comme ceux dans la zone **Décalages mécaniques**, peuvent écraser de façon définitive les valeurs stockées sur le disque dur du contrôleur. Si vous doutez comment et quand utiliser ces options, contactez votre représentant local.

La boîte de dialogue **Options de la machine** inclut des paramètres spécifiques à ces interfaces :

- [Pisteur Leica](#)
- [Bras Faro](#)
- [Total Station](#)

Pour des informations sur d'autres interfaces de machine prises en charge par PC-DMIS, voir la rubrique « Configuration de l'interface de la machine » au chapitre « Définition des préférences » de la documentation PC-DMIS Core.

Interface du pisteur Leica

Vous pouvez configurer comment les PC-DMIS interagissent avec l'interface Leica en sélectionnant l'option de menu **Modifier | Configuration interface MMT**. La boîte de dialogue **Options machine** s'ouvre alors avec ces onglets :

- [Onglet Options](#)
- [Onglet Réinitialiser](#)
- [Onglet Configuration capteur](#)
- [Onglet Paramètres environnement](#)
- [Onglet Niveau pour gravité](#)

- **Onglet Informations système** - Cet onglet affiche des informations pour votre système Leica configuré. Les valeurs incluses sont adresse IP, type de pisteur avec le numéro de série (s'il est disponible), type de contrôleur, type T-CAM et numéro de série (s'il est disponible), version emScon, version TP-Firmware, version Bootdriver et type de niveau et numéro de série (s'il est disponible).
- **Onglet Déboguer** - Pour en savoir plus sur cet onglet, voir la rubrique « Génération d'un fichier de débogage » au chapitre « Définition des préférences » de la documentation PC-DMIS Core.



Vous trouverez des informations supplémentaires sur cette interface dans le manuel d'installation de l'interface de la machine (MIIM).


Réglages de temps et de distance de scanning continu appliqués par PC-DMIS

Pisteur	Temps minimum	Distance minimum
Leica (AT403)	20 ms (0,02)	-
Leica (AT901)	100 ms (0,1)	-
LeicaLMF (AT9x0)	1 ms (0,001) Un palpage de performance se produit quand vous définissez une valeur de temps minimum inférieure à 0,01 mm comme écart de temps.	0,01 mm Vous devez définir les réglages 403 min / max pour 10 Hz (901 équivaut à 1 000 Hz).



Si vous perdez la communication entre PC-DMIS et votre pisteur Leica AT9x0, le logiciel affiche un message Connexion perdue et PC-DMIS passe à un état « déconnecté ». Vérifiez les câbles et le wifi pour rétablir la communication. Une fois la communication rétablie, PC-DMIS repasse en mode en ligne sans redémarrer.

Onglet Options

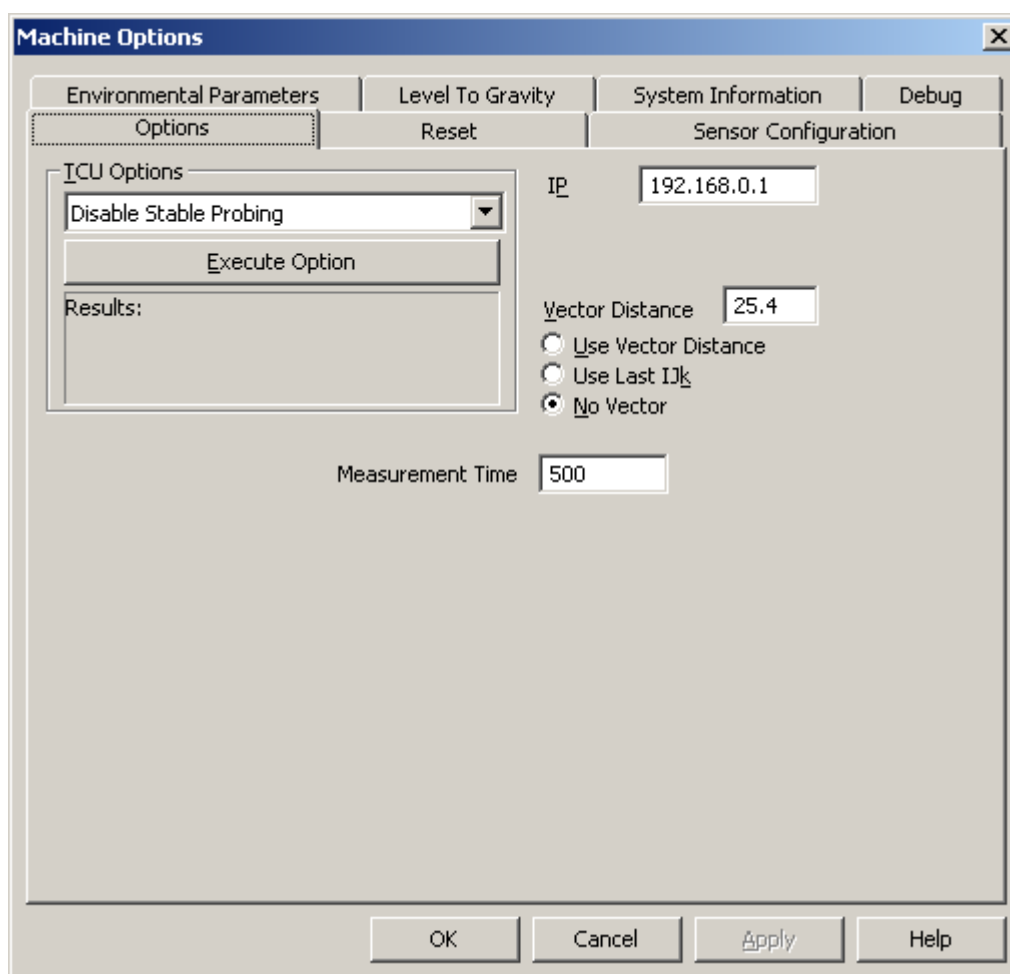

Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Options

L'onglet **Options** permet d'exécuter diverses options TCU (Tracker Control Unit) et de configurer la communication et d'autres paramètres. Des options TCU sont aussi disponibles comme éléments de menu.

Options TCU : cette zone vous permet d'exécuter les options suivantes :

- **Désactiver le palpé stable** - Désactive le palpé stable. Voir l'option de menu **Palpé stable ON/OFF** dans la rubrique « [Menu du pisteur](#) » pour en savoir plus.
- **Activer le palpé stable** - Active le palpé stable. Voir l'option de menu **Palpé stable ON/OFF** dans la rubrique « [Menu du pisteur](#) » pour en savoir plus.
- **Aller à Birdbath** - Voir l'option de menu **Aller à BirdBath** dans la rubrique « [Menu du pisteur](#) » pour en savoir plus.
- **Initialiser** - Voir l'option de menu **Initialiser** dans la rubrique « [Menu du pisteur](#) » pour en savoir plus.
- **Niveau pour gravité** - Voir l'option de menu **Initialiser** dans la rubrique « [Commandes de niveau](#) » pour en savoir plus.


- **Image en direct** - Montre le curseur laser, que vous soyez en train de scanner ou non.
- **Moteurs désactivés** - Voir l'option de menu **Libérer moteurs** dans la rubrique « [Menu du pisteur](#) » pour en savoir plus.
- **Réinitialiser niveau** - Effectue une nouvelle mesure de référence.
- **TScan** - Sélectionnez cette option quand vous utilisez le scanner laser pour le pisteur.
- **Zero Pos (6DoF)** - 6DoF signifie 6 degrés de liberté. Voir l'option de menu **Aller à position 6DoF 0** dans la rubrique « [Menu du pisteur](#) » pour des informations.



Les options TCU sont plus facilement disponibles dans le menu/la barre d'outils du **pisteur**.

Adresse IP - Indiquez l'adresse IP de votre contrôleur de pisteur laser (par défaut 192.168.0.1).

Distance de vecteur - Définit la distance dont vous avez besoin pour déplacer le palpeur T/rélecteur de l'emplacement de palpation avant qu'un « palpation tiré » ne soit pris.

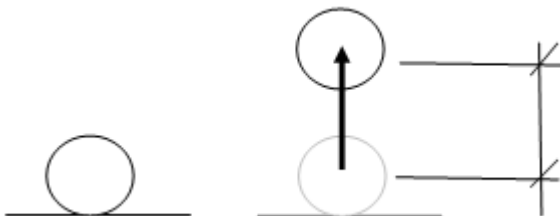

Exemple de distance et de déplacement du vecteur

« **Palpation tiré** » - change le vecteur pour celui de la droite entre l'emplacement où vous avez d'abord appuyé sur le bouton de palpation (à l'emplacement du « palpation normal ») à l'emplacement où vous relâchez le bouton de palpation. Cette droite doit être plus longue que la **Distance du vecteur utilisé** pour enregistrer avec succès un « palpation tiré ».

« **Palpation normal** » - un « palpation normal » est pris quand on appuie et relâche le bouton de palpation au même endroit.

Choisissez l'une de ces options de vecteur :

- **Utiliser distance vecteur** - Vous permet de générer le vecteur avec un « palpation tiré ».
- **Utiliser dernier IJK** - Utilise les mêmes valeurs de vecteur IJK du dernier point mesuré.

- **Aucun vecteur** - Génère des données de scanning quand vous maintenez un bouton enfoncé sur le palpeur T.

Temps de mesure - Détermine l'intervalle de temps en millisecondes (ms). Le flux de données de mesures de l'interféromètre est ramené à une moyenne dans cet intervalle pour obtenir une valeur de mesure unique. La valeur 500 signifie 500 mesures en 500 ms.

Le flux de données de mesures de l'interféromètre est ramené à une moyenne dans cet intervalle pour obtenir une valeur de mesure unique. La valeur 500 ms équivaut à 500 mesures en 500 ms ; ceci donne une coordonnée XYZ avec une indication de qualité RMS disponible dans l'affichage numérique.



La valeur **Temps de mesure** peut être comprise entre 500 et 100 000 ms (0,5 à 100 secondes).

Onglet Réinitialiser

The screenshot shows the 'Machine Options' dialog box with the 'Reset' tab selected. The 'MountPoint' list is empty. The 'Home' button is highlighted. The 'Machine' radio button is selected. The 'Aim' button is visible. The X, Y, and Z coordinate fields are all set to 0. The 'Keep Last Position' radio button is selected. The 'Delay before positioning' field is set to 5. The 'Set Default Reset' button is visible, and the 'Default Reset' field is empty. The bottom of the dialog has 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help' buttons.

Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Réinitialiser

Origine - Pointe le laser en position Birdbath.

Option **Machine** ou **Coord. de pièce** - Sélectionnez **Machine** si vous utilisez des coordonnées de machine, ou **Coord. de pièce** si vous utilisez des coordonnées de pièce.

But - Sélectionnez un point dans la liste de réinitialisation de points et cliquez sur le bouton **But** pour déplacer le laser au point indiqué.

Ajouter - Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Point**. Entrez un **titre** et les valeurs **XYZ**, puis cliquez sur **Créer**. Le nouveau point est ajouté à la liste de réinitialisation ci-dessus. Par exemple, des réflecteurs peuvent être fixés à des positions sur une portière de voiture. Vous pouvez ensuite nommer ces positions Portière1, Portière2, Portière3, etc.

Supprimer - Sélectionnez un point dans la liste de réinitialisation et cliquez sur **Supprimer**. Le point sélectionné est alors supprimé.

Options de réinitialisation - Si le rayon laser ne fonctionne plus, procédez comme suit :

- **Position de sécurité** - Le pisteur indique la position de sécurité également nommée position de stationnement.
- **Aller à Birdbath** - Le pisteur revient en position Birdbath.
- **Garder dernière position** - Le rayon laser reste à sa position actuelle et s'y verrouille, si possible.
- **Aller au point** - Indique le point de réinitialisation par défaut.
- **Définir réinitialisation par défaut** - Sélectionnez un point dans la liste ci-dessus (à gauche du bouton **Origine**) et cliquez sur **Définir réinitialisation par défaut**. Il s'agit à présent de la **réinitialisation par défaut**. Si le rayon est endommagé comme votre réflecteur, le laser indique la **réinitialisation par défaut** définie.
- **Délai de mise en place** - Indique en millisecondes le temps nécessaire devant s'écouler avant que le pisteur laser pointe vers la position suivante.

Onglet Configuration capteur

The image shows a 'Machine Options' dialog box with a 'Sensor Configuration' tab selected. The dialog has four main tabs: 'Environmental Parameters', 'Level To Gravity', 'System Information', and 'Debug'. Under 'Sensor Configuration', there are two sub-sections: 'Absolute Distance Meter (ADM)' and 'Search Settings'. The 'ADM' section includes 'Target Stability Tolerance' (0.005 mm), 'Time Frame For Retry' (700 ms), and 'Number of Retries' (5). The 'Search Settings' section includes 'Spiral Search Diameter' (250 mm), 'Abort Criteria' (10000 ms), and 'Distance To Point' (10000 mm). There is also a 'Go Birdbath' section with radio buttons for 'Clockwise' and 'Counter Clockwise' (selected). At the bottom are 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help' buttons.

Section	Parameter	Value	Unit
Absolute Distance Meter (ADM)	Target Stability Tolerance	0.005	mm
	Time Frame For Retry	700	ms
	Number of Retries	5	
Search Settings	Spiral Search Diameter	250	mm
	Abort Criteria	10000	ms
	Distance To Point	10000	mm

Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Configuration capteur

Mètre distance absolue (ADM)


- **Tolérance de stabilité cible** - Cette tolérance (entre 0,005 et 0,1 mm) détermine la plage de déplacement maximum d'une cible de réflecteur pendant les prises de mesures ADM. Les valeurs au-delà de cette plage affichent un message d'erreur.
- **Période pour nouvel essai** - Définit la période de temps nécessaire pour déterminer la stabilité de la cible. Si la cible est stable, une mesure ADM est prise.
- **Nombre de tentatives** - Définit de nombre de tentatives entreprises pour prendre une mesure ADM avant abandon, car la stabilité de la cible a excédé la tolérance allouée.

Réglages de recherche - Si l'un de ces critères de recherche n'est pas rempli, le processus de recherche est abandonné.

- **Diamètre recherche spirale** - Diamètre dans lequel rechercher la cible.
- **Critères d'abandon** - Temps au cours duquel la cible doit être trouvée.
- **Distance au point** - Distance à laquelle rechercher la cible.

Aller à Birdbath - Le pisteur Leica pivote jusqu'à la position Birdbath dans le **sens horaire** ou le **sens anti-horaire** depuis sa position actuelle.

Onglet Paramètres environnement

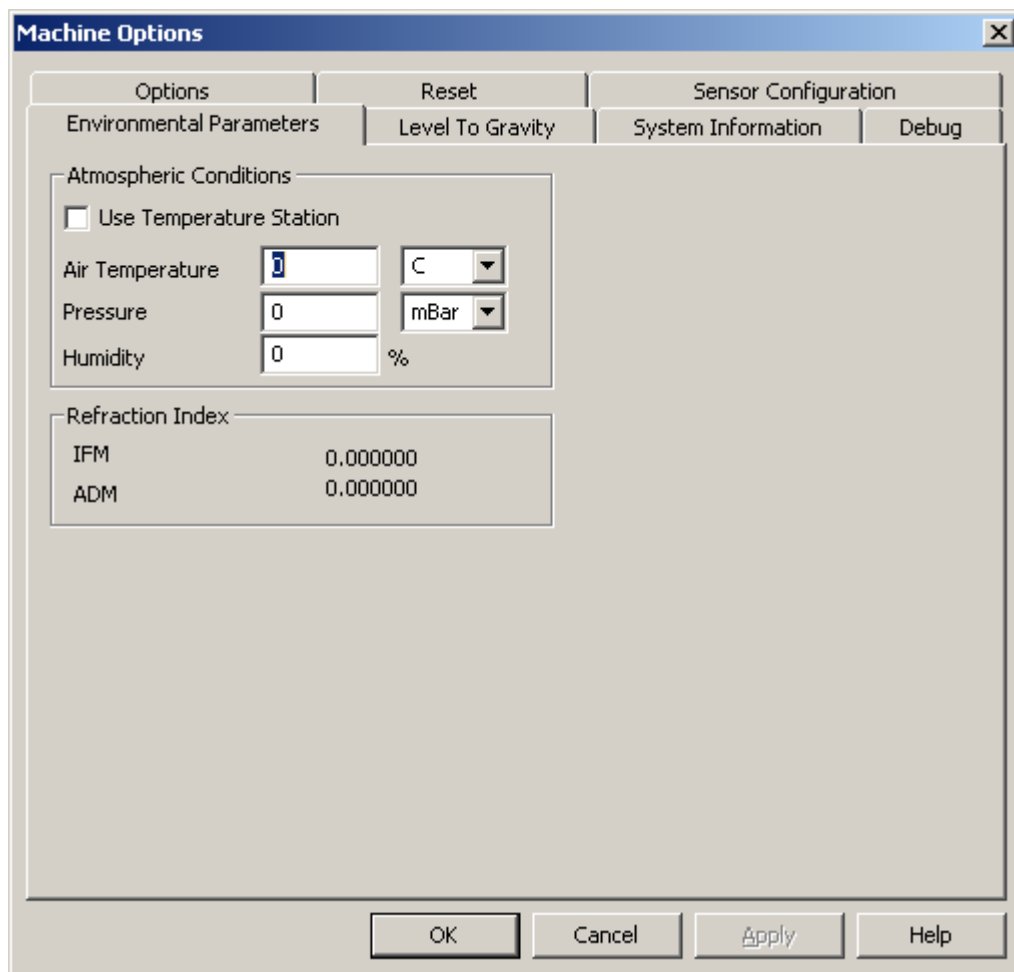

Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Paramètres environnement

Conditions atmosphériques

- **Utiliser station température** - Détermine si la station météo Leica est utilisée. Une station météo recueille automatiquement des données et ne demande aucune intervention manuelle.

Si aucune station météo n'est connectée, vérifiez que les valeurs correctes sont entrées manuellement. L'opération est aussi possible depuis la [barre d'état du pisteur](#).

- **Température de l'air** - Permet d'indiquer la température actuelle de l'environnement de travail en Fahrenheit (F) ou Celsius (C).
- **Pression** - Permet d'indiquer la pression de l'air de l'environnement de travail en **mBar**, **HPascal**, **MmHg** ou **InHg**.
- **Humidité** - Indique le pourcentage d'humidité de votre environnement de travail.



Ces paramètres météo ont une influence directe sur la mesure de la distance. Une variation d'1°C entraîne une différence de mesure d'1 ppm. Une variation de 3,5 mbar entraîne aussi une différence de mesure d'1 ppm.

Indice de réfraction

- **IFM** - Affiche la valeur de réfraction de l'interféromètre.
- **ADM** - Affiche la valeur de réfraction de la mesure de distance absolue.

Onglet Niveau pour gravité

The screenshot shows the 'Machine Options' dialog box with the 'Level To Gravity' tab selected. The dialog has a title bar with a close button (X). Below the title bar are four tabs: 'Options' (selected), 'Reset', 'Sensor Configuration', and 'Environmental Parameters'. Under the 'Options' tab, there are two sub-tabs: 'Level To Gravity' and 'T-probe Configuration'. The 'Level To Gravity' sub-tab contains the following fields:

	Current value:	Difference:	Threshold:
X-tilt:	-0.239862338 mrad:	-0.050928 mrad:	0.01
Y-tilt:	-0.547486311 mrad:	0.049293	

Below these fields is a 'Monitoring frequency:' field set to '60 seconds'. At the bottom of the dialog are four buttons: 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help'.

Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Niveau pour gravité

L'onglet **Niveau pour gravité** vous permet de configurer les propriétés de surveillance du dispositif d'inclinaison de la nivelle.

Valeur en cours - Affiche les valeurs Inclinaison X ou Inclinaison Y en cours pour nivelle.

Différence - Affiche la différence en milliradians entre la lecture réelle des valeurs d'inclinaison X et Y en cours et la valeur actuelle.

Seuil - Indique l'angle en milliradians dont le niveau peut varier tout en restant dans la tolérance. Sinon, vous devez utiliser l'option **Réinitialiser niveau** dans l'onglet [Options](#).

Fréquence de surveillance - Définit la fréquence (en secondes) à laquelle une valeur de surveillance de niveau est lue.

Interface du bras Faro

L'interface Faro est utilisée avec une machine à bras Faro.



Merci de contacter le [support technique d'Hexagon](#) pour tous les fichiers tiers dont vous avez besoin pour votre matériel.

Avant de démarrer PC-DMIS, renommez le fichier faro.dll en interfac.dll.



Pour la plupart des interfaces, vous pouvez utiliser le configurateur d'environnement afin de configurer automatiquement l'environnement de l'interface PC-DMIS. Grâce au configurateur d'environnement, vous n'avez plus besoin de renommer manuellement les fichiers dll. Pour des détails, voir la section « Configurateur d'environnement » de la documentation PC-DMIS Core.

La boîte de dialogue **Options MMT (Modifier | Préférences | Configurer interface MMT)** inclut ces onglets pour l'interface Faro :

Onglet Comm

Pour en savoir plus, voir la rubrique « Configuration du protocole de communication » au chapitre « Définition des préférences » de la documentation PC-DMIS Core. La valeur par défaut est le port de communication **1**, **38400** bauds, **Aucune** parité, **7** bits de données et **1** bit d'arrêt.

Onglet Axe

Pour en savoir plus, voir la rubrique « Attribution des axes de la machine » au chapitre « Définition des préférences » de la documentation PC-DMIS Core.

Onglet Débogage

Pour en savoir plus, voir la rubrique « Génération d'un fichier de débogage » au chapitre « Définition des préférences » de la documentation PC-DMIS Core.

Onglet Machine comme souris

Pour en savoir plus, voir la rubrique « [Réglages de machine comme souris](#) ».

Onglet Outils

Cet onglet comporte un bouton **Diagnostics** et un bouton **Config. matérielle**. Ces boutons lancent des programmes depuis Faro pour tester et configurer votre bras Faro.




Vous trouverez des informations supplémentaires sur cette interface dans le manuel d'installation de l'interface de la machine (MIIM).

Fonction de palpés tirés de Faro

L'interface Faro prend en charge les palpés tirés. Voir « [Méthode de palpés tirés](#) » au chapitre « [Compensation de palpeur](#) ».

Voir « [Annexe A : Bras portable Faro](#) ».

Réglages machine comme souris

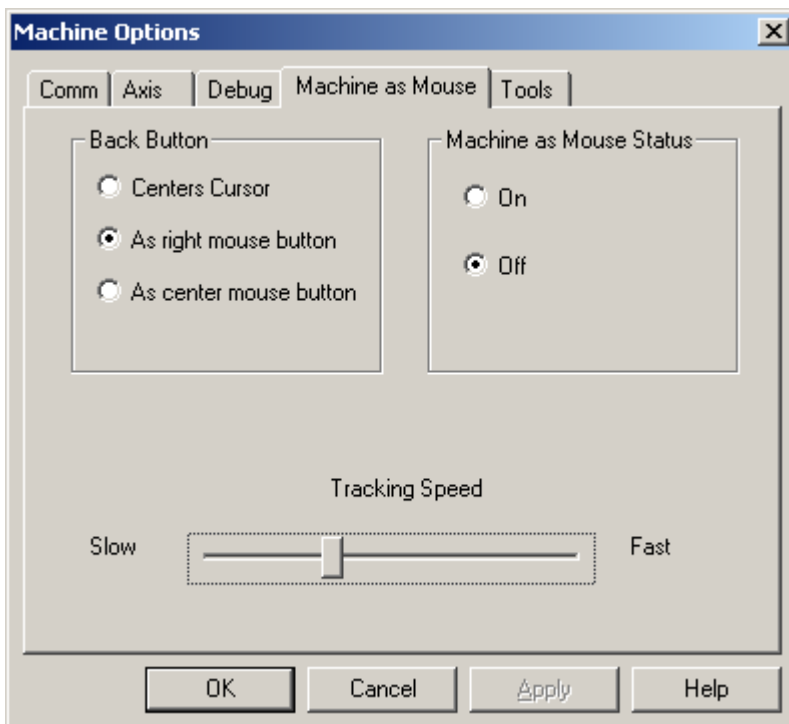

Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Machine comme souris

L'onglet **Machine comme souris** vous permet de configurer les fonctionnalités de mouvement du bras Faro et les clics pour contrôler le mouvement du pointeur et les clics des boutons de la souris.

Bouton Précédent - Vous pouvez définir le bouton **Précédent** du bras Faro :

- Centrage du curseur (déplace le pointeur au centre de l'écran)
- Bouton droit de la souris
- Bouton central de la souris

État machine comme souris - Sélectionnez cette option si le mode machine comme souris est **On** ou **Off**.

Vitesse de suivi - Contrôle la vitesse de déplacement de la souris par rapport au mouvement du bras Faro.

Activation et désactivation du mode souris

- Pour activer le mode souris, appuyez à la fois sur les boutons gauche et droit.
- Pour désactiver le mode souris, lorsque l'écran de PC-DMIS est agrandi (la fenêtre DOIT d'ailleurs être agrandie), déplacez le curseur de la souris tout en haut de la barre de titre (partie supérieure de l'écran puisque PC-DMIS est agrandi) et cliquez sur le bouton symbolisant le bouton gauche de la souris.


Interface Station totale

Pour configurer les paramètres contrôlant comment PC-DMIS interagit avec l'interface Station totale, sélectionnez l'option **Modifier | Préférences | Configurer interface MMT**. La boîte de dialogue **Options machine** s'ouvre. Les onglets suivants sont disponibles :

- [Onglet Informations sur l'instrument](#)
- [Onglet Comm](#)
- [Onglet Réinitialiser options](#)
- [Onglet Options de l'instrument](#)
- [Onglet Paramètres environnement](#)
- [Onglet Débogage](#)


Pour des détails, veuillez vous référer à la documentation d'interface de votre machine.

Onglet Informations sur l'instrument

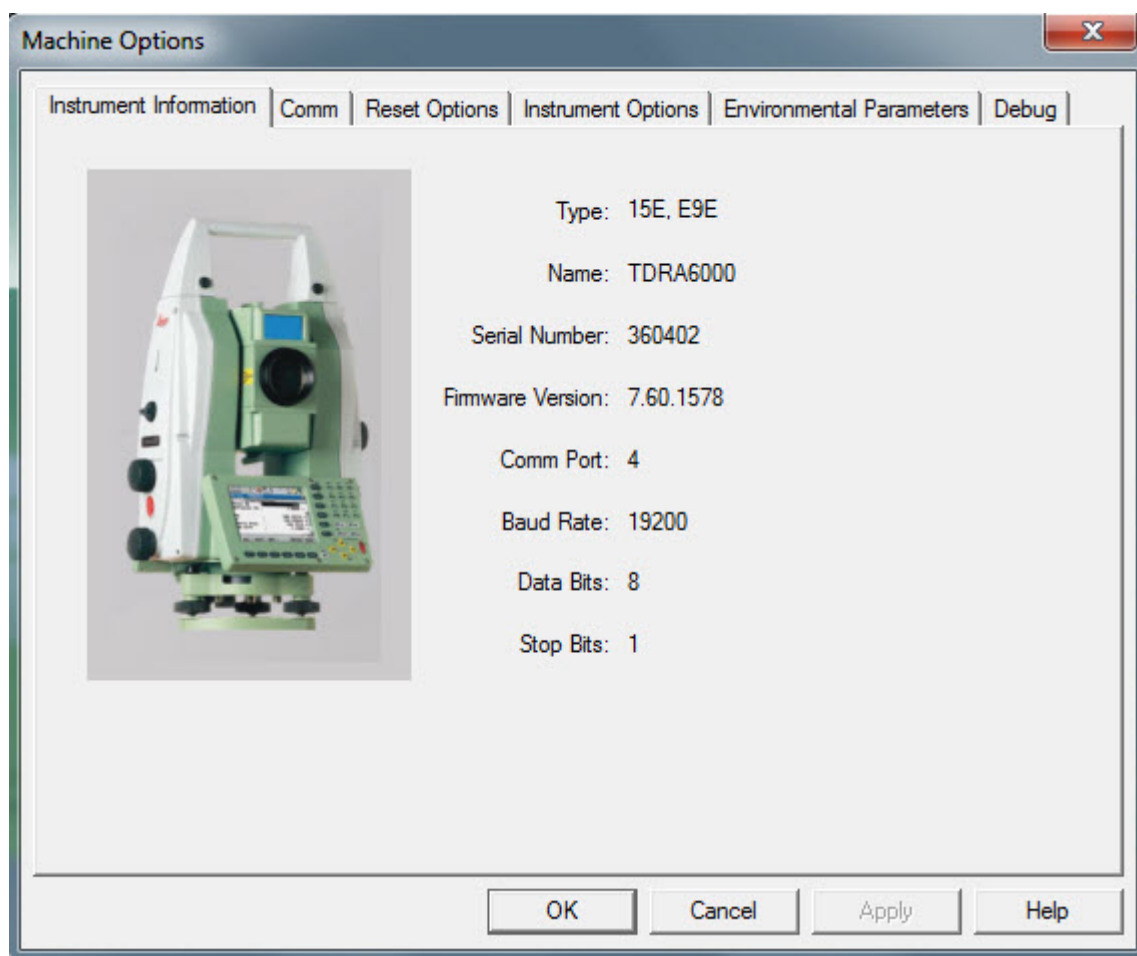

Boîte de dialogue Options de mesure - onglet Informations sur l'instrument

Onglet Comm

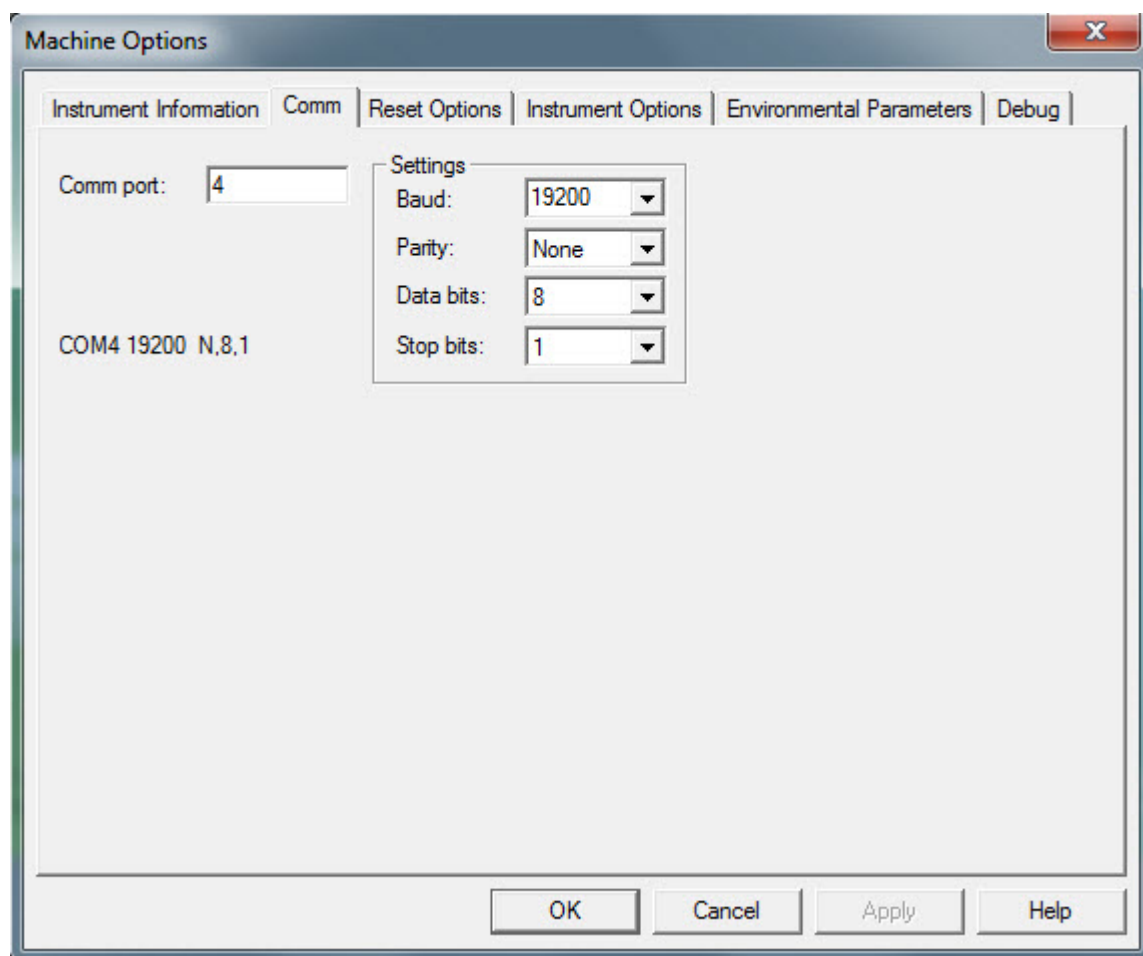

Boîte de dialogue Options de mesure - onglet Comm

Onglet Réinitialiser options

Boîte de dialogue Options de mesure - onglet Options de réinitialisation

À la césure

Cette zone vous permet de déterminer ce qu'il se passe quand le rayon laser est interrompu entre la station totale et le palpeur.

- **Activer le pointeur laser** - Cette option active le pointeur laser. Pour plus d'informations sur le pointeur laser, voir l'option de menu **Pointeur laser M/A** présentée dans la rubrique « [Menu Station totale](#) ».

Onglet Options de l'instrument

The screenshot shows the 'Machine Options' dialog box with the 'Instrument Options' tab selected. The dialog has a title bar with a close button (X) and a tabbed interface with the following tabs: 'Instrument Information', 'Comm', 'Reset Options', 'Instrument Options' (active), 'Environmental Parameters', and 'Debug'.

Power Search window

Active Params
Center Hz: 268.46444500, Vt: 104.27867776
Range Hz: 30.00000000, Vt: 30.00000000

Update Window

Range Hz: 30 deg
Range Vt: 30 deg

Search settings

Spiral search diameter: 500 mm
Abort criteria: 5 seconds
Distance to point: 5 meters

Measurement Settings

EDM Mode

- ☒ Precise
- ☐ Standard
- ☐ Fast

Average Mode

Number of measurements: 5

2 Face Mode

- ☐ Force system back to Face 1 after measurement
- ☐ Measure distance only in Face 2


ID Creation

- ☐ From instrument
- ☒ From software

Buttons at the bottom: OK, Cancel, Apply, Help.

Boîte de dialogue Options de mesure - onglet Options sur l'instrument

Onglet Paramètres environnement

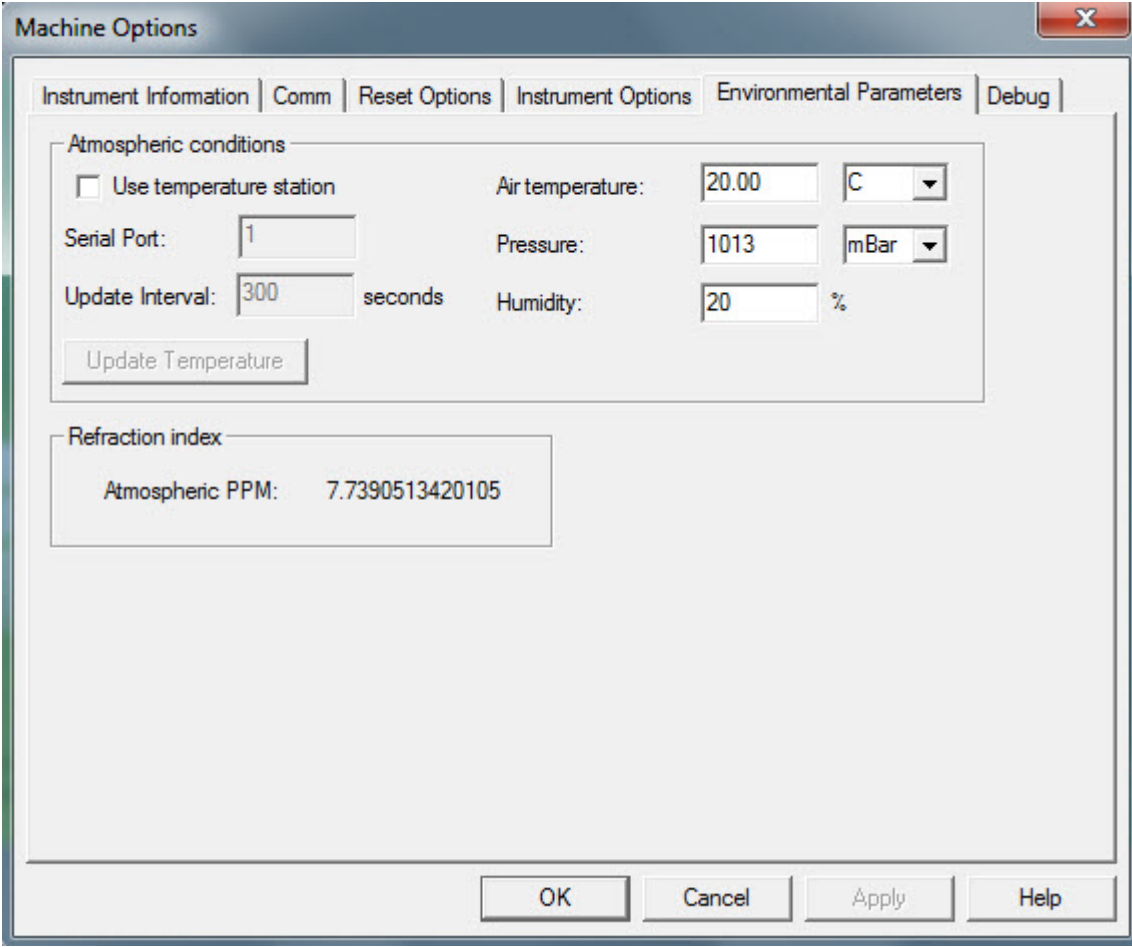

The image shows a software window titled "Machine Options" with a close button (X) in the top right corner. It contains five tabs: "Instrument Information", "Comm", "Reset Options", "Instrument Options", and "Environmental Parameters" (which is selected), and a "Debug" tab. The "Environmental Parameters" tab is divided into two sections. The "Atmospheric conditions" section includes a checkbox for "Use temperature station" (unchecked), a "Serial Port" dropdown set to "1", an "Update Interval" of "300" seconds, and an "Update Temperature" button. To the right of these are input fields for "Air temperature" (20.00 C), "Pressure" (1013 mBar), and "Humidity" (20 %). The "Refraction index" section contains a single text field labeled "Atmospheric PPM:" with the value "7.7390513420105". At the bottom of the window are four buttons: "OK", "Cancel", "Apply", and "Help".

Machine Options

Instrument Information | Comm | Reset Options | Instrument Options | **Environmental Parameters** | Debug

Atmospheric conditions

☐ Use temperature station

Serial Port: 1

Update Interval: 300 seconds

Update Temperature

Air temperature: 20.00 C

Pressure: 1013 mBar

Humidity: 20 %


Refraction index

Atmospheric PPM: 7.7390513420105

OK Cancel Apply Help

Boîte de dialogue Options de mesure - onglet Paramètres environnementaux

Onglet Débogage

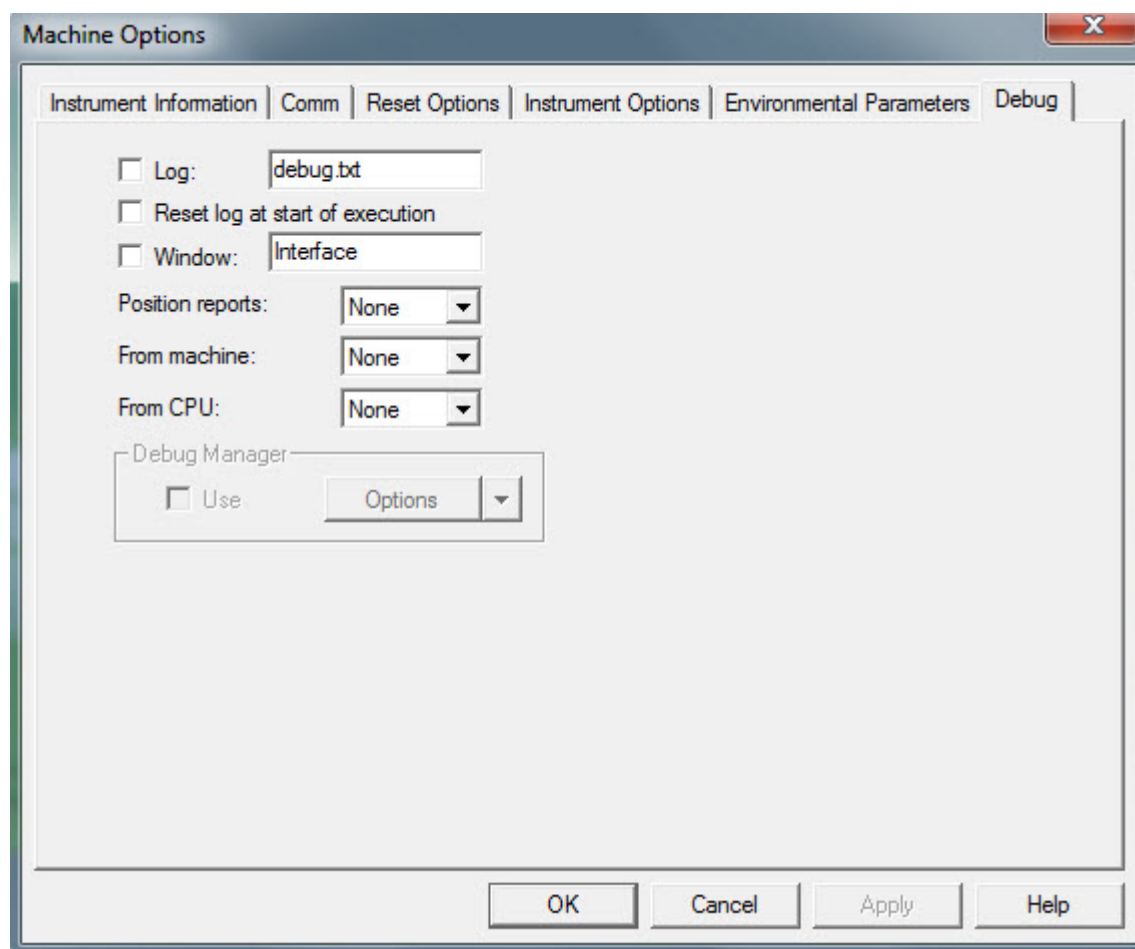

Boîte de dialogue Options de mesure - onglet Débogage

Pour des informations sur les fichiers de débogage, voir la rubrique « Génération d'un fichier de débogage » au chapitre « Définition des préférences » dans la documentation PC-DMIS Core.

Fonctionnalité Portable commune

Certaines fonctionnalités de PC-DMIS Portable sont communes à tous les dispositifs portables. Ce chapitre apporte des informations sur cette fonctionnalité de base. Les fonctions communes incluent :

- [Importation de données nominales](#)
- [Compensation palpeur](#)
- [Utilisation de palpeurs mécaniques](#)
- [Options de déclenchement du palpeur](#)
- [Conversion de palpées en points](#)
- [Mode de point d'arête](#)

Importation de données nominales

PC-DMIS vous permet d'importer des données nominales de plusieurs types pour extraire des valeurs nominales d'éléments.

Importez les types de données CAO suivants :

- **Formats standard** : DXF, IGES, STEP, STL, VDAFS, XYZ
- **Formats facultatifs** : Catia 4, Catia 5, Parasolid, Pro-engineer, NX
- **Formats Direct CAD (DCI)** : ACIS, CATIA V5, Pro-engineer, Solidworks, NX

Pour des informations sur l'importation, voir la rubrique « Importation de données CAO ou d'élément » au chapitre « Utilisation des options de fichier avancées » de la documentation PC-DMIS Core.

Pour en savoir plus, voir « Importation d'un fichier CAD » au chapitre « Utilisation des options de fichier avancées » de la documentation PC-DMIS Core.

Compensation palpeur

Pour mesurer avec précision des palpées, les points sont compensés du centre du contact du palpeur à la surface de la pièce. Pour activer ou désactiver la compensation de palpeur, sélectionnez **Insérer | Modification de paramètres | Palpeur | Compensation du palpeur**.

Vous devez avoir assimilé certains concepts avant de faire des mesures à l'aide d'un dispositif portable.

- Les valeurs XYZ de la lecture numérique correspondent à l'emplacement 3D du CENTRE du palpeur.
- Lors du palpée d'un seul point sur une pièce, PC-DMIS compense le rayon du palpeur avec l'une de ces méthodes :
 - [Arbre du palpeur](#) : surveillance de l'angle de l'arbre du palpeur et compensation le long du vecteur de l'arbre à l'emplacement du point sur la surface.
 - [Palpée tiré](#) : surveillance de la direction d'un palpée tiré et compensation le long du vecteur de direction, entre le moment où bouton de palpée a été appuyé et celui où il a été relâché.

Normalement, quand vous faites une mesure sur des MMT portables avec un palpeur mécanique, le logiciel se sert du vecteur de tige du palpeur comme vecteur de palpée. Cependant, étant donné la forme d'une pièce, vous ne pouvez pas forcément placer l'arbre du palpeur de façon à obtenir un vecteur de palpée correct.




Si vous voulez mesurer un petit alésage profond, mais que l'extrémité du bras est trop grande pour y tenir, vous devez effectuer des « palpées tirées » pour que chaque vecteur de palpée pointe correctement vers le centre de l'alésage. Le logiciel peut ainsi déterminer la compensation interne/externe correcte. Les palpées tirées sont ceux dont les vecteurs correspondent à la direction tirée depuis l'emplacement de palpée, et non le vecteur de tige par défaut du palpeur.

Méthode d'arbre du palpeur

Pour un dispositif à bras portable, suivez cette procédure afin de mesurer un point sur une surface supérieure. Utilisez l'arbre du palpeur pour la compensation du palpeur :

1. Placez le palpeur sur la surface supérieure avec l'arbre du palpeur debout à l'emplacement du point (B), perpendiculaire à la surface. Le point est compensé dans la direction (A) de l'arbre du palpeur.

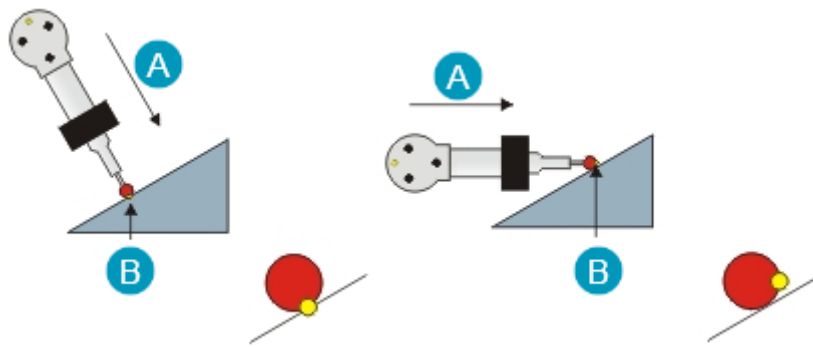

Position correcte (gauche) et Position incorrecte (droite)

2. Sur le bras, appuyez sur le bouton **Hit**.
3. Sur le bras, appuyez sur le bouton **Done**. Le point mesuré a été ajouté à la fenêtre de modification.
4. Avec le point en surbrillance, appuyez sur F9 pour ouvrir la boîte de dialogue **Point mesuré**.

Measured Point

Feature Name:

☐ Regenerate Hit Targets ☐ Copy to Actuals

Coordinate System: ☒ Rect ☐ Polar

Feature Theoreticals:

X NOM:	235.67	I:	.091
Y NOM:	25.88	J:	-0.029
Z:	75.32	K:	.995

OK Cancel Hit Targets...

Exemple d'un point mesuré montrant le vecteur de palpé pointant vers le haut

5. Les valeurs IJK dans l'exemple pointent généralement vers le haut (0,0,1). Ces valeurs doivent normalement correspondre au vecteur de surface à l'emplacement du point.




Veillez à bien tenir le palpeur perpendiculaire à la surface lors du palpé de points quand vous palpez des points isolés.

Méthode de palpés tirés

Pour un périphérique de bras portable, suivez cette procédure pour mesurer un point à l'aide d'un « palpé tiré » pour la compensation de palpeur :

1. Placez le palpeur sur la surface à l'endroit du point (1). Le vecteur de la tige du palpeur n'a pas d'importance quand vous effectuez un palpage tiré.

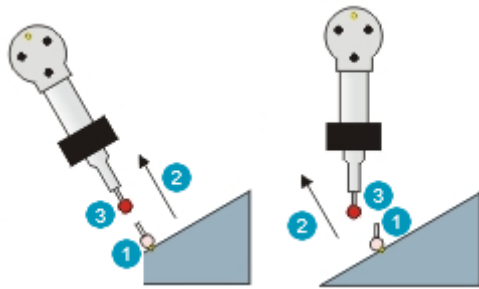

Les deux exemples peuvent être utilisés pour les palpages tirés.

2. Maintenez enfoncé le bouton de palpage assez longtemps pour obtenir un palpage tiré, mais pas trop pour que PC-DMIS n'entame pas le scanning de la pièce. Pour changer la durée faisant la distinction entre « palpage tiré » et « début de scanning », vous pouvez modifier l'entrée `DelayToStartSendingScanPointsToManualHit` dans l'éditeur de réglages PC-DMIS.
3. Déplacez le contact dans la direction du vecteur (2), à distance de l'emplacement de palpage. Vous devez le déplacer à une distance supérieure ou égale à celle du vecteur définie (3). Pour définir la distance minimum à laquelle vous devez déplacer le palpeur par rapport au palpage pour enregistrer un palpage tiré, modifiez l'entrée `VectorToIMM` dans l'éditeur de réglages PC-DMIS.
4. Relâchez le bouton de palpage ; l'ordinateur émet un signal sonore plus bas. Le logiciel insère le point mesuré dans la fenêtre de modification.
5. Avec le point en surbrillance, appuyez sur F9 pour ouvrir la boîte de dialogue **Point mesuré**. Vérifiez que le vecteur suit la direction TIRER et non la direction de la tige.



Pour les éléments automatiques, le dernier vecteur de palpage détermine la direction de la compensation. Pour les éléments mesurés, le premier vecteur de palpage détermine la direction de la compensation.

Interfaces prises en charge

Les interfaces suivantes prennent en charge les palpages tirés :


- [Interface Faro](#)
- [Romer](#)
- [Leica](#)

Utilisation de palpeurs mécaniques (tactiles)

PC-DMIS Portable prend en charge un large éventail de palpeurs mécaniques (tactiles).

Depuis PC-DMIS version 2021.1, vous pouvez séparer les composants du palpeur tactile à bras portable Romer RDS. Vous pouvez ainsi masquer le corps du palpeur s'il bloque la vue des éléments dans la fenêtre d'affichage graphique.


Si vous avez utilisé une version de PC-DMIS antérieure à la version 2021.1 et mis à jour à la version 2021.1 ou ultérieure, vous devez supprimer les fichiers de palpeur tactile Romer RDS (.PRB) d'origine après cette mise à jour. Une fois les fichiers de palpeur tactile supprimés et PC-DMIS démarré, le logiciel recrée automatiquement ces fichiers de palpeur tactile lorsque vous connectez un bras Portable. Vous pouvez alors voir les composants individuels dans la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur**.

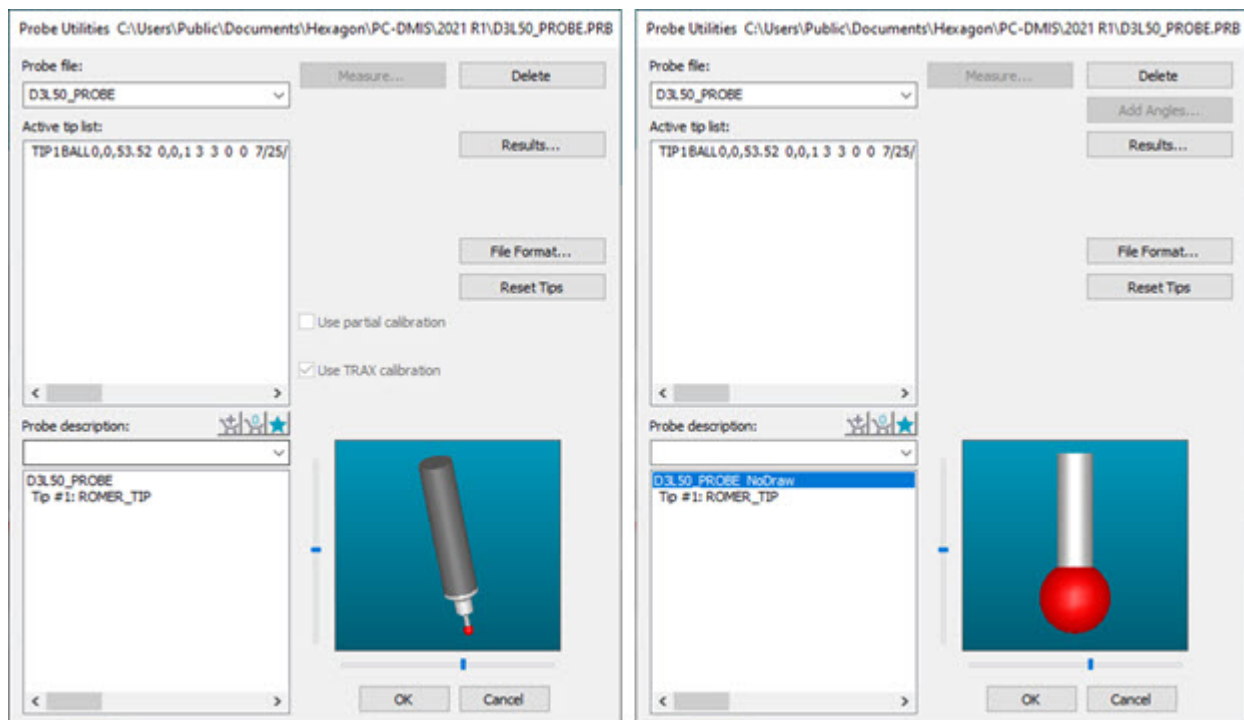

Exemple de boîte de dialogue Utilitaires de palpeur avant et après avoir masqué les composants du palpeur tactile Portable


Si vous sélectionnez un palpeur mécanique, PC-DMIS s'attend à ce qu'il ne se déclenche pas automatiquement au contact de la pièce. Vous ne pouvez pas effectuer un calibrage CND à l'aide d'un palpeur mécanique. Veillez à sélectionner le type de palpeur correct.

Lorsque vous mesurez avec une machine à bras, tenez le palpeur de telle façon qu'il soit entre vos doigts et que les boutons soient accessibles avec votre pouce.

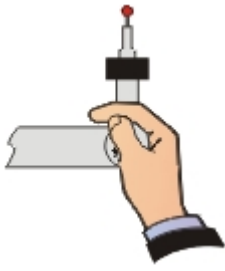

Lorsque vous mesurez des éléments géométriques (droites, cercles, plans, et autres éléments), PC-DMIS compense le rayon du palpeur en fonction de l'élément résolu lui-même plutôt que des points compensés individuellement.

Imaginez que vous mesurez un plan. Il est inutile de mesurer les points de palpation individuels qui comprennent le plan avec la tige de palpeur perpendiculaire à la surface de l'élément.

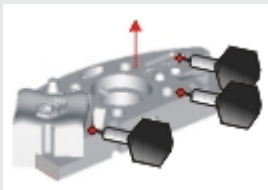

PC-DMIS portable contrôle l'axe du palpeur du PREMIER PALPAGE lors de la mesure d'un cercle, d'un cône ou d'un cylindre pour déterminer si vous mesurez le diamètre intérieur (ID) ou le diamètre extérieur (OD).



Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas orienter physiquement le palpeur exactement perpendiculaire à la surface d'un ID de cercle sans interférence de l'autre côté de l'élément du cercle. Vous devez incliner le plus possible le palpeur vers le centre du cercle pour enregistrer un cercle de diamètre intérieur et loin du centre pour enregistrer un cercle de diamètre extérieur.

Après avoir mesuré un cercle de ID ou de OD, vous pouvez vérifier que PC-DMIS a correctement déterminé le type de cercle en appuyant sur F9 sur l'élément en surbrillance dans la fenêtre de modification. Vérifiez l'option **Type d'élément circulaire**.

Options de déclenchement du palpeur

Les options de déclenchement du palpeur vous permettent de déclencher un palpage quand le MMT manuelle réunit les conditions décrites dans les rubriques sous [Options de déclenchement du palpeur](#) ci-après.

Les interfaces prenant en charge les options de déclenchement de palpeur incluent Romer, Leica, Faro et Garda.

Vous pouvez insérer des commandes **POINT AUTOTRIGGER**, **PLANE AUTOTRIGGER** et **POINT MANUAL TRIGGER** dans votre routine de mesure depuis l'onglet **Options de déclenchement du palpeur** de la boîte de dialogue **Paramètres (Modifier | Préférences | Paramètres** ou F10) ou la barre d'outils **Mode palpeur**.

Ces commandes de déclenchement fonctionnent avec les éléments suivants :

Éléments auto

- Cercle
- Point d'arête
- Ellipse
- Droite
- Encoche
- Polygone
- Logement Oblong
- Logement carré

Éléments mesurés

- Cercle
- Droite
- Oblong

Options de déclenchement du palpeur


- [Auto-déclenchement de point](#)
- [Auto-déclenchement de plan](#)
- [Déclenchement manuel point](#)

Pour des exemples de mises en évidence par PC-DMIS de zones de déclenchement dans la fenêtre d'affichage graphique, voir « [À propos de la mise en évidence d'éléments](#) ».

Auto-déclenchement de point


La commande **POINT AUTOTRIGGER** spécifie que PC-DMIS doit procéder automatiquement à un palpage lorsque le palpeur entre dans une zone de tolérance située à une distance spécifiée de l'emplacement de palpage d'origine. Par exemple, si la zone de tolérance (la valeur Rayon) est définie à 2 mm, le logiciel prend un palpage lorsque le palpeur se trouve à moins de 2 mm de l'emplacement du palpage.

Lorsque le palpeur est en dehors de la zone du rayon du déclencheur de palpeur, PC-DMIS colorie en jaune la zone du rayon :

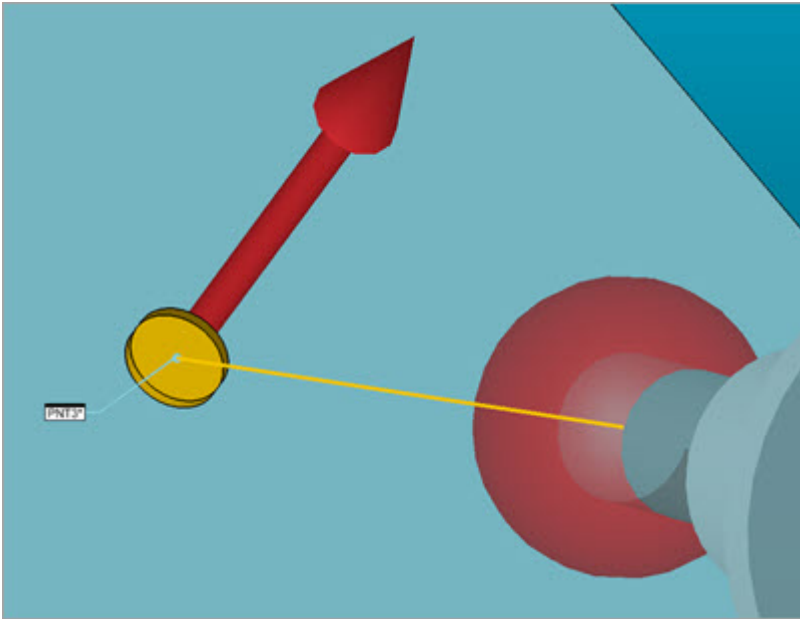

Exemple montrant le palpeur en dehors de la zone du rayon du déclencheur de palpeur


Lorsque le palpeur est à l'intérieur de la zone du rayon du déclencheur de palpeur, le logiciel colorie en verte la zone du rayon :

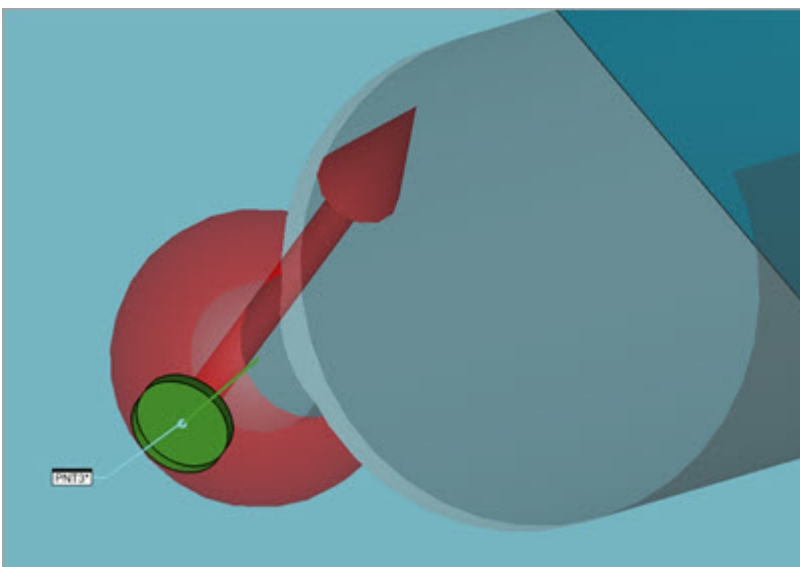

Exemple montrant le palpeur à l'intérieur de la zone du rayon du déclencheur de palpeur

Vous pouvez utiliser cette option avec des machines manuelles ; dans ce cas, au lieu d'appuyer sur un bouton pour effectuer un palpé, insérez des commandes **POINT AUTOTRIGGER** à des emplacements standard de la fenêtre de modification.

Vous pouvez ajouter une commande **POINT AUTOTRIGGER** en cliquant sur le bouton **Insérer commande** dans la zone **Auto-déclenchement de point** de l'onglet **Options de déclenchement du palpeur** dans la boîte de dialogue **Réglages des paramètres** (appuyez sur F10 pour ouvrir cette boîte de dialogue). Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Mode auto-déclenchement de point** () dans la barre d'outils **Mode palpeur**.

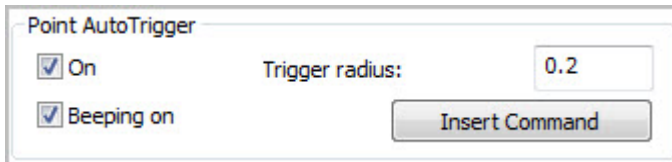

Onglet Options de déclenchement du palpeur - Zone Déclenchement auto de point



Oltre les éléments standard pris en charge (comme expliqués dans la rubrique « [Options de déclenchement du palpeur](#) »), la commande **AUTOTRIGGER** prend en charge le point de vecteur automatique et le point mesuré.

On - Cochez cette case pour activer la commande **POINT AUTOTRIGGER**. Les commandes dans la fenêtre de modification qui suivent la commande **POINT AUTOTRIGGER** insérée, se servent de la fonctionnalité de déclenchement automatique de point comme défini.

Si vous ne cochez pas cette case et cliquez sur le bouton **Insérer commande**, PC-DMIS insère la ligne de commande dans la fenêtre de modification sans activer la commande.

Alarme activée - Cochez cette case pour activer une alarme sonore associée à votre commande **POINT AUTOTRIGGER**. Lorsque vous approchez de la cible avec le palpeur, l'alarme est de plus en plus fréquente.

Rayon de déclenchement - Cette zone vous permet d'entrer une valeur de zone de tolérance. Lorsque le palpeur pénètre dans cette zone de tolérance, il procède automatiquement à un palpé.

Insérer commande - Cliquez sur ce bouton pour insérer la commande **POINT AUTOTRIGGER** dans la fenêtre de modification.

Le format de cette commande type est :

POINT AUTOTRIGGER/ TOG1, TOG2, RAD

TOG1 - Cette zone correspond à la case à cocher **On** pour Déclenchement auto de point. La valeur indique ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.

TOG2 - Cette zone correspond à la case à cocher **Sonnerie activée**. La valeur indique ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.

RAD - La zone de rayon contient la valeur pour la zone de tolérance. Elle correspond à la zone **Rayon de déclenchement**. Cette valeur représente la distance depuis le point actuel où PC-DMIS effectue un palpage.


Auto-déclenchement de plan

La commande **PLANE AUTOTRIGGER** indique à PC-DMIS de procéder automatiquement à un palpage lorsque le palpeur passe par le plan défini par la surface perpendiculaire d'un élément automatique au niveau de la profondeur définie. Pour les éléments automatiques, cet emplacement défini est ensuite ajusté en fonction d'options telles que des palpés exemples ou des éléments de RMEAS. Lorsque le centre du palpeur passe d'un côté à l'autre du plan, le palpeur se déclenche et le palpage est effectué.

Vous pouvez utiliser cette commande avec des machines manuelles ; dans ce cas, au lieu d'appuyer sur un bouton pour effectuer un palpage, insérez des commandes **PLANE AUTOTRIGGER** à des emplacements standard dans la fenêtre de modification.

- Vous pouvez ajouter une commande **PLANE AUTOTRIGGER** en cliquant sur le bouton **Insérer commande** dans la zone **Auto-déclenchement de plan** de l'onglet **Options de déclenchement du palpeur** dans la boîte de dialogue **Réglages des paramètres** (appuyez sur F10 pour ouvrir cette boîte de dialogue).
- Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Mode auto-déclenchement de plan** () dans la barre d'outils **Mode palpeur**.

Cette commande ne fonctionne qu'en mode en ligne. Si vous utilisez la commande **AUTOTRIGGER**, elle a priorité sur celle **PLANE AUTOTRIGGER**.

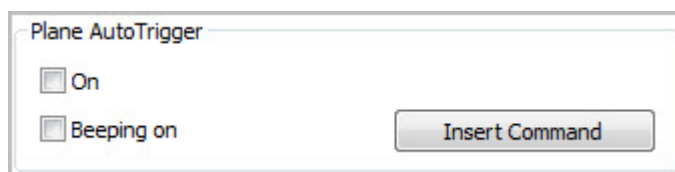

Onglet Options de déclenchement du palpeur - zone Auto-déclenchement de plan



Comme expliqué précédemment, PC-DMIS effectue automatiquement un palpage lorsque le palpeur passe par le plan. Cependant, avec une machine Faro ou Romer, le palpeur se déclenche uniquement lorsque vous cliquez sur le bouton **Accepter** (ou **Libérer**). Pour continuer, vous devez cliquer sur ce bouton après chaque palpage enregistré.

On - Cochez cette case pour activer la commande **PLANE AUTOTRIGGER**. Les commandes dans la fenêtre de modification après la commande **PLANE AUTOTRIGGER**

insérée, se servent de la fonctionnalité de déclenchement automatique de plan comme défini.

Si vous décochez cette case et cliquez sur le bouton **Insérer commande**, PC-DMIS insère la ligne de commande dans la fenêtre de modification sans activer la commande. La commande **PLANE AUTOTRIGGER** ne fonctionne pas tant que l'option n'est pas activée.

Alarme activée - Cochez cette case pour activer une alarme associée à votre commande **PLANE AUTOTRIGGER**. Lorsque vous approchez de la cible avec le palpeur, l'alarme est de plus en plus fréquente.

Insérer commande - Ce bouton insère la commande **PLANE AUTOTRIGGER** dans la fenêtre de modification.

Cette ligne de commande est comme suit :

PLANE AUTOTRIGGER/ TOG1, TOG2


TOG1 - Cette zone à bascule correspond à la case à cocher **On**. La valeur indique **ACTIVÉ** ou **DÉSACTIVÉ**.

TOG2 - Cette zone correspond à la case à cocher **Sonnerie activée**. La valeur indique **ACTIVÉ** ou **DÉSACTIVÉ**.

Déclenchement manuel point


La commande **POINT MANUAL TRIGGER** indique à PC-DMIS à accepter uniquement un palpement manuel lorsqu'il se trouve dans la zone de tolérance indiquée.

Lorsque le palpeur est en dehors de la zone du rayon du déclencheur de palpeur, PC-DMIS colorie en jaune la zone du rayon :

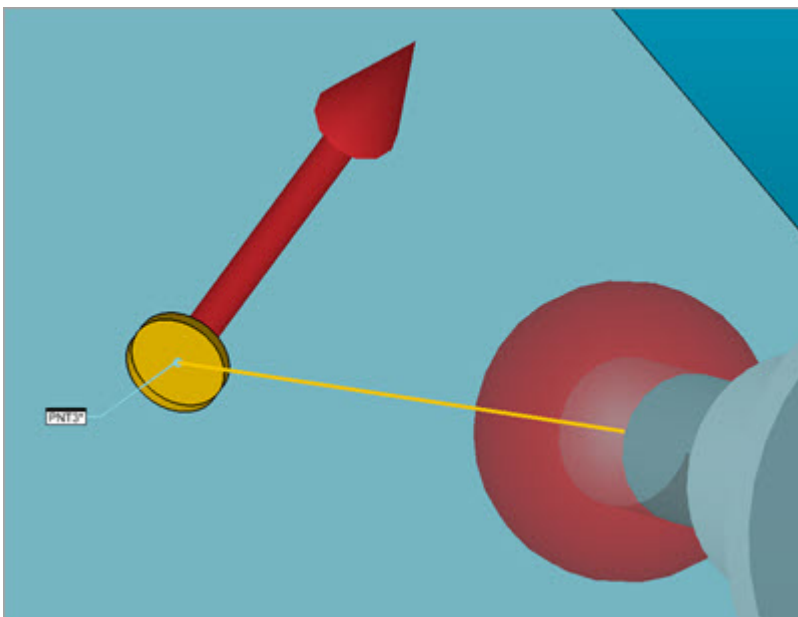

Exemple montrant le palpeur en dehors de la zone du rayon du déclencheur de palpeur

Lorsque le palpeur est à l'intérieur de la zone du rayon du déclencheur de palpeur, le logiciel colorie en verte la zone du rayon :

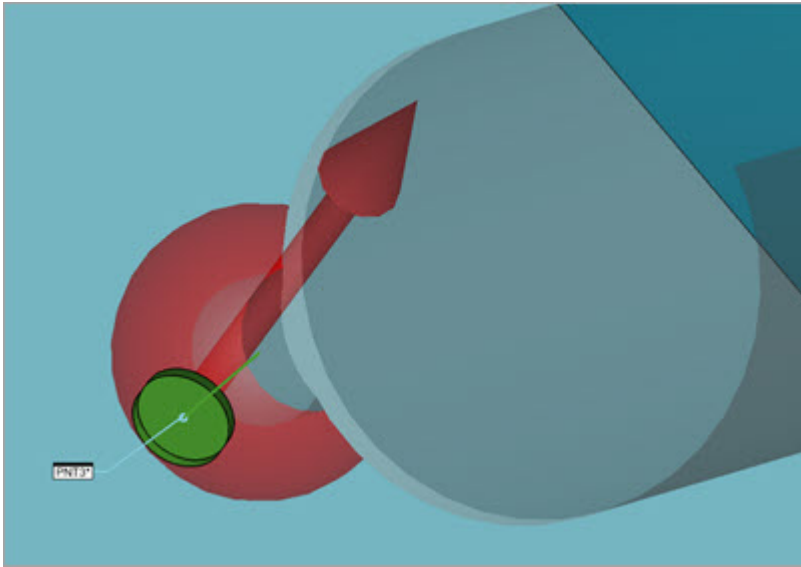


Exemple montrant le palpeur à l'intérieur de la zone du rayon du déclencheur de palpeur

Vous pouvez ajouter une commande **POINT MANUAL TRIGGER** en cliquant sur le bouton **Insérer commande** dans la zone **Déclenchement manuel de point** de l'onglet **Options de déclenchement du palpeur** dans la boîte de dialogue **Réglages des paramètres** (appuyez sur F10 pour ouvrir cette boîte de dialogue).

Vous pouvez utiliser cette option avec des machines manuelles ; lorsque PC-DMIS vous invite à effectuer un palpage, déclenchez le palpeur comme vous le souhaitez. Chaque palpeur est ensuite évalué pour voir s'il se trouve dans la zone de tolérance cylindrique. Si ce n'est pas le cas, une erreur s'affiche dans la liste **Erreurs de la MMT** de la boîte de dialogue **Exécution**. PC-DMIS vous demande alors d'effectuer à nouveau le palpage. Vous pouvez placer des commandes **POINT MANUAL TRIGGER** à n'importe quel emplacement standard de la fenêtre de modification.

Cette option ne fonctionne qu'en mode en ligne.

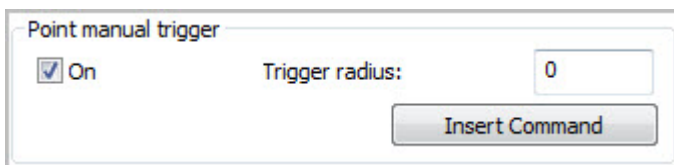

Onglet Options de déclenchement du palpeur - Zone Déclenchement manuel point

Utiliser la tolérance de déclenchement - Cochez cette case pour activer la commande **POINT MANUAL TRIGGER**. Les commandes dans la fenêtre de modification après la commande **POINT MANUAL TRIGGER** insérée se servent de la fonctionnalité de déclenchement manuel de point comme défini.

Si vous ne cochez pas cette case et cliquez sur le bouton **Insérer commande**, PC-DMIS insère la ligne de commande dans la fenêtre de modification sans activer la commande. La fonction de rayon de déclenchement ne fonctionne que si cette option est activée.

Rayon de déclenchement - Cette zone contient une valeur de rayon de tolérance. Lorsque le palpeur est déclenché, PC-DMIS vérifie s'il se trouve dans la zone de tolérance. Si tel est le cas, le palpée est accepté. Dans le cas contraire, vous devez en effectuer un autre.

Insérer commande - Cliquez sur le bouton **Insérer commande** pour insérer la commande **POINT MANUAL TRIGGER** dans la fenêtre de modification pour la routine de mesure en cours, avec les options suivantes.

Cette ligne de commande est comme suit :

POINT MANUAL TRIGGER/ TOG1, RAD

TOG1 - Cette zone à bascule correspond à la case à cocher **On**. La valeur indique **ACTIVÉ** ou **DÉSACTIVÉ**.

RAD - Cette zone de rayon contient la valeur pour la zone de tolérance et correspond à la zone **Rayon de déclenchement**. Cette valeur représente la distance depuis le point actuel où PC-DMIS accepte le palpée.

Conversion de palpées en points

Vous pouvez envoyer une série de points à PC-DMIS depuis l'interface. Pour ce faire, maintenez le bouton **Effectuer palpée** enfoncé sur votre dispositif portable. Ceci vous permet de scanner rapidement une surface et de capturer rapidement plusieurs points.

PC-DMIS gère les points entrants de l'une des façons suivantes :

- **Créer des points individuels**- Si vous avez choisi le mode point uniquement ou si la boîte de dialogue **Élément automatique** du point de vecteur est ouverte, PC-DMIS crée des points individuels à partir de ce flux de points.

Pour passer en mode point uniquement, cliquez sur **Mode point uniquement** () dans la barre d'outils **Modes palpeur**.

Pour ouvrir la boîte de dialogue **Point de vecteur**, sélectionnez **Point de vecteur** () dans la barre d'outils **Éléments auto**.

- **Estimer l'élément** - Si vous n'êtes dans aucun de ces modes, les points passent à la mémoire tampon de palpées et le nombre de palpées augmente dans la barre d'état. Au terme des mesures, l'élément obtenu dépend des réglages actuels et si le mode estimation est activé.

Mode de point d'arête

Le mode point d'arête permet la mesure d'approche d'éléments en tôle sans utiliser la boîte de dialogue **Éléments automatique**. Les éléments générés dans ce mode sont tous mesurés, avec deux exceptions :

- Si vous êtes en mode point uniquement, PC-DMIS crée un point de vecteur automatique ou un point d'arête automatique.
- PC-DMIS crée un point d'arête automatique si vous prenez votre palpage près d'une arête et le glissez ensuite au-dessus de l'arête pour terminer l'opération de guidage.

Pour activer ce mode, vous devez procéder comme suit :

- L'option **Tôle** doit être activée dans votre licence PC-DMIS.
- Importez un modèle CAO avec des surfaces pour la pièce que vous mesurez.
- Cochez la case **Rechercher les valeurs nominales** dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Options de configuration**.
- Indiquez la distance de tolérance requise dans l'éditeur de réglages pour l'entrée `DistanceToClosestEdgeToleranceInMM` dans la section **Option** de l'éditeur de réglages PC-DMIS. La valeur par défaut est de 5 mm. Les palpages effectués dans cette distance depuis l'arête lancent le mode guidé pour terminer le point d'arête.

Pour mesurer des points en mode point d'arête, procédez comme suit :

1. Effectuez des mesures en mode apprentissage dans la tolérance (entrée `DistanceToClosestEdgeToleranceInMM`) près du point d'arête. PC-DMIS recherche les valeurs nominales dans le modèle CAO et vérifie si le palpage se trouve dans la tolérance. Si tel est le cas, PC-DMIS passe en mode guidé au lieu de stocker le palpage dans la mémoire tampon.
2. En mode guidé, faites glisser le contact du palpeur sur l'arête pour terminer le palpage de l'arête.
3. PC-DMIS place l'arête terminée dans la mémoire tampon en mode apprentissage. De cette façon, PC-DMIS peut estimer les éléments pendant que vous les mesurez.
4. Si vous ne voulez pas de palpage d'arête, appuyez sur le bouton de fin. PC-DMIS annule le mode guidé et ajoute le palpage précédent au tampon.



Quand vous créez des cercles, des droites et des logements en mode estimation à partir de palpages d'arête, ils deviennent des éléments 3D.

Pour supprimer les bordures internes entre des surfaces et identifier les arêtes, utilisez l'entrée `AdjacentEdgeToleranceInMM` dans la section **Option** de l'éditeur de réglages PC-DMIS. Ceci s'avère utile lorsque le modèle CAO comporte des écarts entre des surfaces. Si les écarts sont importants, vous devez éventuellement augmenter la valeur par défaut de 0,1 mm.

Le mode point d'arête utilise aussi la *moitié* de la valeur d'épaisseur dans la boîte de dialogue **Élément automatique** pour calculer la profondeur. Normalement, vous devez uniquement définir une fois cette valeur d'épaisseur de la pièce et fermer la boîte de dialogue **Élément auto**. Cette valeur est écrite dans le fichier JSON.



Le mode point d'arête est conçu pour des dispositifs portables mais fonctionne avec n'importe quel dispositif doté d'un palpeur mécanique.

Utilisation d'un bras portable Romer



Depuis PC-DMIS 2019 R2, PC-DMIS ne prend plus en charge le capteur laser Perceptron. Vous pouvez toujours installer PC-DMIS 2019 R2 et ultérieur, mais PC-DMIS affiche une erreur si vous tentez d'exécuter des routines de mesure utilisant le capteur Perceptron. Pour plus d'informations, veuillez contacter le support technique d'Hexagon.

Cette section expose la configuration et l'utilisation générale de votre MMT portable Romer avec PC-DMIS. Voir la documentation fournie par Romer pour des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation de votre bras Romer.



Si vous exécutez la version 4.3 ou antérieure de RDS, PC-DMIS affiche un message d'avertissement indiquant que vous ne pouvez pas scanner avec la version installée et que vous devez mettre à niveau à une version plus récente.

- [Bras portable Romer / RomerRDS : Introduction](#)
- [Mise en route : bras portable Romer](#)
- [Calibrage d'un palpeur mécanique Romer](#)
- [Utilisation des boutons du bras Romer](#)
- [Utilisation d'un capteur laser Romer](#)
- [Utilisation de la caméra intégrée RomerRDS](#)

Bras portable Romer / RomerRDS : Introduction

Les bras portables Romer et RomerRDS sont des machines à bras articulés utilisant un palpeur mécanique ou un palpeur laser Perceptron pour mesurer des pièces.



Si vous exécutez la version 4.3 ou antérieure de RDS, PC-DMIS affiche un message d'avertissement indiquant que vous ne pouvez pas scanner avec la version installée et que vous devez mettre à niveau à une version plus récente.

PC-DMIS se sert de RDS comme interface avec votre bras RomerRDS, ou de WinRDS comme interface avec un bras Romer. Pour des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation de votre bras portable, voir la documentation RDS ou WinRDS.



Pour utiliser un périphérique de bras Romer ou RomerRDS avec PC-DMIS, votre licence doit inclure l'option d'interface correcte. Si vous utilisez un palpeur de scanning laser, votre licence doit aussi inclure l'option **Palpeur laser** avec le **type de palpeur** configuré.

Par ailleurs, quand vous utilisez un dispositif portable, votre licence PC-DMIS NE DOIT PAS être configurée avec l'option **Table tournante**. Des problèmes peuvent en effet se produire sur votre dispositif portable.

Les informations fournies dans ce chapitre ont été écrites spécialement pour des bras Romer, mais elles peuvent aussi s'appliquer à d'autres bras.

Une fois le logiciel installé et le bras connecté, pour une mise en route rapide afin de mesurer une pièce, voir « [Bras Romer - Quick Start pour les écarts T](#) ».

Mise en route : bras portable Romer

Voici quelques étapes de base à suivre pour vérifier que votre système a été correctement préparé en vue du processus de mesure avec votre bras portable.

Cette section vient compléter la documentation de WinRDS standard pour votre bras Romer Absolute. Elle contient également une rubrique de démarrage rapide. Pour plus d'informations sur la configuration, consultez la documentation WinRDS.

Pour configurer votre bras Romer Absolute, procédez comme suit :

- [Étape 1 : Configurer le bras Romer Absolute](#)
- [Étape 2 : Définir les variables d'environnement WinRDS](#)
- [Étape 3 : Installer PC-DMIS pour Romer](#)
- [Quick Start de Romer pour les écarts T](#)

Étape 1 : Configurer le bras Romer Absolute

1. Fixez la base de montage à une plate-forme stable à l'aide de vis ou de mandrins magnétiques.
2. Placez le bras sur la base de montage en vissant le grand anneau à la base du bras.

3. Une fois le bras solidement monté, mettez le bras sous tension et vérifiez qu'il s'allume. Éteignez ensuite le bras jusqu'à l'étape 6.
4. Installez WinRDS (version 2.3.5 ou ultérieure) sur votre ordinateur.



Merci de contacter le [support technique d'Hexagon](#) pour tous les fichiers tiers dont vous avez besoin pour votre matériel.

L'installateur WinRDS place ces deux icônes sur le bureau de votre ordinateur :

- **Utilitaires du bras Cimcore**
- **Outils de vérification rapide**




Il est possible de communiquer de deux façons avec le bras Absolute :

- Via une connexion USB
- Via une connexion sans fil si votre ordinateur est équipé d'une carte d'interface réseau sans fil

Ce document ne couvre pas la communication sans fil. Pour une connexion via une communication sans fil, veuillez consulter le **Guide de configuration Absolute** et d'autres documentations installées avec l'installation de WinRDS.

5. Connectez le câble de communication à votre bras et à l'un des ports USB sur votre ordinateur, ou vérifiez la communication Wi-Fi.
6. Allumez le bras. Si vous travaillez dans Windows, votre ordinateur détecte la connexion et vous demande si vous voulez installer les pilotes USB pour le bras. Acceptez et installez-les.
7. Au terme de l'installation des pilotes, double-cliquez sur l'icône **Cimcore Arm Utilities** sur le bureau pour lancer l'application **Arm Utilities**. Au démarrage, cette application tente automatiquement de se connecter à la machine. Si la machine est correctement connectée, elle se connecte au bras et vous demande de réinitialiser les axes. En cas de problèmes, voir la documentation de WinRDS et CimCore.
8. Pour réinitialiser les axes, déplacez tous les raccords du bras jusqu'à ce qu'ils soient à zéro. Quand chaque axe est à zéro, les graphiques en barre des axes correspondants ressemblent au schéma ci-dessous. Quand tous les axes sont positionnés à l'origine (à zéro) la boîte de dialogue se ferme automatiquement.

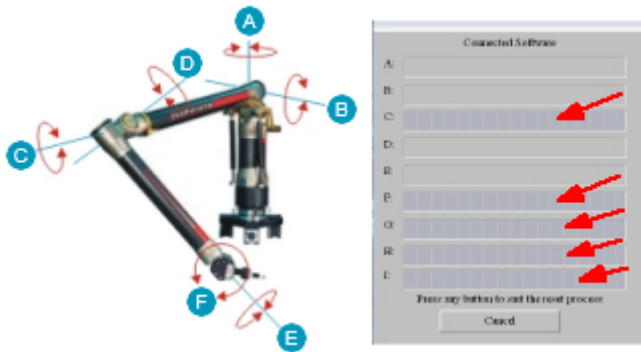

À ce stade, la machine est connectée et prête à fonctionner.

Étape 2 : Définir les variables d'environnement WinRDS

Pour utiliser PC-DMIS, il reste une dernière étape. Si vous travaillez avec une version de WinRDS antérieure à la version 5.0, vous devez définir le dossier WinRDS dans le chemin de l'ordinateur. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Panneau de configuration** pour ouvrir le panneau de configuration.
2. Double-cliquez sur l'icône **Système** pour ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés système**.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Variables d'environnement**.
5. Dans la section **Variables système** de la boîte de dialogue **Variables d'environnement**, faites défiler jusqu'à ce que **Chemin** apparaisse à gauche. Sélectionnez **Path** dans la liste et cliquez sur le bouton **Modifier**.
6. Allez à la fin de la ligne **Valeur de la variable** et ajoutez un point-virgule (;) suivi du chemin d'installation de WinRDS, comme suit :
C:\Program Files\CIMCORE\WinRDS)
7. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Modifier la variable système**, sur **OK** dans la boîte de dialogue **Variables d'environnement** et sur **OK** dans la boîte de dialogue **Propriétés système**.

À ce stade, vous pouvez lancer PC-DMIS. Vous obtenez éventuellement le message « Récupération des spécifications de bras à partir de la machine », selon la configuration de WinRDS. Ce réglage est modifiable dans le programme Arm Utilities.

Étape 3 : Installer PC-DMIS pour Romer

Après avoir vérifié la connexion de l'ordinateur PC au bras, installez PC-DMIS de la façon suivante :

1. Votre licence PC-DMIS ou votre verrouillage de port doivent avoir été programmés avec l'option d'interface **Romer** avant d'installer PC-DMIS.



Si **Toutes les interfaces** est programmé dans votre licence PC-DMIS, vous devez renommer manuellement Romer.dll en interfac.dll. Romer.dll se trouve dans le dossier d'installation de PC-DMIS.



Pour la plupart des interfaces, vous pouvez utiliser le configurateur d'environnement afin de configurer automatiquement l'environnement de l'interface PC-DMIS. Grâce au configurateur d'environnement, vous n'avez plus besoin de renommer manuellement les fichiers dll. Pour des détails, voir la section « Configurateur d'environnement » de la documentation PC-DMIS Core.

2. Installez PC-DMIS. Une fois l'installation terminée, PC-DMIS est prêt à l'emploi.



L'option de licence PC-DMIS **Table tournante** NE DOIT PAS être sélectionnée quand vous travaillez avec un périphérique portable. Des problèmes peuvent en effet se produire sur votre dispositif portable.


Bras Romer - Quick Start

Vous pouvez vous reporter à cette rubrique pour démarrer avec votre bras Romer Absolute via PC-DMIS. Cette procédure suppose que vous possédez un modèle CAO pour votre pièce.

1. Fixez la base du bras Romer Absolute pour qu'il ne bouge pas.
2. Installez le logiciel RomerRDS. Une fois RDS installé, le logiciel affiche une petite icône rouge dans votre barre de tâches.




3. Connectez physiquement le bras Romer Absolute à votre ordinateur. Si votre ordinateur détecte que le bras est prêt à l'emploi, l'icône rouge devient verte.

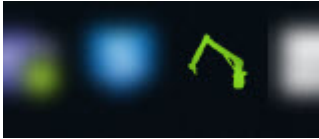

Pour des informations sur les étapes 1 à 3, voir « [Étape 1 : Configurer le bras Romer Absolute](#) ».

4. Démarrez PC-DMIS.
5. Dans le menu **Modifier**, choisissez **Définir l'interface portable**, puis **Bras RomerRDS**.
6. Créez une routine de mesure.
7. Choisissez **Fichier | Importer** pour importer un modèle CAO pour votre pièce.
8. Placez votre pièce physique sur une surface plane solide et fixe près du bras.
9. Orientez la pièce pour qu'elle ressemble à celle dans le modèle CAO à l'écran.
10. Fixez votre pièce pour qu'elle ne bouge pas quand vous la sondez à l'aide du bras.
11. Sélectionnez **Afficher | Autres fenêtres | Fenêtre d'état** pour ouvrir la fenêtre d'état.
12. Sélectionnez **Afficher | Autres fenêtres | Quick Start** pour afficher l'interface **Quick Start**.
13. Dans la barre d'outils de l'interface **Quick Start**, cliquez sur **Alignements** ()
et sélectionnez **SIX POINTS BEST FIT** ().
14. Dans la barre d'outils **QuickMeasure** ou **Modes graphiques**, choisissez **Mode programme** ().
15. Définissez les six points pour l'alignement sur le modèle CAO :
 - a. Sur la face supérieure, cliquez sur trois points disséminés. (Dans l'image ci-dessous, il s'agit de PNT1, PNT2 et PNT3.)
 - b. Sur la face avant, cliquez sur deux points de gauche à droite pour former une ligne. (Dans l'image ci-dessous, il s'agit de PNT4 et PNT5.)
 - c. Sur la face gauche, cliquez sur un point final. (Dans l'image ci-dessous, il s'agit de PNT6). Cliquez sur **Fin** pour accepter les éléments de l'alignement.

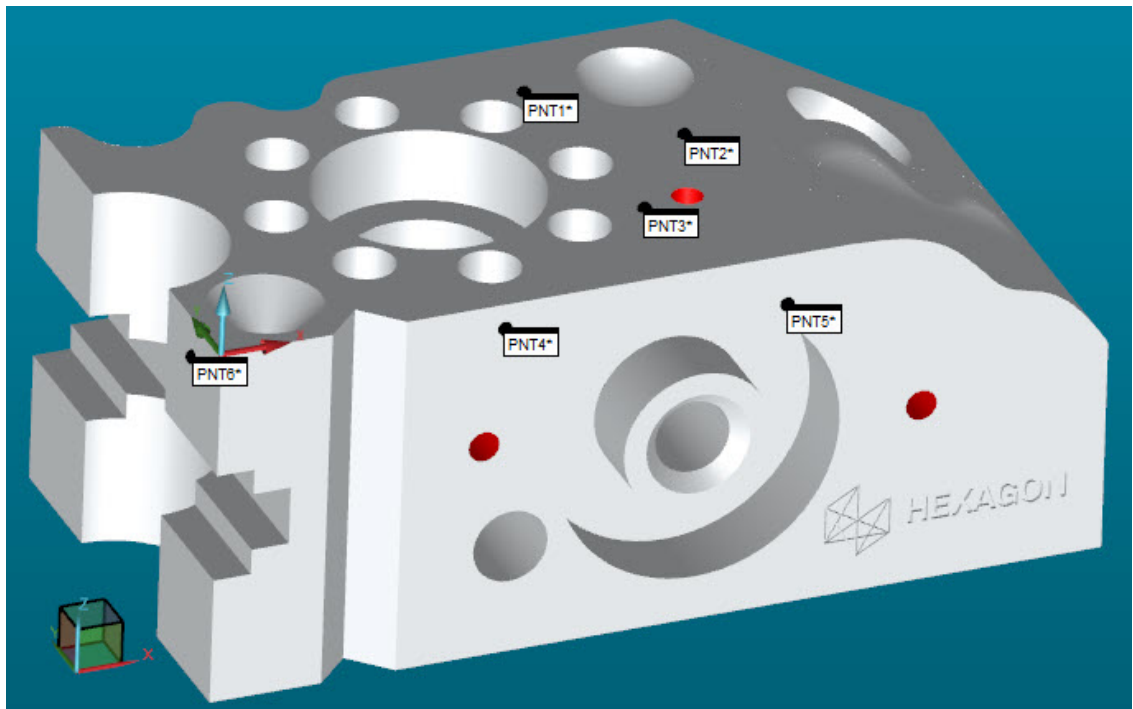


Exemple de pièce avec six points

16. Cliquez sur **Fichier | Exécuter** pour mesurer les six points avec votre bras. Si le logiciel vous demande de charger un palpeur, cliquez sur **OK**.
17. Dans la boîte de dialogue **Exécution**, suivez les instructions ci-dessous afin de prendre les palpages de l'alignement :



Sachant que vous touchez la pièce avec le palpeur afin de relever des points, le processus de palpage de la pièce est souvent appelé une « prise de palpages ».

- a. Utilisez le bras pour placer la boule du palpeur sur la surface supérieure de la pièce en position pour prendre des palpages. Vérifiez que le palpeur pointe vers la surface que vous voulez mesurer.
- b. Inclinez le palpeur afin qu'il se trouve à un angle inférieur à 90 degrés par rapport à la surface. Ceci permet à PC-DMIS de trouver la surface.

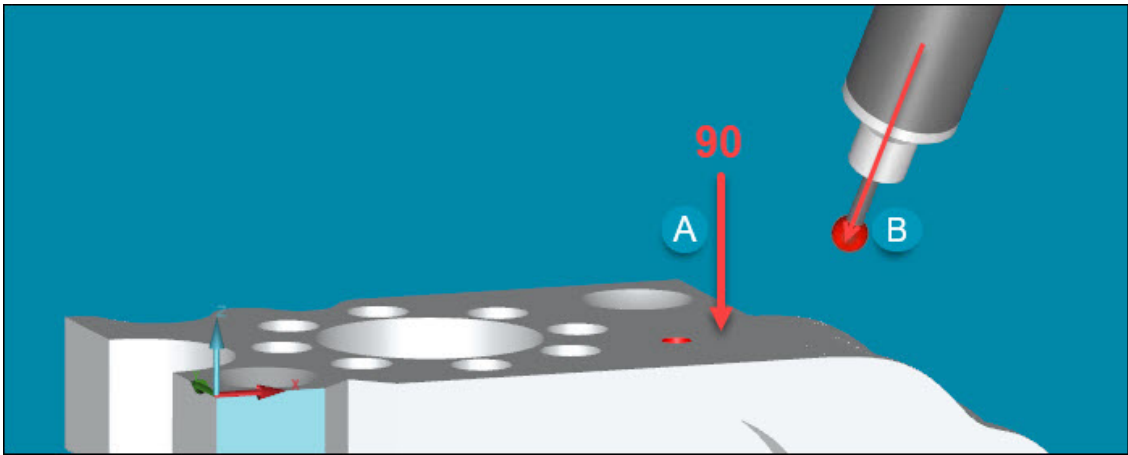

Exemple d'un angle à 90 degrés (A) et d'un palpeur incliné à moins de 90 degrés (B)

L'étape suivante consiste à prendre des palpées avec le palpeur pour l'alignement.



- Vous prenez des palpées à l'aide du bouton central (Take Hit) du bras.
- Si vous faites une erreur, vous pouvez appuyer sur le bouton droit pour revenir en arrière (Delete Hit).
- Appuyez sur le bouton gauche (Done) pour accepter le ou les palpées.

c. Mesurez les palpées avec votre bras. Après chaque palpée, appuyez sur le bouton gauche (Done) afin de l'accepter :

- Prenez trois palpées sur la surface supérieure (Z+).
- Prenez deux palpées de gauche à droite sur la surface avant (Y-).
- Prenez le palpée final sur la surface gauche (X-).




Tant que vous ne mesurez pas ces points d'alignement, la représentation du palpeur dans la fenêtre d'affichage graphique ne ressemble pas au modèle CAO à l'écran quand vous prenez des palpées.

Vous avez désormais un alignement qui fonctionne.

18. Testez l'alignement :

- a. Sur le bras, appuyez et maintenez deux fois le bouton d'annulation (bouton droit) enfoncé. La première fois que vous appuyez dessus, PC-DMIS ouvre la fenêtre **Résultats de palpage**. La seconde fois, la fenêtre **Résultats de palpage** montre la valeur **T**. La valeur **T** indique la distance entre la position actuelle du palpeur et la pièce.
- b. Chaque fois que le palpeur touche la pièce, la valeur **T** doit être proche de zéro.
- c. Déplacez le palpeur autour de la pièce et observez la valeur **T** dans la fenêtre **Résultats de palpage**. Si la valeur **T** est proche de zéro sur toute la pièce, vous savez que l'alignement est bon.

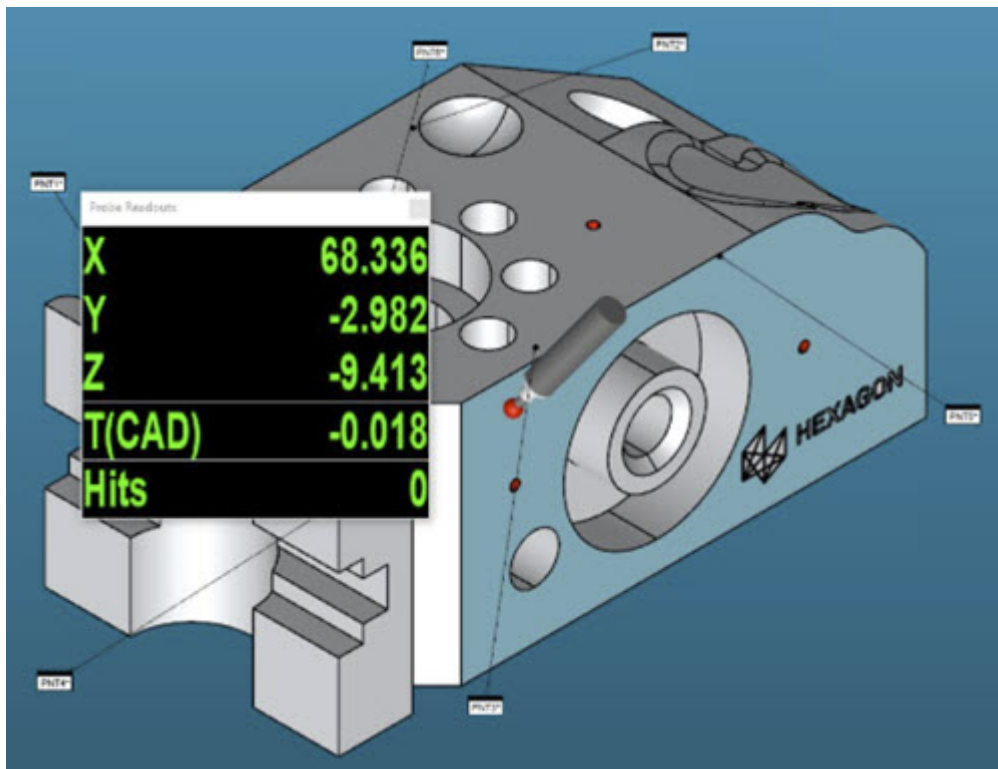

Exemple de la valeur T montrant que la distance (valeur T) diminue quand le palpeur s'approche de l'une des surfaces

19. Dans la barre d'outils **Mode palpeur**, choisissez **Mode rech val nom depuis CAO** (). L'élément CAO le plus proche du palpeur est alors mis en évidence. Quand vous prenez des palpages, la valeur nominale du modèle CAO est employé pour chacun d'eux.

20. Définissez les éléments que vous voulez vérifier :

- a. Si vous avez une CAO, utilisez des éléments QuickFeature. Pour ce faire, appuyez sur Maj (ou Ctrl + Maj pour des points) et avec votre pointeur, cliquez sur l'élément dans le modèle CAO. Cet élément est alors ajouté dans la routine de mesure. Pour des informations, voir « Création d'éléments QuickFeature » dans la documentation Core.

- b. Si vous n'avez pas de modèle CAO, dans la barre d'outils de l'interface **Quick Start**, cliquez sur **Mesurer** et choisissez l'élément à mesurer.
- c. Prenez le nombre suggéré de palpées afin de mesurer l'élément et de l'ajouter à la routine de mesure.

21. Ajoutez les dimensions que vous voulez tester :

- a. Dans la barre d'outils de l'interface **Quick Start**, cliquez sur **Dimension** (



).


- b. Sélectionnez la dimension que vous voulez tester.
- c. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter les dimensions. Pour des informations, voir « Quick Start : Barre d'outils Dimension » dans la documentation Core.

Calibrage d'un palpeur mécanique Romer

Utilisez le logiciel WinRDS pour calibrer les palpeurs Romer Absolute. PC-DMIS interagit avec WinRDS pour obtenir les données de calibrage du palpeur. Pour ce faire, suivez les étapes décrites dans le document **Arm Utilities User Guide**.


Utilisation des boutons du bras Romer

Il existe deux types de configurations avec des boutons :

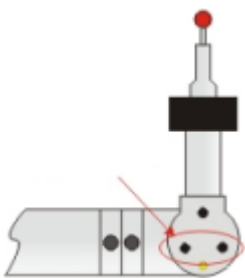

Configuration de deux boutons :

L'utilisation de deux boutons est programmée par PC-DMIS (même si 3 boutons existent). Les deux boutons indiqués sur l'image à gauche exécutent la même fonction. Voir « [Configuration de deux boutons](#) ».

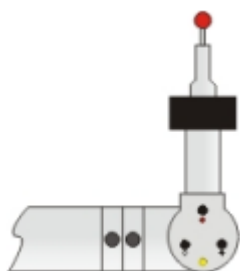

Configuration de trois boutons :

L'utilisation de trois boutons est programmée par PC-DMIS. Les boutons ont un code de couleur. Voir « [Configuration de trois boutons](#) ».

Mode Souris

PC-DMIS vous permet de passer votre dispositif portable en mode souris. Ce mode spécial vous laisse réaliser des actions standard de souris (déplacer le pointeur, cliquer, cliquer avec le bouton droit, etc.) dans PC-DMIS. Pour ce faire, déplacez le bras et le positionneur de palpeur autour et appuyez sur des boutons pour effectuer des « clics ». PC-DMIS interprète le mouvement comme s'il s'agissait d'une souris standard. Vous pouvez ainsi continuer à travailler avec votre dispositif portable au lieu de devoir sans cesse changer avec l'ordinateur.

Quand PC-DMIS est en mode souris et que vous tentez d'utiliser votre souris classique, il se comporte de façon irrégulière. Pour utiliser votre souris normalement, quittez le mode souris.


Le mode souris fonctionne aussi en dehors de PC-DMIS, mais uniquement si ce dernier continue à s'exécuter en arrière-plan.

Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser le mode souris, voir les rubriques « [Configuration de deux boutons](#) » et « [Configuration de trois boutons](#) ».

Configuration de deux boutons

Les deux modes de configuration de deux boutons sont présentés ci-dessous :

Mode de mesure

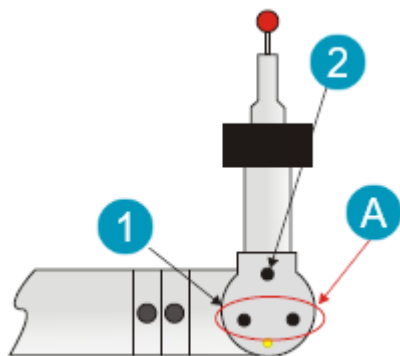

Les options de mode de mesure suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :

1 : DONE - Pour terminer vos mesures, appuyez sur ce bouton moins d'une seconde.

1 : ERASE - Pour effacer le dernier palpement, appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde.

1 : OPEN DRO - Si la mémoire tampon ne contient aucun palpement, appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde.

1 : TOGGLE DRO - Avec la fenêtre de résultats ouverte, appuyez sur le bouton 1 pendant moins d'une seconde. PC-DMIS montre la valeur T avec les valeurs XYZ dans l'affichage numérique : XYZT


2: HIT POINT - Pour prendre un palpement, appuyez sur ce bouton pendant moins d'une seconde.

2 : PULLED HIT - Pour prendre un palpement tiré, appuyez sur ce bouton, tirez le palpeur et relâchez le bouton au bout d'une seconde. Pour des détails sur la façon de prendre un palpement tiré, voir « [Utilisation de palpements tirés pour compensation du palpeur](#) ».

2 : SCANNING - Pour scanner votre pièce, appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde. Avec le bouton enfoncé, faites glisser votre palpeur sur la pièce afin de lancer le scanning.

A : les boutons indiqués par un cercle avec une flèche rouge exécutent la même fonction.

Mode Souris

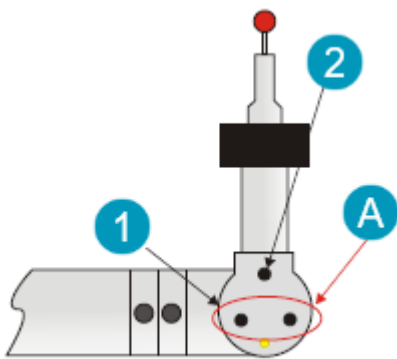

Les options de mode Souris suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :

1 : Bouton DROIT de la souris - Appuyez sur ce bouton pour interagir avec les menus contextuels.

1 : PAN - Dans la fenêtre d'affichage graphique, maintenez ce bouton enfoncé dans le modèle CAO pour faire un panoramique de l'image.

2 : Bouton **GAUCHE** de la souris - Appuyez sur ce bouton pour interagir avec des sélections à l'écran.


A : les boutons indiqués par un cercle avec une flèche rouge exécutent la même fonction.

Passer du mode Souris au mode Mesure

Pour passer en mode souris : maintenez enfoncé le bouton Prendre palpation et appuyez rapidement sur le bouton Terminé (au cours de la première seconde).

Pour passer en Mode mesure : Placez le curseur en haut de l'écran et appuyez sur le bouton du milieu (bouton gauche de la souris).

Pour basculer d'un mode à l'autre :

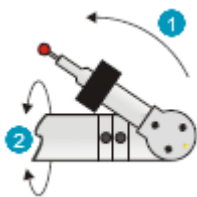


1. Tournez l'axe « F » à la limite, puis
2. Tournez l'axe « E » de 90 degrés.

Configuration de trois boutons

Les deux modes de configuration de trois boutons sont présentés ci-dessous :

Mode de mesure

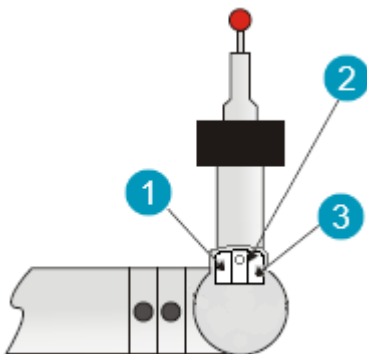

Les options de mode de mesure suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :

1 : DONE - Pour terminer vos mesures, appuyez sur ce bouton moins d'une seconde.

1 : ERASE - Pour effacer le dernier palpation, appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde.

1 : OPEN DRO - Si la mémoire tampon ne contient aucun palpage, appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde.

1 : TOGGLE DRO - Avec la fenêtre de résultats ouverte, appuyez sur le bouton 1 pendant moins d'une seconde. PC-DMIS montre la valeur T avec les valeurs XYZ dans l'affichage numérique : XYZT


2: HIT POINT - Pour prendre un palpage, appuyez sur ce bouton pendant moins d'une seconde.

2 : PULLED HIT - Pour prendre un palpage tiré, appuyez sur ce bouton, tirez le palpeur et relâchez le bouton au bout d'une seconde. Pour des détails sur la façon de prendre un palpage tiré, voir « [Utilisation de palpements tirés pour compensation du palpeur](#) ».

2 : SCANNING - Pour scanner votre pièce, appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde. Avec le bouton enfoncé, faites glisser votre palpeur sur la pièce afin de lancer le scanning.

3 : TOGGLE - Pour basculer entre des modes, appuyez sur ce bouton pendant moins d'une seconde.

Mode Souris

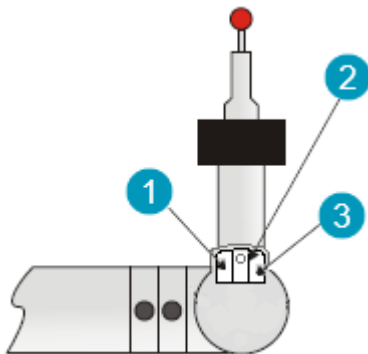

Les options de mode Souris suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :

1 : PAN - Maintenez enfoncé pour faire un panoramique du modèle CAO.

2 : Bouton GAUCHE de la souris - Utilisé pour les sélections d'écran.

1 + 2 : ZOOM - Maintenez enfoncé.

3 : TOGGLE Pour basculer entre modes, appuyez moins d'une seconde.


3 : ROTATE - Maintenez enfoncé pour faire pivoter le modèle CAO.

Méthodes facultatives pour passer du mode Souris au mode Mesure

Pour passer en mode souris : maintenez enfoncé le bouton Prendre palpage et appuyez rapidement sur le bouton Terminé (au cours de la première seconde).

Pour passer en Mode mesure : Placez le curseur en haut de l'écran et appuyez sur le bouton du milieu (bouton gauche de la souris).

Pour basculer d'un mode à l'autre :

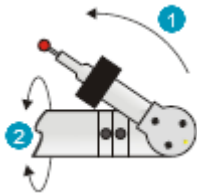


1. Tournez l'axe « F » à la limite, puis
2. Tournez l'axe « E » de 90 degrés.

Configuration à trois boutons pour les bras RA7 et RA8


Les deux modes de configuration à trois boutons utilisés pour les bras RA7 et RA8 sont présentés ci-dessous :

Pour basculer entre le mode mesure et le mode souris :

1. Tournez l'axe « F » à la limite, puis
2. Tournez l'axe « E » de 90 degrés.

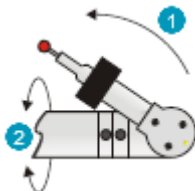

Mode de mesure

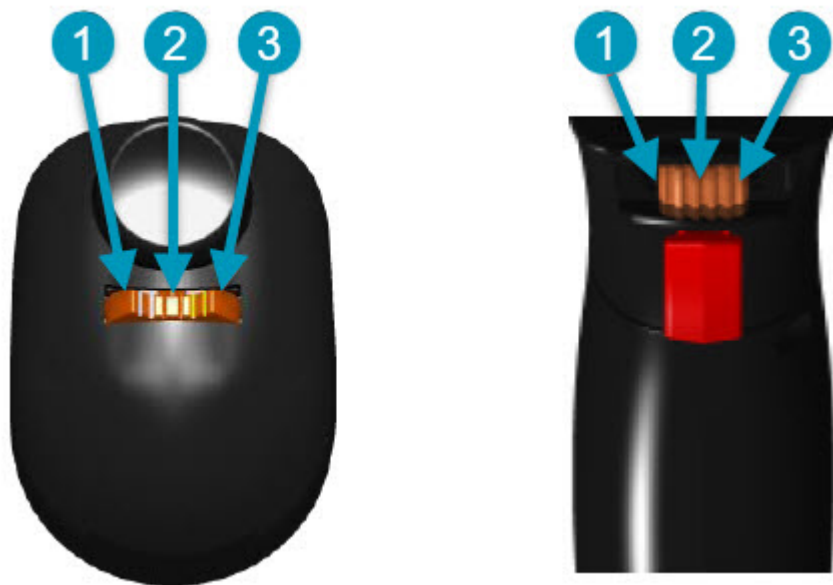


Configurations des boutons pour les bras Romer Absolute à 6 axes (gauche) et à 7 axes (droite)

Les options de mode de mesure suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :

Action souhaitée	Procédure de bras à suivre
Cliquez sur Terminé , OK , Oui , Terminer , Suivant ou Créer dans une boîte de dialogue.	Appuyez sur le bouton 1 pendant moins d'une seconde.
Effacez le dernier palpé ou passage de scanning de la mémoire tampon.	Appuyez sur le bouton 1 pendant plus d'une seconde. Quand vous utilisez le bras portable Hexagon Absolute avec le scanner laser intégré, vous pouvez supprimer le dernier passage du scanning à l'aide du bouton 1 (bouton gauche du bras).

Cliquez sur les boutons Annuler, Non ou Précédent dans une boîte de dialogue.	Appuyez sur le bouton 1 pendant plus d'une seconde.
Ouvrir la fenêtre de résultats (affichage numérique)	Appuyez sur le bouton 1 pendant plus d'une seconde quand il n'y a aucun palpé dans la mémoire tampon.
Basculer l'affichage des informations dans la fenêtre de résultats (affichage numérique)	Avec la fenêtre de résultats ouverte, appuyez sur le bouton 1 pendant moins d'une seconde. PC-DMIS montre la valeur T avec les valeurs XYZ dans l'affichage numérique : XYZT
Relever un point	Appuyez sur le bouton 2 pendant moins d'une seconde sans bouger le bras.
Prendre un « palpé tiré »	Maintenez le bouton 2 enfoncé une seconde pendant que vous tirez le bras, puis relâchez-le. Pour des détails, voir « Utilisation de palpés tirés pour compensation de palpeur ».
Scanning	Appuyez sur le bouton 2 pendant plus d'une seconde tout en faisant glisser le palpeur le long de la surface de la pièce.
Sélectionner des éléments sur la pièce à l'aide du bras	Placez le palpeur près de l'élément, appuyez sur le bouton 1, puis sur le bouton 2.

Mode Souris

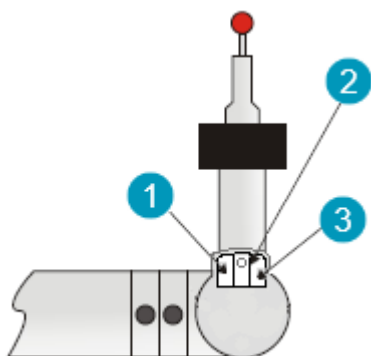

Les options de mode Souris suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :

Action souhaitée	Procédure de bras à suivre
Utiliser le bouton gauche de la souris	Appuyez sur le bouton 1.
Utiliser le bouton droit de la souris	Appuyez sur le bouton 2.
Utiliser le bouton du milieu de la souris	Appuyez sur le bouton 3.
Faire un zoom arrière de la vue CAO en cours	Appuyez sur le bouton 1 (clic gauche) sur la ligne centrale imaginaire de la vue CAO en cours. Plus la distance au-dessus de la ligne centrale est grande, plus le zoom est important.
Faire un zoom avant de la vue CAO en cours	Appuyez sur le bouton 1 (clic gauche) sous la ligne centrale imaginaire de la vue CAO en cours. Plus la distance en dessous de la ligne centrale est grande, plus le zoom est important.

Faire un panoramique de la vue	Appuyez sur le bouton 1 dans le modèle CAO tout en faisant glisser le bras.
Créer une zone Infos sur les points ou Infos sur les dimensions dans la vue CAO	Appuyez deux fois (double clic) sur le bouton 1 dans une étiquette d'élément.
Faire pivoter la vue CAO	Appuyez sur le bouton 3 lors du glissement.
Zoom d'une portion	Maintenez enfoncé le bouton 1, puis le bouton 2 et tracez une zone sur le modèle de pièce. Relâchez les boutons pour faire un zoom avant de la portion choisie.

Utilisation d'un capteur laser Romer

Lors de l'utilisation d'un capteur laser sur votre bras portable Romer, vous devez utiliser les informations de cette documentation en plus de celles fournies dans la documentation de Laser PC-DMIS. Celle-ci fournit davantage de détails sur la prise de mesures avec un périphérique laser.

Pour plus d'informations sur le scanning manuel, voir la rubrique « [Scanning de palpeur laser portable](#) ».

Utilisation d'événements sonores

Les événements sonores offrent un retour audio en plus de l'interface utilisateur visuelle. Ceci vous permet de faire des mesures sans regarder l'écran. Pour accéder à l'onglet **Événements sonores** de la boîte de dialogue **Options de configuration**, sélectionnez l'option **Modifier | Préférences | Configurer**.

Calibrage d'événements sonores

Lors du calibrage d'un dispositif laser, il y a des options d'événements sonores qui sont particulièrement utiles. À savoir :

Bas de calibrage manuel laser : le son associé retentit quand les mesures de calibrage pour un champ donné doivent être prises dans la région (l'emplacement) supérieure de la sphère.

Compteur de champ de calibrage manuel laser : le son associé retentit pour indiquer dans quel champ les mesures de calibrage doivent être prises.

- 1 Bip - La mesure doit être prise dans le champ *éloigné*.
- 2 Bips - La mesure doit être prise dans le champ *gauche*.
- 3 Bips - La mesure doit être prise dans le champ *droit*.

Haut de calibrage manuel laser : le son associé retentit quand les mesures de calibrage pour un champ donné doivent être prises dans la région (l'emplacement) plus basse de la sphère.

Fin d'initialisation du palpeur laser : le son associé retentit à la fin de l'initialisation du capteur laser.

Début d'initialisation du palpeur laser : le son associé retentit au début de l'initialisation du capteur laser.

Scanning laser : le son associé retentit à chaque nouvelle étape du calibrage du capteur.

Événements sonores pour la mesure laser

Lors de la mesure avec un dispositif laser, un feedback sonore sort du haut-parleur Romer en fonction de la distance Z calculée. Ce signal varie selon la distance depuis la surface par rapport à la distance de la cible optimale.

- **Son grave continu** - indique que vous êtes plus près que les 50% du milieu de la plage laser.
- **Son aigu continu** - indique que vous êtes plus loin que les 50% du milieu de la plage laser.
- **Série de bips** - indique que vous êtes dans les 50 % du milieu (25 % en dessous et 25 % au-dessus) de la cible optimale. Il s'agit de la plage souhaitée pour un scanning optimal.




Cette fonctionnalité est probablement optimale sur de grandes surfaces planes. Avec un capteur V5, vous pouvez combiner les événements sonores et l'option de projecteur V5 afin que le scanning soit à la longueur focale optimale. Vous pouvez comparer le projecteur V5 aux signaux sonores pour savoir ce que le bip signifie.

Utilisation de la caméra intégrée RomerRDS

Conditions requises : logiciel RomerRDS version 3.2 (pilotes), bras Romer RDS avec caméra intégrée.

Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez utiliser la caméra intégrée RomerRDS pour prendre des images de votre pièce et les ajouter dans les commandes de commentaire PC-DMIS prises en charge. Vous pouvez accéder à cette fonction dans la boîte de dialogue **Commentaire (Insérer | Commande de rapport | Commentaire)**.

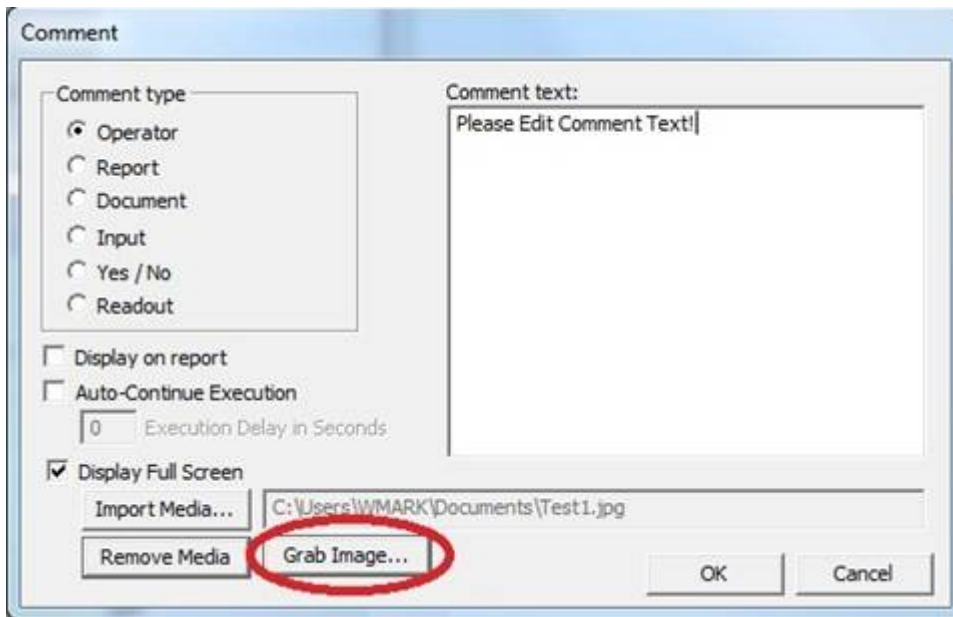

Boîte de dialogue Commentaire montrant le bouton Enregistrer l'image

Pour capturer un cadre depuis le flux vidéo comme fichier image, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Enregistrer l'image**. PC-DMIS lance alors la séquence de capture vidéo RDS et affiche le flux vidéo en cours dans une fenêtre **Capture vidéo RDS**.



Fenêtre Capture vidéo RDS

2. Placez le bras afin que l'élément d'intérêt s'affiche dans la fenêtre.
3. Une fois que l'élément s'affiche, appuyez sur le bouton « Hit » du milieu sur le bras pour capturer un cadre depuis le flux vidéo. Le logiciel ouvre la boîte de dialogue **Enregistrer sous**.
4. Entrez un nom descriptif pour l'image et allez à l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le cadre capturé comme fichier .jpg.



Les commentaires PC-DMIS acceptent uniquement le format d'image JPEG.

 
Modification des propriétés d'image

Si besoin est, vous pouvez afficher et modifier les propriétés d'images, telle que la résolution et le format, à l'aide du panneau de configuration RDS. Vous pouvez aussi utiliser ce panneau pour éteindre ou allumer la lumière de la tête Romer intégrée, le cas échéant.


Le **panneau de configuration RDS** est fourni avec l'installation PC-DMIS.

Pour accéder à ce panneau de configuration, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône RDS dans votre système.



2. Dans le menu de raccourcis qui s'affiche, choisissez **Panneau de configuration RDS** pour ouvrir le **panneau de configuration RDS**.

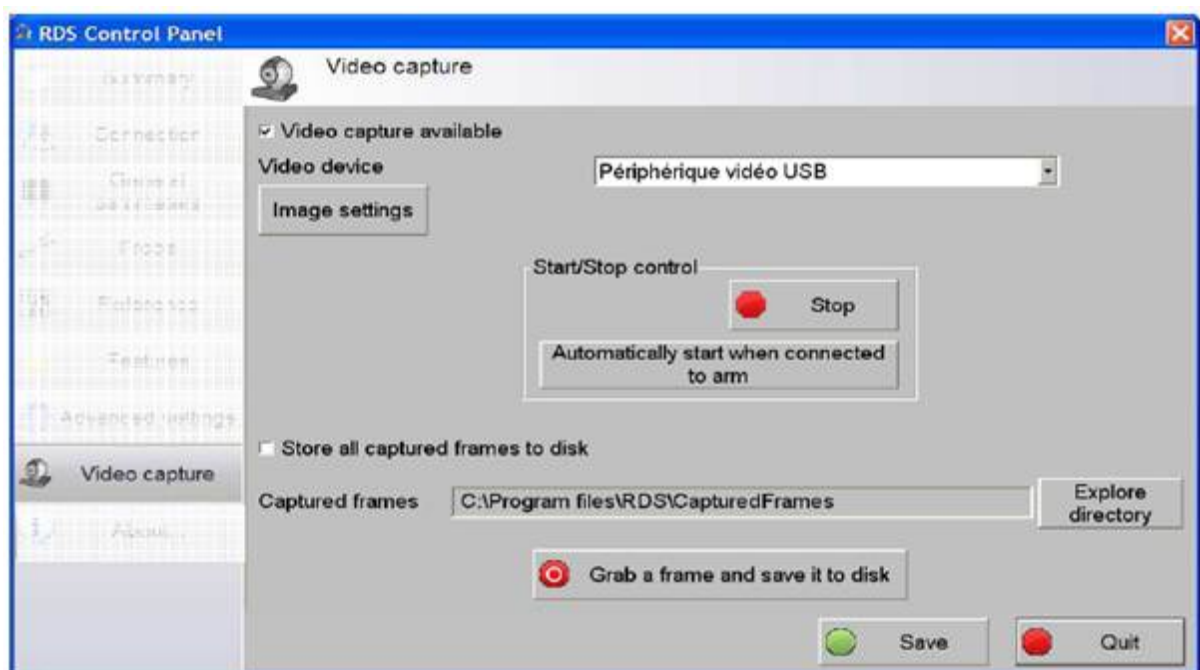

Boîte de dialogue Panneau de configuration RDS avec les réglages de capture d'image et vidéo

3. Dans l'onglet **Capture vidéo** sur la gauche, cliquez sur le bouton **Réglages d'image** pour afficher ou changer les réglages. Si vous souhaitez plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le panneau de configuration RDS.

Utilisation d'un pisteur laser Leica

Cette section expose la configuration et l'utilisation générale de votre dispositif Leica avec PC-DMIS. Voir la documentation fournie par Leica pour des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation de votre pisteur Leica.

Les rubriques suivantes expliquent comment utiliser le dispositif Leica avec PC-DMIS :

- [Pisteur laser Leica : Introduction](#)
- [Mise en route : pisteur Leica](#)
- [Interface utilisateur Leica](#)
- [Utilisation des utilitaires Leica](#)
- [Utilisation du mode d'auto-inspection](#)
- [Utilisation de Déplacer élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#)
- [Utilisation de palpeurs Leica](#)
- [Utilisation d'alignements d'ensemble](#)
- [Construction de points pour les dispositifs de points cachés](#)

Pisteur laser Leica : Introduction

Les pisteurs Leica sont des MMT portables en fonction du pisteur laser utilisés pour prendre des mesures à l'aide du palpeur T ou du réflecteur Leica. Le pisteur portable Leica est une ligne de capteurs de vision que vous pouvez déplacer autour de la pièce pour avoir accès à différents éléments. Le pisteur Leica fournit une solution de « parcours » pour mesurer même les points cachés.

Le pisteur laser prend des mesures de points uniques ou de scannings pour créer n'importe quel type d'élément, tout comme une MMT traditionnelle.

PC-DMIS prend en charge les machines 3D et 6doF.

- Les données provenant d'une machine 3D prennent la position X, Y, Z de la boule du pisteur.
- Les données provenant d'une machine 6doF prennent la position X, Y, Z du contact du palpeur T du pisteur, ainsi que le vecteur (la direction du contact du palpeur).



Pour utiliser un dispositif Leica avec PC-DMIS, votre licence doit inclure l'option d'interface **Leica** ou **LeicaLMF**.

Par ailleurs, l'option **Table rotative** ne doit pas être activée, car elle entraîne des problèmes avec votre dispositif portable.

Modèles de pisteur laser Leica pris en charge

Leica : LT500, LTD500, LT300, LT800, LTD800, LT700, LTD700, LT600, LTD600, LT640, LTD640, LTD706, LTD709, LTD840, AT901, AT401, AT402

LeicaLMF : AT500, AT930, AT960, ATS600, ATS800

Version emScon prise en charge

emScon version 2.4.666 ou ultérieure

Autres systèmes 6DoF pris en charge

T-Probel ou T-Probell avec FW 1.62 ou ultérieur (prise en charge de 4 boutons).

Les informations fournies dans les rubriques de ce chapitre ont été spécifiquement rédigées pour les pisteurs laser Leica, mais elles peuvent aussi s'appliquer à d'autres marques de pisteur.

Mise en route : pisteur Leica

Voici quelques étapes de base à suivre pour vérifier que votre système a été correctement préparé avant de commencer le processus de mesure avec votre pisteur laser.

Pour commencer, procédez comme suit :

- [Étape 1 : Installer PC-DMIS Portable pour Leica](#)
- [Étape 2 : Se connecter au pisteur Leica](#)
- [Étape 3 : Lancer PC-DMIS et configurer l'interface Leica](#)
- [Étape 4 : Personnaliser l'interface utilisateur](#)

Étape 1 : Installer PC-DMIS Portable pour Leica

1. Si vous utilisez un verrouillage de port, connectez-le à votre port USB. Une licence PC-DMIS avec une configuration correcte doivent être disponible pendant l'installation de PC-DMIS.
2. Depuis le support d'installation de PC-DMIS, exécutez le programme setup.exe. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si l'option **Leica/LeicaLMF** est activée dans votre licence, PC-DMIS la charge et l'utilise lorsque vous travaillez en ligne.

Si l'option **Toutes les interfaces** est activée dans votre licence PC-DMIS, vous devez éventuellement renommer manuellement Leica.dll/LeicaLMF.dll en interfac.dll. Leica.dll/LeicaLMF.dll se trouve dans le dossier d'installation de PC-DMIS.



Pour la plupart des interfaces, vous pouvez utiliser le configurateur d'environnement afin de configurer automatiquement l'environnement de l'interface PC-DMIS. Grâce au configurateur d'environnement, vous n'avez plus besoin de renommer manuellement les fichiers dll. Pour des détails, voir la section « Configurateur d'environnement » de la documentation PC-DMIS Core.

Vous pouvez aussi sélectionner l'interface dans le menu PC-DMIS avant de charger une routine de mesure. Pour des détails, voir la rubrique « [Interface portable commutable](#) ».

3. Dans le dossier C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\<version de PC-DMIS>, faites une copie du raccourci en ligne de PC-DMIS et modifiez sa cible comme suit :

Pour des pisteurs 6dof Capable (AT901) :

`C:\<PC_DMIS_INSTALL_DIRECTORY>\PCDLRN.exe" /portable:LEICA`

Pour des pisteurs 3D (AT401) :

`C:\<PC_DMIS_INSTALL_DIRECTORY>\PCDLRN.exe" /portable:LEICARIO`

Pour les pisteurs LMF (AT930/960) :

`C:\<dossier_installation_PC_DMIS>\PCDLRN.exe" /
portable:LEICALMF`

Ce raccourci permet de lancer PC-DMIS et de l'ouvrir avec d'autres options d'interface. Ne lancez pas PC-DMIS à ce stade.



Vous pouvez aussi sélectionner l'interface dans le menu PC-DMIS avant de charger une routine de mesure. Pour des détails, voir la section « [Interface portable commutable](#) » de ce document.

Étape 2 : Se connecter au pisteur Leica

Procédure pour des pisteurs 6dof compatibles - AT901

La communication avec ce pisteur Leica s'obtient en utilisant le protocole TCP/IP via un câble inverseur connecté directement au contrôleur de pisteur Leica (LTC plus/base). C'est la meilleure méthode de connexion, mais vous pouvez aussi vous connecter à votre

réseau local (LAN). Pour obtenir des informations détaillées concernant la configuration du matériel de pisteur Leica, consultez le guide du matériel de pisteur laser, accompagnant le pisteur.

Pour connecter votre pisteur Leica, procédez comme suit :

1. Fixez le pisteur dans la position à partir de laquelle vous commencerez à prendre des mesures.
2. Connectez le pisteur aux ports des « moteurs » et des « capteurs » du contrôleur LT.
3. Montez la T-Cam (si vous en utilisez une) au haut du pisteur et connectez le câble de la T-Cam du pisteur au contrôleur LT.
4. Fixez la station météo au port en série sur le contrôleur LT si vous en avez une. La station météo est utilisée pour faire rapport de données environnementales au contrôleur LT.
5. Connectez directement votre contrôleur LT à l'ordinateur sur lequel PC-DMIS est installé via un câble croisé avec des connecteurs RJ45. Vous pouvez aussi connecter le contrôleur LT au réseau (LAN) via une paire de câbles Ethernet torsadés.
6. Mettez le contrôleur LT sous tension qui fournit lui-même le courant au pisteur Leica.
7. Vérifiez l'affichage d'état à l'arrière du contrôleur LT. Ceci fournit des informations concernant l'adresse IP (généralement 192.168.0.1/255.255.255.0), le nom, la version de matériel emScon et l'opération en cours. Si votre contrôleur LT a une adresse IP différente du modèle 192.168.0.1, faites une des choses suivantes :
 - Changez l'adresse IP dans l'[onglet Options](#) de la boîte de dialogue **Options machine** pour la nouvelle adresse IP du contrôleur.
 - Utilisez l'éditeur de configurations PC-DMIS et remplacez l'entrée TrackerIPAddress par la nouvelle adresse IP du contrôleur. Pour des informations sur la modification d'entrées, voir le chapitre « Modification des entrées de réglages PC-DMIS » dans la documentation de l'éditeur de réglages PC-DMIS.
8. Veillez à ce que l'adresse IP de l'ordinateur PC-DMIS soit dans le même sous-réseau que le contrôleur. Par exemple, si le contrôleur LT a pour adresse 192.168.0.1, vous devez affecter une adresse entre 192.168.0.2 et 192.168.0.254. Vous devez éviter que l'adresse IP entre en conflit avec d'autres périphériques sur le même réseau.
9. Entrez au clavier **PING 192.168.0.1** (ou une adresse différente de votre contrôleur) à partir de l'invite de commande sur l'ordinateur de PC-DMIS pour vérifier la communication avec le contrôleur LT.

Procédure pour des pisteurs 3D - AT401

La communication avec ce pisteur Leica s'obtient en utilisant le protocole TCP/IP via un câble inverseur connecté directement au contrôleur de pisteur Leica AT 400. C'est la meilleure méthode de connexion, mais vous pouvez aussi vous connecter à votre réseau local (LAN). Pour obtenir des informations détaillées concernant la configuration du matériel de pisteur Leica, consultez le guide du matériel de pisteur laser, accompagnant le pisteur.

Pour connecter votre pisteur Leica, procédez comme suit :

1. Fixez le pisteur dans la position à partir de laquelle vous comptez commencer à prendre des mesures.
2. Installez des batteries dans le pisteur et le contrôleur de pisteur. Le pisteur doit avoir une batterie dans le réceptacle pour mesurer. La batterie dans le contrôleur AT 400 est toutefois facultative.
3. Connectez votre pisteur au port des « capteurs » du contrôleur AT.
4. Connectez si vous le voulez l'entrée d'alimentation au port d'alimentation sur le contrôleur AT. Notez que, si une batterie est installée dans le contrôleur AT et que l'alimentation externe est connectée, la batterie n'est PAS chargée. Ceci est dû à la quantité de chaleur générée par les batteries lithium-ion pendant la charge.
5. Connectez directement votre contrôleur AT 400 à l'ordinateur sur lequel PC-DMIS est installé via un câble croisé avec des connecteurs RJ45. Vous pouvez aussi connecter le contrôleur AT au réseau (LAN) via une paire de câbles Ethernet torsadés.
6. Mettez sous tension le contrôleur AT qui fournit aussi le courant au pisteur Leica.
7. Vérifiez l'affichage d'état à l'avant du contrôleur AT. Vous êtes invité à d'abord niveler le dispositif puisque le niveau est intégré dans l'AT 400 au contraire du complément avec les contrôleurs LT. L'affichage sur la face supérieure du contrôleur AT fournit aussi la version du matériel ATC400, l'état du système, les informations graphiques de connexion et les informations atmosphériques. Pour accéder aux différents affichages, appuyez sur la flèche descendante.
8. Veillez à ce que l'adresse IP de l'ordinateur PC-DMIS soit dans le même sous-réseau que le contrôleur. Par exemple, si le contrôleur AT a pour adresse 192.168.0.1, vous devez affecter une adresse entre 192.168.0.2 et 192.168.0.254. Vous devez éviter que l'adresse IP entre en conflit avec d'autres périphériques sur le même réseau.
9. Entrez au clavier **PING 192.168.0.1** (ou une adresse différente de votre contrôleur) à partir de l'invite de commande sur l'ordinateur de PC-DMIS pour vérifier la communication avec le contrôleur LT.



La durée en mise en service nécessaire dépend du type de pisteur. Dans le cas de pisteurs plus récents, la première fois que vous mettez le périphérique sous tension, il doit le rester pendant *au moins deux heures* pour garantir le maximum d'exactitude des résultats. Par la suite, le temps de réchauffement lors de la mise sous tension du pisteur prend de 5 à 7 minutes. Si vous n'utilisez pas le laser pendant un certain temps, vous devez le mettre hors tension pour conserver sa durée de vie.

Étape 3 : Lancer PC-DMIS et configurer l'interface Leica

Après que vous ayez correctement [installé](#) PC-DMIS et [connecté](#) votre pisteur Leica, vous êtes prêt à lancer PC-DMIS.

1. Utilisez le raccourci créé à l'[étape 1](#) pour lancer PC-DMIS. Le pisteur Leica s'initialise au démarrage de PC-DMIS. L'initialisation force le pisteur à faire une série de mouvements destinés à assurer son bon fonctionnement. Si d'autres choses empêchent l'initialisation correcte du pisteur Leica, le contrôleur LT envoie des messages à PC-DMIS.
2. Pour les systèmes 6dof, PC-DMIS vous prévient si le laser est prêt à être utilisé. Le laser prend environ 20 minutes avant d'être prêt.
3. Sélectionnez le fichier de palpeur nécessaire dans la boîte de dialogue **Sélectionner fichier de palpeur**.
4. Utilisez la boîte de dialogue **Options de la machine (Modifier | Configuration interface machine)** pour [configurer l'interface Leica](#).

Étape 4 : Personnaliser l'interface utilisateur

Vous pouvez entièrement personnaliser les couleurs, les polices, les barres d'outils et les barres d'état de l'interface utilisateur de PC-DMIS afin de travailler de façon optimale avec le pisteur laser Leica. Pour voir plus facilement les éléments de l'interface utilisateur quand vous mesurez des éléments à distance de votre moniteur, considérez ce qui suit :

- **Polices** - Pour changer de police ou en augmenter la taille pour PC-DMIS, sélectionnez l'option **Modifier | Préférences | Polices**.
- **Arrière-plan** - Pour changer la couleur d'arrière-plan de la fenêtre d'affichage graphique, sélectionnez l'option **Modifier | Fenêtre d'affichage graphique | Couleur d'écran**.
- **Menus** - Pour voir des menus plus grands, sélectionnez l'option **Afficher | Barres d'outils | Personnaliser** puis, dans l'onglet **Menu**, sélectionnez l'option **Utiliser de grands menus**.

- **Barres d'outils** - Pour voir des barres d'outils plus grandes, sélectionnez l'option **Afficher | Barres d'outils | Personnaliser** puis, dans l'onglet **Menu**, sélectionnez l'option **Utiliser de grandes barres d'outils**.
- **Barre d'état** - Pour voir une barre d'état plus grande, sélectionnez l'option **Afficher | Barre d'état | Grand**.
- **Barre d'état de pisteur** - Pour basculer la [barre d'état du pisteur](#), sélectionnez l'option **Afficher | Barre d'état | Pisteur**.



Les configurations ci-dessus sont pré-configurées et installées pour l'interface du pisteur

Création de barres d'outils personnalisées

Vous pouvez personnaliser et échanger des barres d'outils entre des installations de PC-DMIS. Le fichier toolbar.dat se trouve dans le répertoire <répertoire d'installation de PC-DMIS> ou <nom d'utilisateur>. Copiez le fichier toolbar.dat dans l'autre installation PC-DMIS pour que les barres d'outils personnalisées soient disponibles. La rubrique « [Barres d'outils de pisteur](#) » présente les barres d'outils par défaut pour les pisteurs Leica.

Personnalisation des réglages OpenGL

Adaptez les configurations OpenGL pour le mode affichage solide telles que la carte vidéo installée le requiert. Pour ce faire, sélectionnez l'option **Modifier | Préférences | OpenGL**. Faites ensuite les ajustements expliqués dans la rubrique « Modification des options OpenGL » au chapitre « Définition des préférences » de la documentation PC-DMIS Core.

Interface utilisateur Leica

Une fois PC-DMIS configuré pour utiliser l'interface Leica, d'autres options de menu et informations d'état deviennent disponibles dans PC-DMIS.

PC-DMIS fournit des options de menu spécifiques, ainsi que d'autres options standard disponibles lorsque vous utilisez l'interface Leica. Il existe un nouveau [menu Pisteur](#) avec des fonctions spécifiques à Leica. Il existe aussi un sous-menu doté de [commandes de niveau](#) pour contrôler les processus de correction et de surveillance du niveau.

Une [barre d'état du pisteur](#), des [contrôles Leica spéciaux](#) et une [caméra de vue d'ensemble du pisteur](#) sont également propres à l'interface Leica.

Courantes dans PC-DMIS, [d'autres options de menu PC-DMIS](#) et [d'autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS](#) sont utiles pour les dispositifs Leica.

Cette section présente uniquement quelques options de menu pouvant être utilisées avec l'interface Leica. Pour des informations générales sur l'utilisation de PC-DMIS, voir la documentation PC-DMIS Core.

Menu du pisteur

Menu du pisteur pour les pisteurs 6dof



Gestion station - Ouvre la boîte de dialogue **Gestionnaire station** du pisteur.

Pour des détails, voir « [Ajout et suppression de stations](#) ».



Initialiser - Initialise des encodeurs et des composants internes du pisteur laser.

Cette commande est automatiquement appelée quand PC-DMIS se connecte d'abord au contrôleur de pisteur laser (emScon) quand le pisteur est mis en route. Le pisteur accomplit une série de mouvements pour vérifier le fonctionnement.



Aller à BirdBath (Alt + F8) - Le pisteur Leica pointe le laser en position Birdbath. Le rayon est « fixé » au réflecteur dans Birdbath et la distance de l'interféromètre est définie à la distance connue de Birdbath. Cette commande est particulièrement importante pour les pisteurs de séries LT sans ADM intégré. Pour ceux-ci, il n'y a pas d'autre façon de déterminer la distance de l'interféromètre.

Quand le laser est pointé en position Birdbath, vous obtenez ainsi un emplacement connu et pratique auquel vous pouvez capturer le rayon. Ceci peut s'avérer nécessaire si le rayon pour le palpeur T ou le réflecteur a été interrompu.



Aller à position 6DoF 0 (Alt + F9) - Le pisteur Leica pointe vers le laser dans le sens opposé à la position BirdBath à la position 6DoF 0. Vous obtenez ainsi un emplacement connu et pratique auquel vous pouvez capturer le rayon avec le palpeur T.



Rechercher (Alt + F6) - Recherche un réflecteur ou palpeur T à la position actuelle du laser. La fonction de recherche s'obtient à l'aide des **réglages de recherche** qui se trouvent dans l'[onglet de configuration du capteur](#).



Libérer moteurs (Alt + F12) - Libère les moteurs horizontal et vertical de la tête du pisteur pour permettre un mouvement manuel de la tête du pisteur.

Laser M/A - Bascule le laser en position marche ou arrêt.



La réactivation du laser demande environ 20 minutes pour qu'il se stabilise.

Niveau - Fournit une liste d'options :



Lancer résultats inclinaison - Lance des résultats d'inclinaison X, Y pour placer le pisteur dans la plage de fonctionnement du niveau en ajustant les vis de la base du pisteur.



Lancer processus niveau vers gravité - PC-DMIS utilise le dispositif Nivel 20/230 pour créer un plan de gravité et génère automatiquement un système de coordonnées à partir des informations sur ce plan de gravité. Au terme du processus, la surveillance démarre automatiquement.



Lancer surveillance - Lance ou arrête la surveillance indépendamment du processus de niveau vers gravité.

Voir « [Orientation du pisteur pour la gravité](#) ».



Compensation palpeur On/Off (Alt + F2) - Quand la compensation du palpeur est activée, PC-DMIS compense selon le rayon du contact du palpeur T u de la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, lors de la mesure des points.



Palpage stable On/Off (Alt + F7) - Quand cette option est activée, PC-DMIS déclenche automatiquement un palpage si vous laissez un réflecteur dans une certaine position pendant un temps donné. Cette option est définie dans l'onglet **Palpage** de la boîte de dialogue **Réglage des paramètres** (F10). Elle n'est disponible que si vous utilisez un pisteur. Elle permet de prendre des palpages, sans utiliser de contrôle distant ou interagir directement avec l'ordinateur.



Activer PowerLock On/Off - Active ou désactive la fonctionnalité PowerLock. Lorsqu'elle est activée, le faisceau laser du pisteur peut rapidement se verrouiller sur le dispositif. Il est ainsi inutile d'attraper manuellement le faisceau. Si vous coupez le rayon laser, pointez le réflecteur ou tout autre dispositif de mesure de produit T pris en charge vers le pisteur pour que celui-ci attrape immédiatement le faisceau. Ceci est habituellement utile quand vous êtes relativement proche du pisteur. Si vous êtes loin du pisteur, vous pouvez vouloir désactiver PowerLock parce que la zone d'affichage est si grande que le laser se verrouille toujours même si ce n'est pas ce que vous voulez. De plus, plusieurs réflecteurs dans la zone d'affichage pourraient confondre le pisteur et engendrer des incidents. Cette icône est désactivée pour les pisteurs qui ne prennent pas en charge la fonction PowerLock.



Insérer commande pisteur - Détermine si PC-DMIS insère une commande dans la fenêtre de modification quand vous choisissez de réaliser une opération de pisteur dans le menu **Pisteur** ou dans la barre d'outils **Opérations pisteur**.

Si cette option de menu est activée, une coche apparaît à côté. Vous pouvez aussi l'activer et la désactiver à l'aide de l'icône **Insérer une commande de pisteur** dans la barre d'outils **Opérations pisteur**.



Déplacer élément - Ouvre la boîte de dialogue **Déplacer élément**. Cette boîte de dialogue contient les options **Aller à** et **Pointer vers**.

Pour des détails, voir « [Déplacer élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#) ».

Menu du pisteur pour les pisteurs 3D



Gestion station - Ouvre la boîte de dialogue **Gestionnaire station** du pisteur.

Pour des détails, voir « [Ajout et suppression de stations](#) ».

 
Tracker Pilot - Fournit un sous-menu pour les pisteurs 3D. Chacune des options de menu démarre le pilote de pisteur en mode assistant pour la vérification ou le mode de compensation sélectionné.

Pour des détails, voir « [Commandes Tracker Pilot](#) ».



Profil de mesure - Fournit les options pour les profils de mesure disponibles en fonction du pisteur que vous utilisez.

Cliquez sur la petite flèche noire pour afficher la barre d'outils **Profil de mesure** :



Barre d'outils Profil de mesure

Pour des détails, voir la rubrique « [Commandes de profil de mesure de pisteur](#) ».



Initialiser - Initialise des encodeurs et des composants internes du pisteur laser. Cette commande est automatiquement appelée quand PC-DMIS se connecte d'abord au contrôleur de pisteur laser (emScon) quand le pisteur est mis en route. Le pisteur accomplit une série de mouvements pour vérifier le fonctionnement.

Aller à la position 0 (Alt + F9) - Déplace le pisteur à la position zéro. Il s'agit d'un réglage défini par l'utilisateur dans la boîte de dialogue [Options de la machine](#) (**Modifier | Préférences | Interface MMT**).



Rechercher (Alt + F6) - Recherche un réflecteur ou palpeur T à la position actuelle du laser. La fonction de recherche s'obtient à l'aide des **réglages de recherche** qui se trouvent dans l'[onglet de configuration du capteur](#).



Changer face - Fait pivoter la tête et la caméra du pisteur de 180 degrés. La position cible finale est la même qu'avant l'exécution de la commande, sauf que l'optique est maintenant inversée.

Compensateur On/Off - Active ou désactive le compensateur. Celui-ci ajuste les mesures prises par le dispositif afin de les niveler au vecteur de gravité calculé sur la machine. Cela peut être utile quand toutes les mesures doivent être référencées au niveau du sol.



Libérer moteurs (Alt + F12) - Libère les moteurs horizontal et vertical de la tête du pisteur pour permettre un mouvement manuel de la tête du pisteur.



Compensation palpeur On/Off (Alt + F2) - Quand la compensation du palpeur est activée, PC-DMIS compense selon le rayon du contact du palpeur T u de la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, lors de la mesure des points.



Palpage stable On/Off (Alt + F7) - Quand cette option est activée, PC-DMIS déclenche automatiquement un palpage si vous laissez un réflecteur dans une certaine position pendant un temps donné. Cette option est définie dans l'onglet **Palpage** de la boîte de dialogue **Réglage des paramètres** (F10). Elle n'est disponible que si vous utilisez un pisteur. Elle permet de prendre des palpations, sans utiliser de contrôle distant ou interagir directement avec l'ordinateur.



Activer PowerLock On/Off - Active ou désactive la fonctionnalité PowerLock. Lorsqu'elle est activée, le faisceau laser du pisteur peut rapidement se verrouiller sur le dispositif. Il est ainsi inutile d'attraper manuellement le faisceau. Si vous coupez le rayon laser, pointez le réflecteur ou tout autre dispositif de mesure de produit T pris en charge vers le pisteur pour que celui-ci attrape immédiatement le faisceau. Ceci est habituellement utile quand vous êtes relativement proche du pisteur. Si vous êtes loin du pisteur, vous pouvez vouloir désactiver PowerLock parce que la zone d'affichage est si grande que le laser se verrouille toujours même si ce n'est pas ce que vous voulez. De plus, plusieurs réflecteurs dans la zone d'affichage pourraient confondre le pisteur et engendrer des incidents. Cette icône est désactivée pour les pisteurs qui ne prennent pas en charge la fonction PowerLock.



Mode biface On/Off - Si l'option « Insérer commande de pisteur » est sélectionnée dans le menu du pisteur, PC-DMIS insère une commande de pisteur dans la routine de

mesure associée à l'état On/Off de cette option. Le réglage biface sur le capteur est aussi mis à jour en fonction du réglage actif dans la routine de mesure.



Insérer commande pisteur - Détermine si PC-DMIS insère une commande dans la fenêtre de modification quand vous choisissez de réaliser une opération de pisteur dans le menu **Pisteur** ou dans la barre d'outils **Opérations pisteur**.

Si cette option de menu est activée, une coche apparaît à côté. Vous pouvez aussi l'activer et la désactiver à l'aide de l'icône **Insérer une commande de pisteur** dans la barre d'outils **Opérations pisteur**.



Déplacer élément - Ouvre la boîte de dialogue **Déplacer élément**. Cette boîte de dialogue contient les options **Aller à** et **Pointer vers**.

Pour des détails, voir « [Déplacer élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#) ».

Commandes de Tracker Pilot

Le sous-menu **Pisteur | Pilote du pisteur** s'ouvre pour les pisteurs 3D.

L'ordre de ces options de menu peut varier selon votre modèle Tracker Pilot :

Vérification double face

Vérification échelle graphique

Vérification contact

Vérification ADM

Vérification angle

Vérification palpeur

Compensation d'angle

Compensation ADM

Compensation contact

Chacune des options de menu démarre le pilote de pisteur en mode assistant pour la vérification ou le mode de compensation sélectionné. Comme la fonctionnalité de ces options varie en fonction de la version installée et du modèle de Tracker Pilot, la documentation n'est pas incluse ici. Voir le manuel de référence de Tracker Pilot pour plus d'informations sur ces options.

Commandes de profil de mesure de pisteur

Cliquez sur l'option de menu **Pisteur | Profil de mesure** pour afficher une liste d'options :



Standard - Utile dans des environnements contrôlés pour fournir des précisions de mesures relativement hautes.



Rapide - Utile pour des applications portatives quand vous avez besoin de mesures aussi rapides que possible.



Précis - Fournit les précisions de mesures les plus hautes mais exige des périodes de mesures plus longues.



Extérieur - Utile pour presque toute sorte d'application de mesure extérieure (non disponible pour les pisteurs LeicaLMF).



Distance continue - Utile pour les scannings de contact avec une distance fixe entre des palpées. La valeur d'écart de distance est définie dans l'onglet **Palpage** de la boîte de dialogue **Réglages de paramètres (Modifier | Préférences | Paramètres)**.



Temps continu - Utile pour les scannings de contact avec un temps fixe entre des palpées. La valeur d'écart de temps est définie dans l'onglet **Palpage** de la boîte de dialogue **Réglages de paramètres (Modifier | Préférences | Paramètres)**.

Vous pouvez définir ces commandes via la barre d'outils [Opération du pisteur](#) (**Afficher | Barres d'outils**).

PC-DMIS montre le profil de mesure actif dans la [barre d'état du pisteur](#). Le bouton de barre d'outils est implémenté pour afficher un sous-menu avec les profils de mesure disponibles en fonction du pisteur utilisé.

Si l'option **Insérer commande de pisteur** est activée dans le menu **Pisteur**, PC-DMIS insère la commande du pisteur dans la routine de mesure associée automatiquement au profil de mesures en cours. Le profil de mesures actif sur le capteur est alors mis à jour en fonction de la commande de profil de mesures actif dans la routine de mesure.



Si le pisteur fournit des réglages de profil de mesures, le réglage de temps de mesure dans la boîte de dialogue **Configuration de l'interface machine** du pisteur n'est pas disponible alors que le pisteur détermine à l'interne le temps de mesure optimal.

Barres d'outils de pisteur

Les barres d'outils du pisteur Leica par défaut apparaissent ci-dessous.

Elles sont disponibles quand vous lancez PC-DMIS Portable à l'aide d'une interface de pisteur Leica.

Commandes de nivelle

Le menu **Pisteur | Niveau** inclut ces commandes. Vous les trouverez aussi dans la barre d'outils **Niveau pisteur** :



Lancer résultats inclinaison - Lance des résultats d'inclinaison X, Y pour placer le pisteur dans la plage de fonctionnement du niveau en ajustant les vis de la base du pisteur.



Lancer processus niveau vers gravité - PC-DMIS utilise le dispositif Nivel 20/230 pour créer un plan de gravité et génère automatiquement un système de coordonnées à partir des informations sur ce plan de gravité. Au terme du processus, la surveillance démarre automatiquement.




Lancer surveillance - Lance ou arrête la surveillance indépendamment du processus de niveau vers gravité.

Voir « [Orientation du pisteur pour la gravité](#) ».

Barre d'état du pisteur

Vous pouvez utiliser l'option de menu **Afficher | Barre d'état | Pisteur** pour basculer la visibilité de la barre d'état Pisteur.

Barre d'état pour les machines 6doF

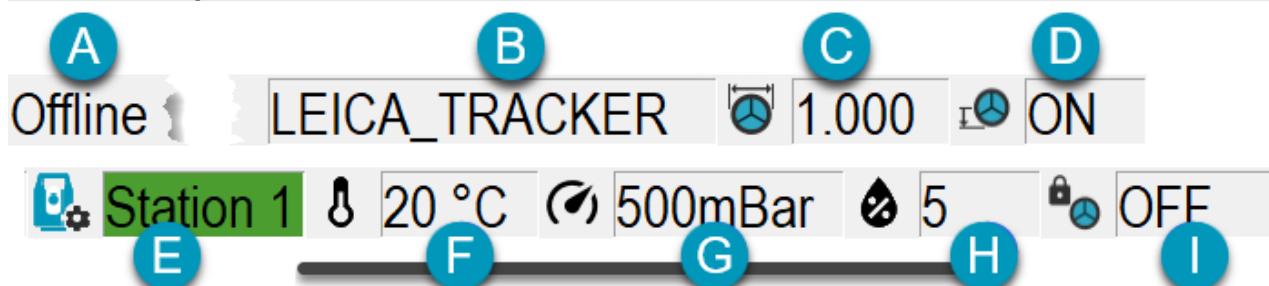

A. **Indicateur d'état du système laser** - Cette zone indique l'état du système de pisteur laser.

- **Pas de couleur** (hors ligne) - Le système n'est pas en ligne.

- **Vert** (prêt) - Le système est prêt à mesurer.
- **Jaune** (occupé) - Le système est en train de mesurer.
- **Rouge** (pas prêt) - Le système n'est pas prêt à mesurer. Il se peut que ce soit dû à une interruption du rayon ou à un décalage du réflecteur T.
- **Bleu** (erreur 6dof) - La caméra ne peut pas voir assez de LED sur le dispositif (habituellement palpeur T) pour calculer précisément l'orientation du palpeur.

- B. **Nom palpeur** - Cette zone indique le nom du palpeur défini dans la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur**.
- C. **Diamètre palpeur** - Cette zone indique le diamètre du contact du palpeur défini dans la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur**.
- D. **Compensation palpeur** - Cette zone indique si la compensation de palpeur est activée ou non (**Insérer | Paramètre | Palpeur | Compensation palpeur**).
- E. **Indicateur de station active** - Cette zone indique la station actuellement active. Vous pouvez double-cliquer sur cette zone pour ouvrir la boîte de dialogue [Gestionnaire station](#) afin d'ajouter ou de supprimer des stations.
- **Rouge** (Non orienté) - Indique que le logiciel n'a pas encore calculé la position de la station.
 - **Vert** (Orienté) - Indique que le logiciel a calculé la position de la station.
- F. **Température** - Montre la température si une station météo est connectée.
- G. **Pression** - Montre la pression si une station météo est connectée.
- H. **Humidité** - Montre l'humidité actuelle si une station météo est connectée.



Pour la température, la pression et l'humidité, si aucune station météo n'est connectée à la machine, vous pouvez double-cliquer sur les cases pour saisir les valeurs.

- I. **PowerLock (ON/OFF)** - Si la valeur est ON, cette option effectue un verrouillage automatique sur un réflecteur pour les systèmes de pisteur disposant de la fonction PowerLock. Si la valeur est OFF, vous devez saisir manuellement le faisceau pour faire le verrouillage.

Différences de la barre d'état pour les machines 3D

La plupart des éléments dans la barre d'état d'une machine 3D sont identiques à celles pour les machines 6doF. En fonction de votre matériel et de vos configurations cependant, la barre d'état peut inclure ces autres icônes.

Icônes de connexion :



- Le dispositif est sur alimentation électrique.



- Le dispositif est sur alimentation de la batterie.



- Le contrôleur est sur alimentation électrique.



- Le contrôleur est sur alimentation de la batterie.

Icônes du mode profil de mesure du pisteur :



- Pas de profil



- Profil standard



- Profil rapide



- Profil précis



- Profil extérieur



Les icônes du mode profil de mesure du pisteur requièrent le firmware v2.0 ou ultérieure.



Si, pour une raison ou une autre, PC-DMIS n'arrive pas à déterminer le mode de profil de mesure du pisteur, l'icône du bouton de barre d'outils et celle de la barre d'état pour le profil de mesure affiche le




symbole Pas de profil (). Dans ce cas, sélectionnez le profil de mesure depuis le bouton de la barre d'outils ou le menu du pisteur.

Icônes du mode palpage :



- Moyen

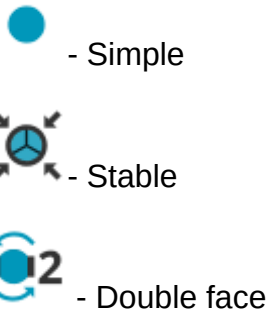

Contrôles Leica spéciaux

Déplacements du positionneur de pisteur - Vous pouvez contrôler la direction qu'indique le laser à l'aide des touches du clavier Alt + flèche gauche, flèche droite, flèche vers le haut, flèche vers le bas. Appuyez sur Alt + Espace pour arrêter le laser. Les moteurs du pisteur doivent être en marche pour que ces contrôles fonctionnent (**Pisteur | Lancer moteurs** - Alt-F12).

PC-DMIS montre ces options dans le menu de raccourcis qui apparaît quand vous cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre de modification et sélectionnez l'option de menu **Pisteur | Déplacer l'élément**.

Pointer vers - Pointe vers la position nominale de l'élément (pointeur laser).


Déplacer vers - Déplace à la position nominale de l'élément (Aller à position).

Pour des détails sur ces options, voir la rubrique « [Utilisation de Déplacer l'élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#) » dans la documentation de PC-DMIS Portable.



Vous ne devez pas confondre cette fonctionnalité avec celle **Opération | Déplacer vers** qui ouvre la boîte de dialogue **Point de déplacement**. Pour des détails sur cette option, voir la rubrique « [Autres options de menu PC-DMIS](#) » dans la documentation de PC-DMIS Portable.

À compter de PC-DMIS 2025.2, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une étiquette d'élément dans la fenêtre d'affichage graphique ou sur une surface CAO importée et alignée à la pièce, puis sélectionner l'option **Déplacer vers** dans le menu :

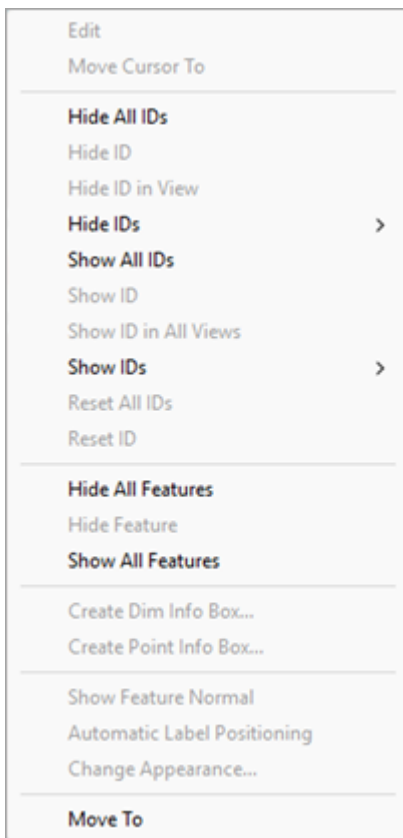

Quand vous cliquez sur l'option **Déplacer vers**, PC-DMIS déplace instantanément le pisteur à l'emplacement où vous avez cliqué dans la fenêtre d'affichage graphique.


Utilisation de la caméra de vue d'ensemble du pisteur

La T-Cam de Leica se monte en haut du pisteur Leica et fournit une description et un calcul justes de la position du dispositif de cible, en ce qui concerne le pisteur/T-Cam. Le pisteur fournit le déplacement horizontal pour la T-Cam.

Ceci affiche l'image de la caméra de vue d'ensemble (T-Cam) qui vous permet de déplacer le positionneur du pisteur et de trouver les cibles réfléchissantes.

Pour utiliser la T-Cam afin de rechercher une cible mesurée :

1. Montez la T-Cam en haut du pisteur Leica en suivant le « Guide du matériel T-Cam » fourni par Leica.
2. Sélectionnez l'option **Afficher | Autres fenêtres | Caméra de vue d'ensemble du pisteur** pour ouvrir la boîte de dialogue **Afficher Caméra**.

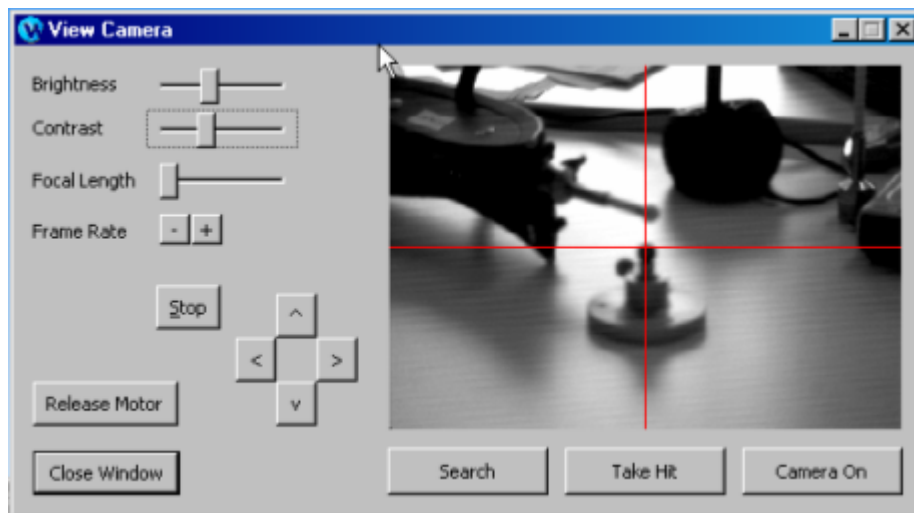

Afficher la boîte de dialogue montrant une image d'un réflecteur

3. Cliquez sur **Libérer moteur** et ajustez approximativement la caméra à la cible en déplaçant le positionneur de pisteur laser. La caméra d'ensemble se déplace en fonction des déplacements du positionneur de pisteur. Quand la caméra/le laser du pisteur visent la cible, cliquez à nouveau sur **Libérer moteur** pour réenclencher les moteurs du pisteur.
4. Ajustez la **luminosité**, le **contraste**, la **longueur focale** et le **taux d'encadrement**, si nécessaire, pour voir clairement la cible.
5. Utilisez les touches flèches pour ajuster plus précisément le laser à la cible choisie. Cliquez sur **Stop** pour arrêter tout déplacement initié par les touches flèches quand le laser pointe vers la cible. Vous pouvez aussi utiliser les « [Contrôles spéciaux Leica](#) » pour ajuster le laser.
6. Cliquez sur **Rechercher** pour lancer la procédure qui trouve automatiquement le centre de la cible et verrouille le laser dans cette position.
7. Cliquez sur **Prendre palp** pour mesurer l'emplacement de la cible. Si vous ne pouvez pas prendre un palp, il se peut que vous deviez reprendre certaines ou toutes les étapes précédentes pour vous assurer que le laser est capable de mesurer à partir du réflecteur choisi.
8. Utilisez le bouton **Activer caméra** pour basculer l'affichage de l'image de la caméra.

Autres options de menu PC-DMIS

Menu Opération



Fin élément (FIN) - Indique à PC-DMIS que le nombre de palpés pour l'élément a été atteint et que l'élément peut être calculé.



Effacer palp (Alt + -) - Supprime le dernier palp mesuré.



Effectuer palpage (Ctrl + H) - Mesure la position d'un palpeur T stationnaire ou d'un réflecteur en fonction du profil de mesure indiqué dans l'onglet [Configuration capteur](#) de la boîte de dialogue **Options MMT** ou de la barre d'outils **Opérations du pisteur**, respectivement.



Déplacer vers - Ouvre la boîte de dialogue **Déplacer point** vous permettant d'insérer une commande [MOVE/POINT](#) dans la routine de mesure.

Pour des détails, voir la rubrique « Insertion d'une commande Déplacer point » au chapitre « Insertion de commandes de déplacement » de la documentation PC-DMIS Core pour en savoir plus.



Mode continu démarrer/arrêter (Ctrl + I) - Démarre ou arrête un scanning en fonction des réglages de base dans l'onglet **Palpage** de la boîte de dialogue **Réglages des paramètres (Modifier | Préférences | Paramètres)**. La valeur par défaut pour **Écart distance** indique une séparation de distance continue de 2 mm.



Le AT401 ne prend pas en charge le mode continu Démarrer/Arrêter. Seul le ATS600 prend en charge des scannings de zone.

Autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS

La documentation PC-DMIS Core contient des informations suivantes pertinentes pour l'utilisation de pisteurs :

Barre d'outils **Réglages** :

Pour des détails, voir la rubrique « Barre d'outils Réglages » au chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation PC-DMIS Core.

La troisième liste déroulante montre les compensations du réflecteur et du palpeur T issues du serveur emScon (et d'autres définies manuellement, le cas échéant).

Fenêtre de résultats de palpage :

Pour des détails, voir « Utilisation de la fenêtre Résultats de palpage » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.

Pour des détails sur les réglages spécifiques à Leica, voir « [Personnalisation des résultats de palpage](#) ».

Fenêtre de modification :

Pour des détails, voir le chapitre « Utilisation de la fenêtre de modification » dans la documentation PC-DMIS Core.

Interface de **Quick Start** :

Pour des détails, voir « Utilisation de l'interface Quick Start » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.

Fenêtre d'état :

Pour des détails, voir « Utilisation de la fenêtre d'état » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.

Barre d'état du pisteur :


Pour des détails, voir « [Barre d'état du pisteur](#) ».

Personnalisation des résultats de palpage

La boîte de dialogue **Configuration de la fenêtre de résultats de palpage** comporte diverses options que vous pouvez utiliser avec des pisteurs Leica. Cette rubrique aborde des options clés liées à l'utilisation du pisteur Leica.

Pour accéder à la boîte de dialogue **Configuration de la fenêtre de résultats de palpage**, sélectionnez l'option de menu **Modifier | Préférences | Configurer fenêtre résultats palpage**. Pour ouvrir cette boîte de dialogue directement depuis la fenêtre Résultats de palpage, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Configurer**.

Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue **Configurer fenêtre résultats palpage**, voir « Configuration de la fenêtre de résultats de palpage » au chapitre « Définition des préférences » de la documentation PC-DMIS Core.

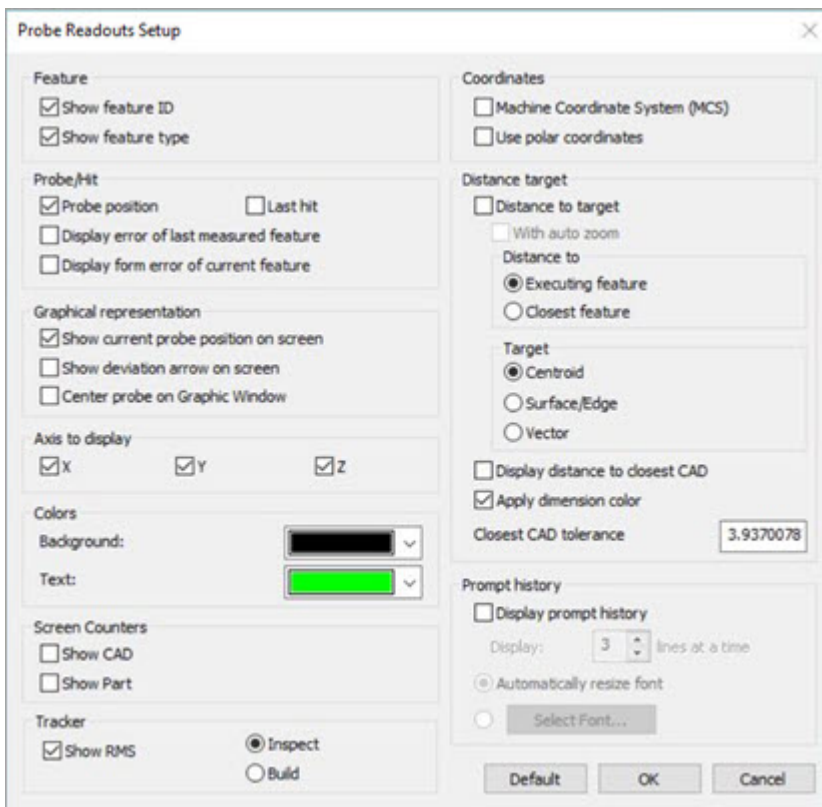

Boîte de dialogue Configuration de la fenêtre de résultats de palpée

Case à cocher **Afficher ID élément** - Cochez cette case pour afficher l'ID de l'élément exécuté ou de celui le plus près, en fonction de l'option **Afficher dist. à CAO la plus proche**.

Case à cocher **Afficher type élément** - Cochez cette case pour afficher le type d'élément que PC-DMIS évalue.

Case à cocher **Afficher la position actuelle du palpeur à l'écran** - Cochez cette case pour afficher une représentation en 3D de la position en cours dans la fenêtre d'affichage graphique.

Case à cocher **Afficher flèche écart à l'écran** - Cochez cette case pour afficher une flèche 3D dans la fenêtre d'affichage graphique pour indiquer la direction de l'écart. La queue de la flèche se trouve toujours à l'emplacement du palpeur en mode inspection et du point mesuré en mode construction.

Case à cocher **Centrer palpeur dans fenêtre d'affichage graphique** - Cochez cette case pour toujours afficher la représentation graphique du palpeur en cours au centre de la fenêtre d'affichage graphique.

Case à cocher **Distance à la cible** - Cette option est uniquement disponible en mode exécution. Si vous cochez cette case, PC-DMIS affiche la distance entre le palpeur et les éléments actuels que PC-DMIS évalue, ou l'élément le plus proche, en fonction de l'option **Afficher dist. à CAO la plus proche**.

Zone **Distance à** - Sélectionnez **Élément exécuté** pour afficher l'ID de l'élément que PC-DMIS exécute. Sélectionnez **Élément le plus proche** pour afficher l'ID de l'élément le plus proche de l'emplacement actuel du palpeur.

Zone **Cible** - Sélectionnez **Barycentre** pour calculer la distance au barycentre de l'élément. Sélectionnez **Surface/arête** pour calculer la distance au point sur l'élément ou l'élément CAO le plus proche du barycentre.

Case à cocher **Afficher dist. à CAO la plus proche** - Cochez cette case pour afficher la distance entre le palpeur et l'élément CAO le plus proche.

Case à cocher **Appliquer dimension couleur** - Cochez cette case à cocher pour changer la couleur des valeurs d'écart (valeur Distance à la cible) afin qu'elle corresponde aux couleurs de dimensions hors tolérance.

Case à cocher **Afficher RMS** - Cochez cette case pour afficher les valeurs RMS lorsque vous prenez des palpées.



Mode inspection/construction - Par défaut (mode **inspection**), PC-DMIS affiche l'écart (T) en tant que *Différence = Réel - Nominal*.

- **Mode construction** - L'objectif est de fournir des écarts en temps réel entre un objet et ses données nominales ou son modèle CAO. Ceci vous permet de placer votre pièce par rapport aux données de conception CAO.

Cette option affiche la distance et la direction que le point mesuré doit parcourir pour atteindre la position nominale ou *Différence = Nominal - Réel*.



Lorsque vous positionnez la pièce, PC-DMIS affiche seulement les écarts en temps réel sans stocker aucune donnée (palpages). Une fois la pièce positionnée dans un écart raisonnable (par exemple, 0,1 mm), vous prenez normalement des palpées pour mesurer la position finale de l'élément.

- **Mode inspection** - Dans ce mode, la position d'un objet (point, droite ou surface, etc.) est vérifiée et comparée aux données de conception.

Raccourcis clavier utiles pour les pisteurs

Quand vous utilisez un pisteur Leica, les raccourcis clavier suivant sont utiles pour utiliser le contrôle à distance :

Fonction	Dispositifs pris en charge	Raccourci
----------	----------------------------	-----------

Aller à Birdbath	6dof seulement	Alt + F8
Aller à la position 6DoF 0	6dof seulement	Alt + F9
Aller à la position 0	3D seulement	Alt + F9
Rechercher		Alt + F6
Lancer les moteurs	6dof seulement	Alt + F12
Compensation du palpeur M/A		Alt + F2
Palpage stable M/A		Alt + F7
Mesurer point fixe		Ctrl + H
Démarrer/ Arrêter mode continu	6dof seulement	Ctrl + I
Terminer élément		Fin
Effacer le palpage		Alt + -

Paramètres d'éléments Leica en mode hors ligne

Lorsque vous utilisez un pisteur Leica en mode en ligne pour générer des commandes d'élément, PC-DMIS insère automatiquement les informations suivantes dans la fenêtre de modification, à l'intérieur de ces commandes :

- **RMS** - valeur de moyenne quadratique de chaque palpé.
- **Probe Type** - type de palpeur utilisé pour mesurer l'élément.
- **Time Stamp** - heure à laquelle l'élément a été exécuté ou appris. PC-DMIS met uniquement ceci à jour lorsqu'il mesure un élément en mode en ligne.
- **Conditions environnement** - informations telles que la température, la pression et l'humidité.

En mode hors ligne, PC-DMIS se comporte différemment. Ces options du pisteur Leica apparaissent uniquement si vous cochez la case **Montrer les paramètres du pisteur hors ligne** dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Options de configuration**. Ces paramètres apparaissent uniquement pour les nouvelles commandes d'élément insérées dans la routine de mesure après la sélection de cette option. Les éléments déjà mesurés ne sont pas affectés, sauf pour un changement de structure permanent ajoutant un groupe de paramètres de pisteur vide dans chaque commande d'élément.



Si vous cochez cette case, la structure de votre routine de mesure change définitivement pour les commandes d'éléments insérées, même si vous la décochez plus tard. Par exemple, si vous décochez cette case après l'avoir utilisée pour des éléments, les nouveaux éléments insérés contiennent toujours un groupe de paramètres de pisteur, mais ce dernier n'inclut aucun élément.

Utilisation des utilitaires Leica

L'interface Leica fournit de nouveaux utilitaires spécifiques à l'interface Leica. Les rubriques suivantes abordent cette fonctionnalité :

- [Initialisation du pisteur Leica](#)
- [Orientation du pisteur pour la gravité](#) (dispositifs 6dof seulement)
- [Définition des paramètres environnementaux](#)
- [Bascule de la compensation du laser et du palpeur](#) (basculer le laser est seulement valide pour des dispositifs 6 dof)
- [Réinitialisation du rayon du pisteur](#) (seulement dispositifs 6dof)
- [Libération des moteurs du pisteur](#) (seulement dispositifs 6dof)
- [Recherche d'un réflecteur](#)

Initialisation du pisteuse Leica

Quand vous lancez PC-DMIS, le pisteuse Leica démarrer le processus d'initialisation. Le pisteuse Leica effectue une série de vérifications pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Vous pouvez aussi sélectionner l'option **Pisteuse | Initialiser** pour initialiser le pisteuse Leica.

Lorsque vous déplacez le pisteuse vers une nouvelle station pour un [alignement d'ensemble](#), il est nécessaire de le réinitialiser. Lorsque vous réactivez le laser, vous devez aussi initialiser le pisteuse.



Il est fortement recommandé d'initialiser les codeurs et les composants internes de votre pisteuse deux ou trois fois par jour. Ceci est important en raison de l'augmentation thermique du pisteuse, qui influence directement la précision des mesures.

Orientation du pisteuse pour la gravité (dispositifs 6dof seulement)

Le capteur d'inclinaison Nivel est conçu pour être utilisé avec des séries de pisteuse laser Leica Geosystems.


Pour des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation du capteur Nivel, voir la documentation fournie avec. Le nivellement pour la gravité n'est pas obligatoire, mais il améliore les résultats des mesures du pisteuse Leica.

Pisteuses LMF

Pour la plupart des pisteuses LMF, le capteur Nivel est logé dans la tête. Toutefois, comme le pisteuse AT500 n'a pas d'écran, vous devez accéder aux contrôles Nivel via le pilote de pisteuse, ou bien télécharger l'application AT500 Connect depuis les stores de Google ou d'Apple.

Pour niveler et surveiller les pisteuses Leica LMF :

1. Réglez les pieds du trépieds ou du support Brunson pour que la bulle soit le plus proche possible de zéro en **L** (inclinaison longitudinale) et en **T** (inclinaison transversale). Elle doit se trouver à +/- 20 de zéro.

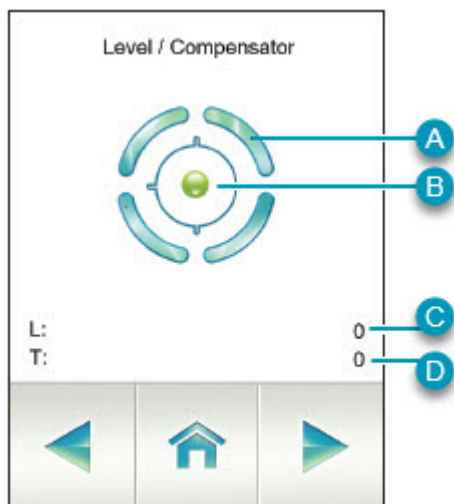

- A - Statut du capteur d'inclinaison
 B - Bulle de niveau électronique
 C - Inclinaison longitudinale (sans unité)
 D - Inclinaison transversale (sans unité)


Statut du capteur d'inclinaison	
Icône de statut	Description
	Désactivé
	Pas dans la plage de travail
	Activé
	Activé, suffisamment nivelé pour la fonction OTG (Orient to Gravity)

2. Lorsque le pisteur est nivelé et placé dans une plage de fonctionnement acceptable, sélectionnez l'option de menu **Pisteur | Niveau | Processus de nivellement**. Le pisteur laser réalise les mesures du niveau dans les quatre quadrants du pisteur laser. Il crée ensuite un élément de plan générique, ainsi qu'un système de coordonnées du capteur nivelé en fonction de ce plan.



Toutes les nouvelles commandes d'alignements peuvent utiliser les informations de gravité si besoin est.

3. Une fois le système nivelé, sélectionnez l'option **Pisteur | Niveau | Lancer résultats inclinaison** pour afficher la fenêtre de résultats d'inclinaison. La fenêtre de résultats d'inclinaison vous permet de lire 3 fois par seconde la mesure de niveau. Vous pouvez si besoin est agrandir l'écran.

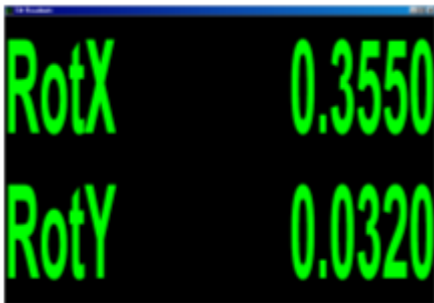

Exemple de la fenêtre de résultats d'inclinaison qui vous permet de surveiller le niveau du pisteur par rapport à la gravité

Utilisez la fenêtre de résultats d'inclinaison pour surveiller le degré de nivellement du pisteur. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec votre capteur.

4. Sélectionnez éventuellement l'option **Pisteur | Niveau | Lancer surveillance**. Ceci démarre la surveillance du statut du pisteur Leica. L'onglet [Niveau vers gravité](#) de la boîte de dialogue **Options MMT** offre des informations sur le statut. Toutes les 60 secondes, une mesure de référence du niveau est effectuée et comparée à l'orientation d'origine.



Le processus de surveillance assure que personne ne déplace ou ne touche le pisteur. Il peut être lancé de façon explicite si aucun plan de gravité n'est requis. Dans ce cas, seule la stabilité du système doit être surveillée.

Pisteurs AT-90x

Pour les pisteurs AT-90x, le capteur Nivel se monte sur le haut de l'unité de capteur ou de la caméra d'aperçu / T-CAM afin d'établir les paramètres OTG. Il est ensuite monté sur un support pour surveiller la stabilité du pisteur laser.

Pour niveler et surveiller les pisteurs Leica AT-90x :

1. Montez le capteur Nivel en haut du pisteur Leica ou de la caméra T-cam (si elle est déjà montée sur le pisteur). Voir la documentation fournie avec votre capteur Nivel.
2. Connectez le câble LEMO au capteur Nivel.
3. Sélectionnez l'option de menu **Pisteur | Niveau | Lancer résultats inclinaison** pour afficher la fenêtre de résultats d'inclinaison. La fenêtre de résultats d'inclinaison vous permet de lire 3 fois par seconde la mesure de niveau. Vous pouvez si besoin est agrandir l'écran.



Exemple de la fenêtre de résultats d'inclinaison qui vous permet d'effectuer un nivellement approximatif pisteur

À l'aide de la fenêtre de résultats d'inclinaison, nivelez la base du pisteur Leica et le capteur Nivel selon la procédure décrite dans la documentation fournie avec votre capteur Nivel.

4. Lorsque le pisteur est plus ou moins nivelé et placé dans une plage de fonctionnement acceptable, sélectionnez l'option de menu **Pisteur | Niveau | Processus de nivellement**. Le pisteur laser réalise les mesures du niveau dans les quatre quadrants du pisteur laser. Il crée ensuite un élément de plan générique, ainsi qu'un système de coordonnées du capteur nivelé en fonction de ce plan.



Toutes les nouvelles commandes d'alignements peuvent utiliser les informations de gravité si besoin est.

5. Une fois la procédure terminée, PC-DMIS vous demande de déplacer la nivelle à la position de surveillance.



6. Montez le capteur Nivel à la position de surveillance en suivant les étapes dans la documentation fournie avec.

7. Sélectionnez éventuellement l'option **Pisteur | Niveau | Lancer surveillance**. Ceci démarre la surveillance du statut du pisteur Leica. L'onglet [Niveau vers gravité](#) de la boîte de dialogue **Options MMT** offre des informations sur le statut. Toutes les 60 secondes, une mesure de référence du niveau est effectuée et comparée à l'orientation d'origine.



Le processus de surveillance assure que personne ne déplace ou ne touche le pisteur. Il peut être lancé de façon explicite si aucun plan de gravité n'est requis. Dans ce cas, seule la stabilité du système doit être surveillée.

Définition des paramètres d'environnement

La température, la pression et l'humidité affectent les valeurs de mesure acquises par votre pisteur Leica. La compensation est fournie pour les mesures en fonction des changements de valeurs employées pour calculer l'indice de réfraction IFM/ADM.

Vous pouvez utiliser une station météo pour fournir les valeurs, ou bien entrer celles-ci manuellement si vous ne possédez pas ce type d'appareil. Lorsque la station météo est allumée, la réfraction est calculée toutes les 30 secondes. Pour des changements supérieurs à 5 ppm, les paramètres sont mis à jour en conséquence.

Pour modifier manuellement ces valeurs, procédez de l'une des façons suivantes :

- Dans la boîte de dialogue **Options MMT (Modifier | Préférences | Configurer interface MMT)**, changez les paramètres d'environnement Leica. Si vous possédez une station météo mais souhaitez faire une modification manuelle, désélectionnez l'option **Utiliser station température**.
- Dans la barre d'état Leica (**Afficher | Barre d'état | Pisteur**), modifiez les valeurs d'environnement en cliquant dessus et en entrant une autre valeur.

Bascule de la compensation du palpeur et du laser

Bascule du laser (seulement pour les dispositifs 6dof)

Pour basculer le laser en position marche ou arrêt, utilisez l'option de menu **Pisteur | Laser Marche/Arrêt** ou l'icône de barre d'outils. Ceci vous permet de préserver la durée de vie du laser (les lasers ont une durée de vie d'environ 20 000 heures). Il se peut aussi que vous ne vouliez pas ou n'ayez pas besoin de mettre en marche le laser. Il lui faut environ 20 minutes avant d'être prêt à l'emploi.



Une fois le laser en position d'arrêt, vous devez attendre 20 minutes avant de le remettre en route. Vous devez aussi [réinitialiser](#) le pisteur Leica.

Bascule Compensation palpeur

Pour déterminer si la compensation de palpeur s'applique pour un point mesuré, utilisez l'option de menu **Pisteur | Compensation de palpeur On/Off** ou l'icône de barre d'outils. Quand la compensation du palpeur est activée, PC-DMIS compense par le rayon du contact du palpeur T ou la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, lors de la mesure des points.

Réinitialisation du faisceau du pisteur (seulement dispositifs 6dof)

Si le rayon laser du pisteur Leica est endommagé et que le pisteur ne réussit pas à suivre l'emplacement du réflecteur ou du palpeur T, il peut être nécessaire de réinitialiser la position qu'indique le laser. Ceci permet de replacer le rayon à un endroit déterminé.

Ceci est utilisé principalement pour les pisteurs LT qui ne possèdent pas d'ADM intégré.

Vous pouvez réinitialiser le laser pour qu'il indique une ou deux positions :

- **Birdbath** : sélectionnez **Pisteur | Aller à Birdbath** pour réinitialiser le laser afin qu'il indique l'emplacement de Birdbath. Utilisez cette option quand vous travaillez avec des réflecteurs.
- **6DoF** : sélectionnez **Pisteur | Aller à position 6DoF 0** pour réinitialiser la position du laser à la position 0 du palpeur T prédéfinie. Vous pouvez ainsi attraper le rayon à cet endroit. Utilisez cette option quand vous travaillez avec un palpeur T.

Utilisez ces options pour attraper le réflecteur et l'amener, lui ou le palpeur T, à un emplacement stable. Ceci rétablit une distance via ADM et vous permet de continuer.

Libération des moteurs du pisteur (seulement dispositifs 6dof)

Vous pouvez libérer les moteurs du pisteur afin de positionner manuellement le pisteur Leica à l'emplacement désiré. Pour ce faire, appuyez sur le bouton vert « Motors » sur le contrôleur LT ou choisissez l'option **Pisteur | Libérer moteurs**.

Vous pouvez aussi libérer des moteurs via la boîte de dialogue [Afficher caméra](#) ou en appuyant sur Alt-F12.

Recherche d'un réflecteur

Cette fonction vous permet de rechercher un modèle de spirale et de trouver l'emplacement d'un réflecteur ou d'un palpeur T (système 6dof seulement) avec le pisteur Leica ou le dispositif Station totale.

Recherche de l'emplacement d'un réflecteur à l'aide d'un dispositif de pisteur Leica

1. Faites pointer le laser du pisteur vers l'emplacement du réflecteur souhaité. Vous pouvez le faire des façons suivantes :

- « [Libération des moteurs du pisteur](#) » (système 6dof seulement) et déplacement manuel du laser vers l'emplacement.



Il n'est pas nécessaire de libérer les moteurs sur les systèmes 3D.

- Utilisez les boutons de contrôle de l'onglet **ADM** dans la boîte de dialogue **Options MMT (Modifier | Préférences | Configurer interface MMT)**.
 - Utilisez la [caméra de vue d'ensemble](#).
 - Appuyez sur les touches Alt + flèche gauche, flèche droite, flèche haut ou flèche bas afin de déplacer la tête du pisteur. Appuyez sur Alt + Espace pour arrêter le laser.
2. Sélectionnez l'option de menu **Pisteur | Rechercher**. Le pisteur recherche alors un modèle en spirale et relève les lectures jusqu'à ce que le réflecteur renvoie le signal au pisteur. Cette opération situe la position.

Recherche de l'emplacement d'un réflecteur à l'aide d'un dispositif de Station totale

1. Faites pointer de façon approximative le laser de station totale vers l'emplacement du réflecteur souhaité. Vous pouvez le faire des façons suivantes :

- Déplacez manuellement le laser vers l'emplacement.
- Appuyez sur les touches Alt + flèche gauche, flèche droite, flèche haut ou flèche bas afin de déplacer la tête du pisteur. Appuyez sur Alt + Espace pour arrêter le laser.

2. Sélectionnez l'option de menu **Station totale | Rechercher**. Le dispositif de station totale recherche alors un modèle en spirale et relève les lectures jusqu'à ce que le réflecteur renvoie le signal au dispositif. Cette opération situe la position.



Vous pouvez uniquement exécuter cette fonction à partir de la boîte de dialogue [Afficher la caméra](#).

Utilisation du mode d'auto-inspection

Le mode d'auto-inspection permet une inspection automatisée d'une séquence de points à l'aide d'un pisteur Leica. Ce processus fonctionne comme un processus normal

d'inspection de points, mais il peut démarrer de façon imprévue quand le pisteur se déplace automatiquement d'une position à l'autre.


Ce processus est souvent utilisé pour des mesures de déformation ou des études de stabilité répétées sur une longue période. Chacune des positions qui va être inspectée automatiquement est habituellement équipée d'un réflecteur séparé.

Par exemple, des cas typiques d'inspection automatique peuvent être :

- Inspection de quatre points répartis sur le parcours du pisteur laser. Mesurez ces points automatiquement au début et à la fin d'une routine de mesure pour confirmer que la position du pisteur n'a pas changé pendant le processus de mesure.
- Vérification de la répétition des 10 positions du réflecteur monté sur une grande structure. Par exemple, vous pouvez mesurer ces 10 points toutes les 15 minutes pendant 24 heures.

Pour utiliser le mode d'auto-inspection :

1. Ouvrez ou créez une routine de mesure.
2. Insérez une commande de mode manuel/CND et définissez-la à CND.
3. Sélectionnez **Insérer | Commande de contrôle du flux | En cas d'erreur** pour insérer une commande **En cas d'erreur**.

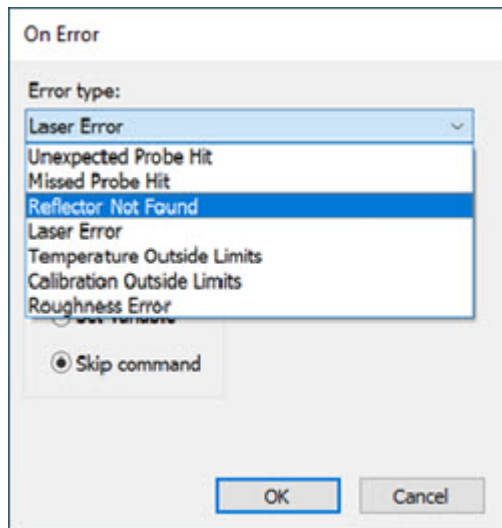

Boîte de dialogue En cas d'erreur

4. Dans la liste **Type d'erreur**, sélectionnez l'option **Réflecteur introuvable**.
5. Dans la section **Mode erreur**, sélectionnez l'option **Ignorer commande**.
6. Insérez des points pour chaque réflecteur monté dans votre routine de mesure. Pour ce faire :
 - a. Dirigez le pisteur dans la direction du réflecteur.

b. Appuyez sur Ctrl+H, puis sur la touche Fin pour prendre un palpé.


7. Exécutez la routine de mesure.

En mode exécution, PC-DMIS mesure automatiquement chacun de ces points, de la façon suivante :

1. Le pisteur Leica pointe vers le premier point (position).
2. Le laser tente de verrouiller les positions :
 - Si le laser ne trouve pas de réflecteur, PC-DMIS ignore l'élément et passe au suivant.
 - Si le laser se fixe sur le réflecteur, il mesure le point.
3. PC-DMIS répète le processus pour tous les points dans la routine de mesure.

Si PC-DMIS ignore un point, il affiche le message d'erreur « Réflecteur introuvable » avec l'ID d'élément et les coordonnées. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour effectuer une action corrective pour les points ignorés.

Utilisation de Déplacer élément (Déplacer vers / Pointer vers)

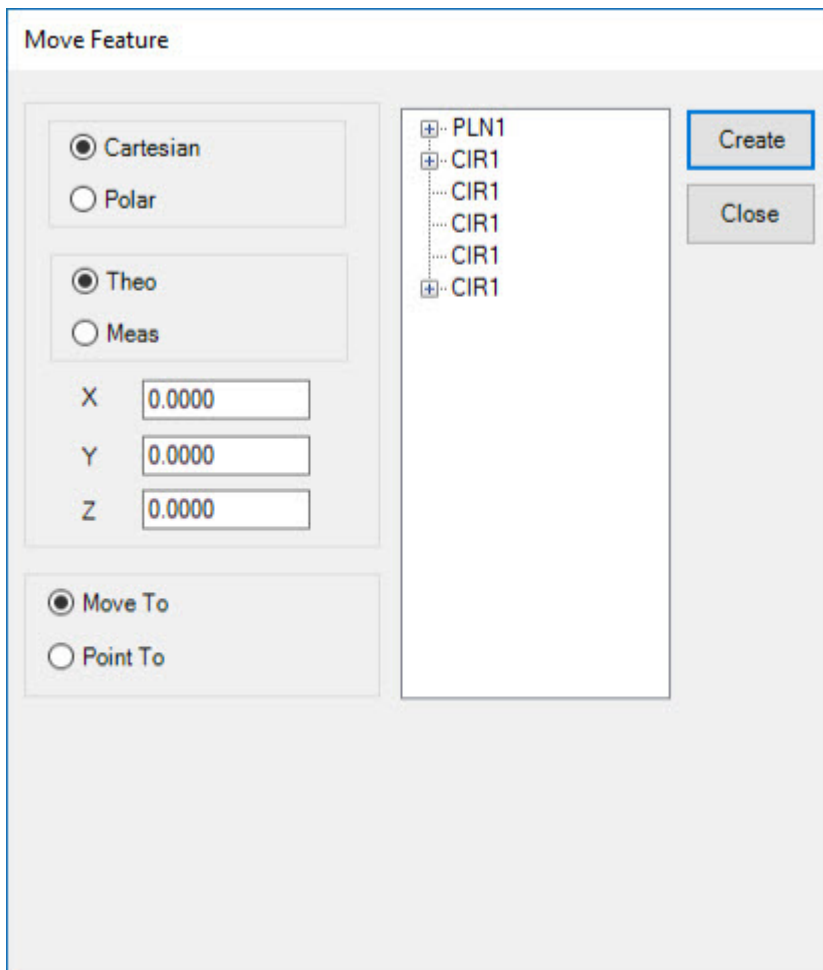


Boîte de dialogue Déplacer élément

La boîte de dialogue **Déplacer élément** est disponible lors de l'utilisation d'un pisteur Leica ou d'un dispositif de Station totale Leica. PC-DMIS ouvre la boîte de dialogue quand

vous cliquez sur l'icône **Déplacer élément**  de la barre d'outils **Opération du pisteur** ou **Opération Station totale**. Vous pouvez aussi sélectionner les options **Pisteur | Déplacer élément** ou **Station totale | Déplacer élément**.

La boîte de dialogue **Déplacer élément** contient les options **Aller à** et **Pointer vers**. Ces commandes sont seulement utilisées avec les dispositifs Station totale Leica ou pisteur Leica. En plus de la capacité de déplacement standard des autres systèmes CND, la commande **Pointer vers** exploite les capacités uniques de ces systèmes de type pisteur en utilisant le dispositif comme pointeur laser pour identifier directement sur la pièce l'emplacement des points hors tolérance.

Déplacer vers

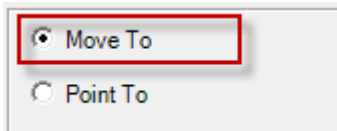

Cette option déplace le dispositif vers un emplacement spécifique où il essaie ensuite de trouver un réflecteur.

Pour aller à un point, sélectionnez l'option **Aller à**, puis définissez où il doit aller. Il y a trois façons de spécifier cet emplacement :

- **Méthode 1** : entrez les valeurs dans les cases **X**, **Y** et **Z** (ou **R**, **A** et **Z** si vous utilisez l'option **Polaire**).
- **Méthode 2** : sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer dans la liste **Élément**. Quand vous sélectionnez l'élément, PC-DMIS indique les valeurs **X**, **Y** et **Z**, en fonction du barycentre de l'élément.
- **Méthode 3** : ajoutez l'élément en sélectionnant le symbole **+** à côté en affichant les palpées sur l'élément. Le terme « palpées » n'est pas vraiment approprié, il s'agit du point mesuré par le dispositif laser. Sélectionnez l'un des palpées de la liste. PC-DMIS renseigne les valeurs de **X**, **Y** et **Z** pour ce palpée.

Pour aller à la valeur mesurée ou théorique du point, choisissez l'option **Théo** ou **Mesu**.


Une fois que vous avez défini la commande, cliquez sur **Créer** pour l'insérer dans la fenêtre de modification.



```
MVF1 =MOVE FEATURE/MOVE
TO, CARTESIAN, THEO, <-36.3574, 33.3898, -10.8127>,
    FILTER/NA, N WORST/1,    POINT TO METHOD/NA, DELAY
IN SEC/0.0000,    REF/PNT1,
```


Quand PC-DMIS exécute la commande, le dispositif se déplace automatiquement vers la position et tente de trouver un réflecteur. Si le logiciel ne trouve pas le réflecteur, il affiche l'erreur « AUT_FineAdjust - Dépassement du délai de la demande ». S'il y a un réflecteur à proximité, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue **Options d'exécution** pour arrêter l'exécution, régler l'emplacement pour pointer plus près du réflecteur, puis cliquer sur **Continuer**. Si un réflecteur n'est pas proche, cliquez sur **Ignorer** pour aller au point suivant.

Pointer vers

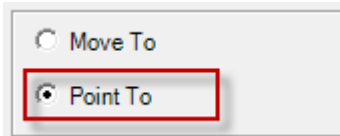

Pour pointer vers des palpages différents, la procédure est la même que pour la description « Aller à » ci-dessus, mais avec des options supplémentaires. Avec **Pointer vers**, vous pouvez aussi sélectionner des dimensions disponibles dans la routine de mesure. Si vous sélectionnez une dimension, PC-DMIS affiche les zones **Filtre Pointer vers** et **Méthode Pointer vers**. Vous n'avez pas besoin de choisir des palpages individuels dans la dimension ajoutée. Le logiciel pointe vers tous les palpages visibles dans la dimension, même si vous pouvez utiliser la zone **Filtre Pointer vers** pour filtrer les palpages.

Filtre pointer vers

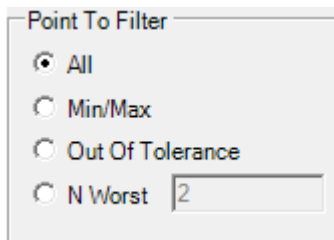


La zone **Filtre Pointer vers** affiche des options qui contrôlent les palpages vers lesquels pointe PC-DMIS. Les options sont :

- **Tous** – PC-DMIS pointe vers chaque point de la dimension.
- **Min/Max** – PC-DMIS identifie et pointe seulement vers les points min et max.
- **Hors tolérance** – PC-DMIS pointe seulement vers les points hors tolérance.
- **N pire** – PC-DMIS pointe vers un certain nombre de « points pires ». Ces points peuvent être ou pas dans la tolérance. Ceci trie les données en fonction de leur proximité par rapport aux valeurs théoriques.


Quand vous choisissez l'une des options dans la zone **Filtre Pointer vers**, PC-DMIS met à jour la liste des palpages pour la dimension choisie dans la boîte de dialogue. Il s'agit des points vers lesquels PC-DMIS dirige le rayon laser. Par exemple, si vous choisissez **Min/Max**, la liste des palpages dans la dimension choisie met à jour seulement deux palpages de la liste. Ils correspondent aux points min et max de cette dimension. Si vous choisissez **Tous**, la liste est mise à jour et montre tous les palpages entrés de cette dimension.

Méthode Pointer vers

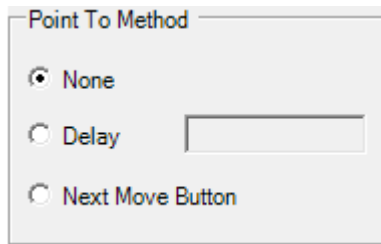

La zone **Méthode Pointer vers** vous permet d'indiquer comment le dispositif traverse les liste des points. Les options sont :

- **Aucun** - Cette option passe par chacun des points sans délai, aussitôt que le dispositif peut physiquement aller vers le point suivant. Elle ne requiert pas d'entrée utilisateur pour passer au point suivant.
- **Retard** - Cette option retarde la durée du cycle d'un nombre donné de secondes. Lors de l'exécution, le dispositif pointe vers le premier point de la liste, tourne le laser et attend le nombre de secondes spécifié. À la fin du temps prescrit, le laser s'arrête, le dispositif passe au point suivant et répète ce processus jusqu'à ce que le logiciel soit passé par tous les points de la liste.
- **Bouton Déplacement suivant** – Au cours de l'exécution, le logiciel ouvre une boîte de dialogue **Exécution Pointer vers** affichant l'index du point de la liste ainsi que son emplacement.

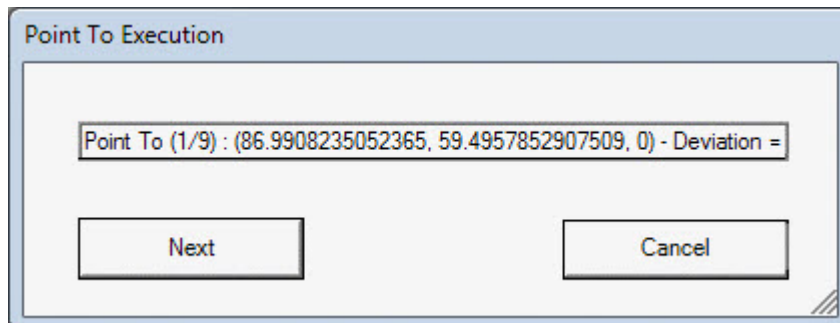

- La boîte de dialogue inclut des boutons **Suivant** et **Annuler**. Ces boutons vous permettent de contrôler quand passer au point suivant dans la liste. Le dispositif se déplace au premier point, active le laser et attend que vous cliquiez sur **Suivant**. Il se déplace alors vers le point suivant dans la liste.

Vous pouvez travailler en mode commande dans la fenêtre de modification pour modifier la commande. Vous pouvez aussi sélectionner la commande dans la fenêtre de modification et appuyer sur F9 sur le clavier pour modifier la commande.

Utilisation de palpeurs Leica

Une fois que PC-DMIS est connecté au serveur emScon, il crée automatiquement tous les fichiers de palpeurs nécessaires (*.prb) à partir des palpeurs compensés disponibles dans

la base de données emScon (réflecteurs et palpeurs T). Vous trouverez ces fichiers *.prb dans le répertoire d'installation PC-DMIS.

Dans de rares cas, vous devez éventuellement créer des fichiers de palpeur personnalisés. Pour ce faire, utilisez la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur**. Vous avez alors entière flexibilité pour définir des palpeurs. Pour des informations, voir la rubrique « Définition de palpeurs » au chapitre « Définition du matériel » de la documentation PC-DMIS Core.

À compter de PC-DMIS 2025.2, vous pouvez utiliser l'option de menu **Opération | Fenêtre d'affichage graphique | Éléments graphiques | Afficher le palpeur** ou cliquer sur le

bouton **Afficher le palpeur**  dans la barre d'outils **Éléments graphiques** ou **QuickMeasure (Afficher | Barres d'outils)** pour afficher ou masquer une représentation graphique de ligne laser ou du réflecteur dans la fenêtre d'affichage graphique de PC-DMIS. Ceci peut être notamment utile quand vous travaillez avec le ATS600 ou ATS800 utilisant le palpeur SURFACE_LEICAR, car vous pouvez alors déterminer si le pisteur a suffisamment de ligne de mire pour mesurer des surfaces ou des éléments.

Consultez les rubriques suivantes pour avoir de l'information sur l'utilisation des palpeurs T ou des réflecteurs :

- [Mesure avec un palpeur T](#)
- [Mesure avec un palpeur B](#)
- [Exemple de flux de travail de scanning](#)
- [Scanning avec des réflecteurs](#)
- [Mesure d'éléments de cercle et de logements avec des réflecteurs](#)
- [Paramètres du pisteur](#)

Mesure avec un palpeur T

Le palpeur T est un dispositif cible mobile permettant de mesurer simultanément avec le pisteur laser et la T-Cam. Le réflecteur au centre du palpeur T est chargé d'apporter la mesure de distance initiale de la mesure de distance absolue (ADM) et la mesure de suivi de l'interféromètre (IFM). Il reçoit par ailleurs une commande système et des signaux de contrôle du pisteur.



Voir la documentation fournie avec votre palpeur T pour des informations détaillées.

Dix LED IR avec des ID uniques sont réparties sur le palpeur T pour offrir un feedback en temps réels lors des mesures. Le palpeur T fonctionne en mode mesure et en mode communication.

- Avec le mode mesure, si le rayon laser est verrouillé sur le réflecteur, des mesures sont possibles.
- Le mode communication utilise quant à lui des séquences stroboscopiques des LED pour renvoyer des informations au contrôleur LT.

Avant la mesure, l'indicateur de la batterie du palpeur T doit être verte et fixe (en cas de connexion au pisteuse avec un câble) ou verte et clignoter (pas de câble). L'indicateur d'état doit également être vert.



PC-DMIS reconnaît automatiquement le palpeur T, contrairement aux réflecteurs. PC-DMIS marque le palpeur B actif dans la liste **Palpeurs** de la **barre d'outils de réglages** en **gras**. Si vous choisissez un palpeur autre que le palpeur T physiquement actif et prenez un palpement, PC-DMIS émet un avertissement. Il est recommandé de toujours utiliser les paramètres du palpeur physiquement actif, sinon vos données de palpements peuvent ne pas être correctement corrigées pour le diamètre et le décalage de bille.

Pour mesurer des points, procédez comme suit :

1. Connectez le stylet requis au palpeur T.
2. Allumez le palpeur T.
3. Capturez le rayon laser dans le réflecteur du palpeur T. PC-DMIS détecte automatiquement le palpeur T Leica. Le numéro de série du palpeur T, l'assemblage du stylet et le montage correspondant sont visibles dans la barre d'outils **Réglages** et dans la fenêtre d'affichage graphique.



Palpeur T détecté, numéro de série 252, assemblage de stylet 506, montage 1

4. Allez à l'emplacement du point à mesurer tout en conservant la visibilité du rayon laser.
5. Enregistrez un palpement ou exécutez un scanning en fonction de la rubrique « [Affectations du bouton du palpeur T](#) ».



Si la valeur RMS pour un palpement est hors tolérance comme défini par l'entrée `RMSToleranceInMM` de l'éditeur de réglages, PC-DMIS exécute l'entrée indiquée par `RMSOutTolAction`. Les actions disponibles sont : **0** = Accepter le palpement, **1** = Rejeter le palpement, **2** = Inviter à accepter ou rejeter le palpement. Pour des détails sur ces entrées de l'éditeur de réglages, voir les rubriques `RMSToleranceInMM` et `RMSOutTolAction` dans la section `USER_Option` de la documentation de l'éditeur de réglages PC-DMIS.

Affectation des boutons du palpeur T



Boutons du palpeur T

1. **Bouton 1 (A)** - Points fixes

- **Appuyez pendant moins d'1 seconde** - Mesure un point fixe normal (durée définie dans « [Onglet Options](#) »). La tige du stylet détermine la direction de l'exploration.
- **Appuyez pendant plus d'1 seconde** - Mesure un point fixe normal comme un « palpement tiré ». Pour changer le vecteur pour le point mesuré, vous pouvez appuyer sur ce bouton et le tenir appuyé pendant que vous allez vers un emplacement qui définit ce vecteur. La droite représentative entre le point mesuré et l'emplacement du point de relâchement établit le vecteur. Voir la rubrique « [Onglet Options](#) » dans la documentation de PC-DMIS Portable pour avoir des informations concernant les paramètres qui affectent la façon dont ces vecteurs sont enregistrés.

2. **Bouton 2 (C)** - Actuellement sans fonction.

3. **Bouton 3 (B)** - Terminé/Fin

- **Appuyez pendant moins d'1 seconde** - Termine l'élément.
- **Appuyez pendant plus d'1 seconde pendant des palpages** - Efface le dernier palpage pris.
- **Appuyez pendant plus d'1 seconde sans palpages pris** - Ouvre la fenêtre Résultats de palpage.
- **Appuyez pendant plus d'1 seconde sans palpages pris et avec la fenêtre Résultats de palpage ouverte** - Active/désactive la valeur T dans la fenêtre Résultats de palpage.

4. **Bouton 4 (D)** - Bouton de scanning


- Appuyez pour lancer la mesure continue et relâchez pour l'arrêter.

Changer l'affectation des boutons

Vous pouvez changer les affectations des boutons du palpeur T de l'une de ces façons :

- A. Utilisez la boîte de dialogue **Options machine (Modifier | Préférences | Configuration interface machine)** pour changer l'affectation des boutons par défaut.


Cliquez sur l'onglet **Configuration palpeur T** et modifiez les options pour chaque bouton.

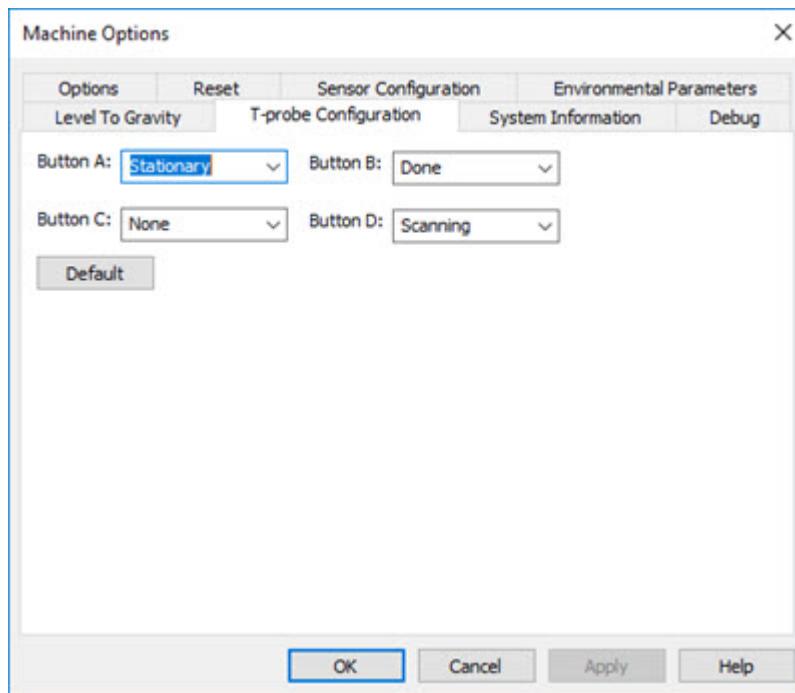

Les changements effectués dans cette boîte de dialogue définissent les valeurs pour les entrées correspondantes dans l'éditeur de réglages PC-DMIS décrites ci-dessous.

- B. Utilisez l'éditeur de réglages PC-DMIS pour changer l'affectation des boutons standard si besoin est.

Mettez à jour le numéro de chaque entrée de bouton Leica pour qu'il corresponde à celui du bouton du palpeur T désiré.

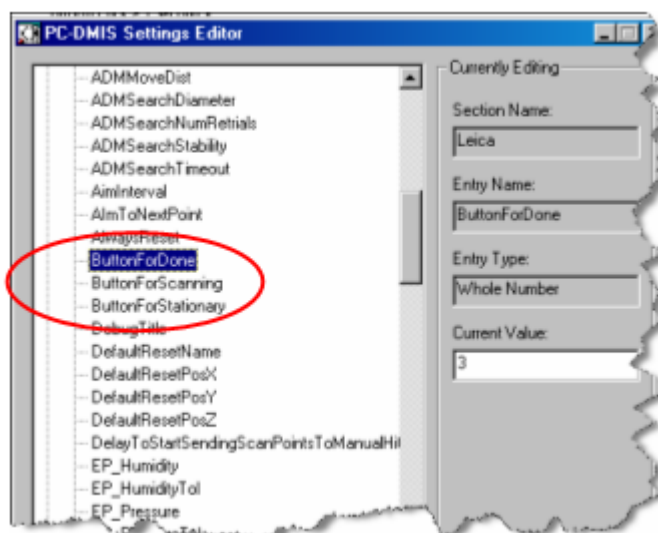

Pour des informations sur la modification d'entrées, voir le chapitre « À propos des entrées de l'éditeur de réglages : Introduction » dans la documentation de l'éditeur de réglages PC-DMIS.

Comportement IJK sur les points de palpeur T

Quand il est aligné à la pièce, PC-DMIS stocke les valeurs IJK perpendiculaires à l'un des axes du système de coordonnées, sauf quand vous utilisez le mode point seulement.

Mesure avec un palpeur B-Probe ou B-Probe Plus

Les palpeurs B-Probe ou B-Probe Plus sont des appareils cibles mobiles et autonomes pour mesurer avec le pisteur, semblables au dispositif T-Probe utilisé avec le AT901. Vous utilisez le palpeur B-Probe avec le pisteur AT402, et le palpeur B-Probe Plus avec le pisteur AT500. Contrairement T-Probe, les palpeurs le B-Probe et B-Probe Plus sont des appareils 6DoF passifs que vous devez activer comme un réflecteur.

Avant d'utiliser le palpeur B-Probe ou B-Probe Plus avec le pisteur approprié, vérifiez que la version du firmware sur les deux appareils est la même.



Pour activer et utiliser le B-Probe ou le B-Probe Plus, voir la documentation fournie avec le logiciel du pilote de pisteur.

 
Avant toute mesure, l'indicateur d'état des LED du B-Probe ou du B-Probe Plus doit être vert. Quand les LED sont oranges et/ou clignotent, les batteries doivent être changées.



Comme les réflecteurs, les palpeurs B-Probe ne sont pas automatiquement reconnus par PC-DMIS. Vous devez choisir le palpeur B-Probe dans les boîtes combinées du palpeur. PC-DMIS marque le B-Probe actif dans la liste **Palpeurs** de la **barre d'outils de réglages en gras**. Vérifiez que le palpeur sélectionné dans PC-DMIS correspond au palpeur physiquement actif.

Pour prendre des palpées, procédez comme suit :

1. Connectez le stylet requis au palpeur B.
2. Passez au palpeur B. Pour ce faire, cliquez sur l'un des boutons à l'avant ou sur le haut du palpeur (quand le palpeur est allumé, il déclenche automatiquement un palpage). Pour les boutons du palpeur B, voir la rubrique « [Affectation des boutons du palpeur B](#) ».
3. Capturez le rayon laser dans le réflecteur du palpeur B et appuyez sur l'un des boutons pour lancer une mesure.



Palpeur B détecté - Numéro de série : 82, Diamètre de bille : 12,7 mm

4. Allez à l'emplacement du point à mesurer tout en conservant la visibilité du rayon laser.

5. Cliquez sur l'un des boutons du palpeur pour enregistrer un palpement. (Les palpeurs B-Probe et B-Probe Plus ne prennent pas en charge les scannings.)



Si la valeur RMS pour un palpement est hors tolérance comme défini par l'entrée `RMSToleranceInMM` de l'éditeur de réglages, PC-DMIS exécute l'entrée indiquée par `RMSOutTolAction`. Les actions disponibles sont : **0** = Accepter le palpement, **1** = Rejeter le palpement, **2** = Invite pour accepter ou rejeter le palpement. Pour des détails sur ces entrées de l'éditeur de réglages, voir les rubriques `RMSToleranceInMM` et `RMSOutTolAction` dans la section `USER_Option` de la documentation de l'éditeur de réglages PC-DMIS.

Pour désactiver le palpeur, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton de mesure avant et maintenez-le enfoncé deux secondes avant de le relâcher.
2. Appuyez sur l'un des boutons juste après pour éteindre le palpeur.

Affectation des boutons du palpeur B



Boutons du palpeur B

Bouton 1 - Fonctions :

- Cliquez sur le bouton 1 et maintenez-le enfoncé pour activer le palpeur.
- Une fois le palpeur démarré, le bouton 1 sert à prendre des mesures.

Bouton 2 - Fonctions :

- Cliquez sur le bouton 2 et maintenez-le enfoncé pour activer le palpeur.
- Une fois le palpeur démarré, le bouton 2 sert à prendre des mesures.
- Cliquez sur le bouton 2 et maintenez-le enfoncé pour désactiver le palpeur.


Comportement IJK sur les points de palpeur B

Quand il est aligné à la pièce, PC-DMIS stocke les valeurs IJK perpendiculaires à l'un des axes du système de coordonnées, sauf si vous utilisez le mode Point seulement.

Exemple de flux de travail de scanning

Le flux de travail de scanning pour un capteur laser est le suivant :

1. Dans PC-DMIS, verrouillez le scanner laser. (Il est automatiquement défini comme palpeur actif dans la fenêtre de modification.) Quand PC-DMIS ouvre la fenêtre Scanning, vous pouvez commencer le scanning.

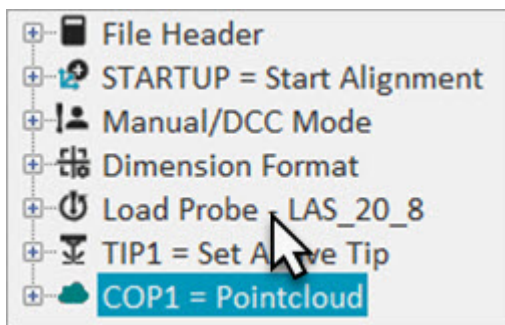


2. Dans le panneau de contrôle du scanner, entrez les réglages du scanner. Si vous utilisez un scanner LAS, vous pouvez aussi double-cliquer sur le bouton du scanner LAS pour passer au profil de scanning RDS suivant.

Facultatif :

- a. Cliquez sur le bouton **Paramètres de collection de données de nuage de**

points  dans la barre d'outils **Nuage de points** ou **QuickCloud** (Afficher | Barres d'outils).

Pour des détails sur les barres d'outils Portable, voir « [Utilisation des barres d'outils Portable](#) »

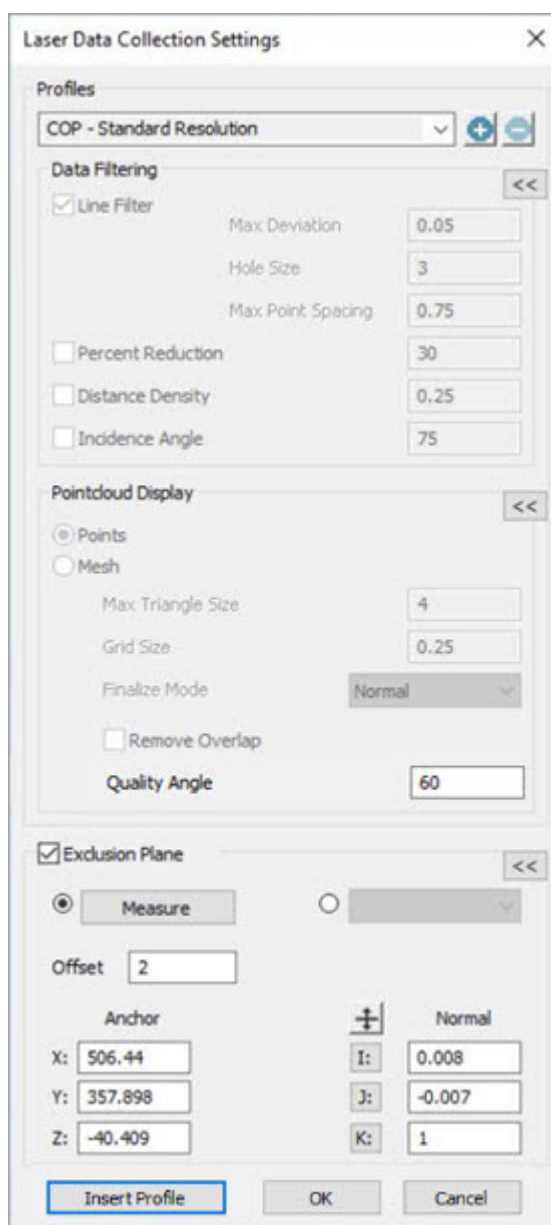

Pour des détails sur la boîte de dialogue **Réglages de collecte de données Laser**, voir « Réglages de collecte de données Laser » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- b. Dans la zone **Plan d'exclusion**, cliquez sur le bouton **Mesurer**.
- c. Scannez la surface de la table et cliquez sur le bouton approprié du scanner une fois terminé.
- d. Dans la zone **Décalage** du plan d'exclusion, entrez la valeur de décalage (par exemple : 1 pour 1 mm) et cochez la case pour l'activer.
- e. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Paramètres de collection de données de nuage de points**.

PC-DMIS prend en charge de nombreux capteurs, dont les capteurs AS1 et AS1-XL.

Le capteur AS1-XL est capable de mesurer avec une séparation plus grande que d'autres capteurs laser et requiert en cela un ensemble différent de paramètres de scanning.



Quand PC-DMIS détecte automatiquement que le capteur AS1-XL est le capteur actif, il passe directement au profil de scanning avec les réglages de paramètres appropriés qui sont requis par le capteur. Le nom du profil reste inchangé, mais vous pouvez voir que certains changements de paramètres sont visibles dans la boîte de dialogue **Réglages de la collecte de données du laser**. D'autres changements sont effectués en arrière-plan et ne sont pas exposés.

Si vous passez d'un capteur AS1-XL à un autre capteur laser, PC-DMIS détecte automatiquement le changement et met de nouveau à jour le profil de scanning avec les paramètres applicables.

Pour des détails sur les réglages du profil de capteur, voir la section « Réglages de la collecte de données du laser » de la documentation PC-DMIS Laser.

3. Maintenez le bouton du scanner approprié enfoncé et scannez la pièce.
 - S'il existe un élément COP, les données de nuage de points sont ajoutées au COP.
 - S'il n'existe pas d'élément COP, un COP est créé (COP1) et renseigné avec les données de nuage de points.
4. Si le faisceau est interrompu par accident (par exemple, en changeant de face), vous pouvez reverrouiller le scanner et poursuivre le scanning.
5. Quand vous terminez le scanning, vous pouvez verrouiller sur un autre palpeur (par exemple, un réflecteur ou un palpeur T) afin de vous reconnecter au pisteuse. Il y a un délai de 10 secondes quand vous vous déconnectez du scanner.
6. Vous pouvez à tout moment ajouter des données de nuage de points au NDP en verrouillant le scanner et en débutant le scanning.




Toutes les fonctions de nuage de points (par exemple, les alignements de nuage de points, les matrices de couleurs, etc.) sont disponibles quand vous utilisez votre scanner.

Pour des détails sur les opérateurs de nuage de points, voir le chapitre « Opérateurs de nuage de points » dans la documentation Laser.

Réexécution du scanning (Ctrl + Q)


Pour réexécuter la routine de mesure :

1. Cliquez sur le bouton **Exécuter** de PC-DMIS  pour réexécuter la routine de mesure.
2. PC-DMIS affiche un invite pour vider le COP. Cliquez sur **Oui** pour vider le COP et le renseigner avec les nouvelles données scannées. Cliquez sur **Non** pour ajouter les nouvelles données scannées aux données existantes.

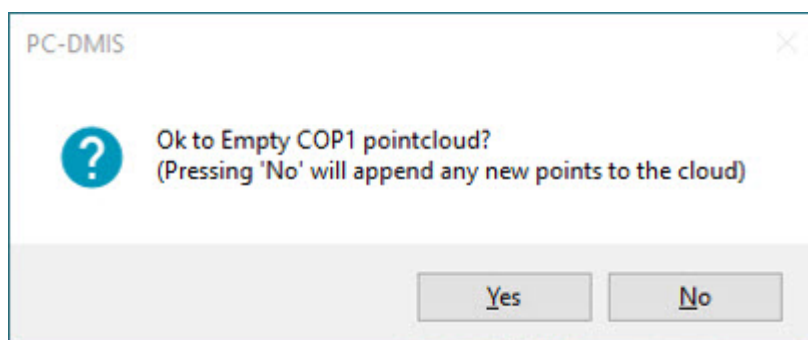

Invite PC-DMIS pour vider le NDP et ajouter de nouvelles données

3. Le logiciel ouvre la boîte de dialogue **Exécution**. Quand vous avez terminé la collecte de données, cliquez sur le bouton **Scanning terminé**.

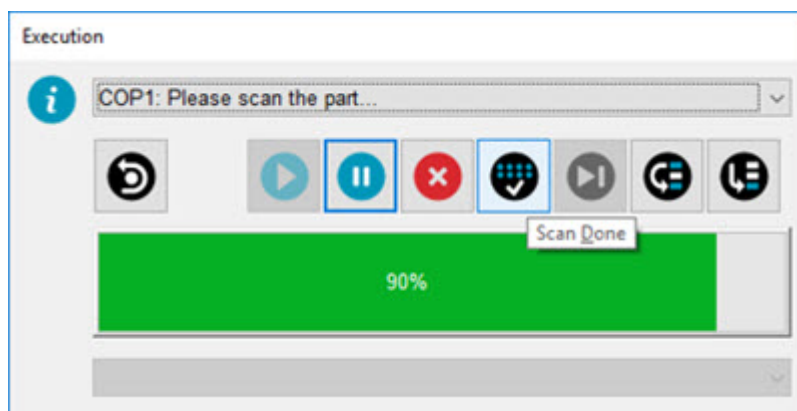


Exemple de la boîte de dialogue Exécution quand vous survolez le bouton Scanning terminé avec le curseur

4. Si la routine de mesure contient des éléments automatiques laser, le logiciel extrait ces éléments s'il existe assez de données. Si PC-DMIS a besoin de plus de données de nuage de points pour l'extraction d'éléments, un invite apparaît dans la boîte **Exécution**. Le logiciel met en évidence en rouge les éléments nécessitant plus de données dans la fenêtre d'affichage graphique. Scannez à nouveau les zones pour obtenir plus de données et extraire les éléments.

Scanning avec des réflecteurs

Les définitions de réflecteurs et les décalages de surface sont automatiquement reçus du serveur emScon et sont disponibles dans la barre d'outils **Réglages**. Il n'est pas nécessaire de définir de nouveaux palpeurs une fois qu'on utilise les réflecteurs standard.

Quand le système du pisteur détecte un réflecteur, la boîte de dialogue **Sélectionner fichier palpeur** s'ouvre. Elle vous permet de sélectionner le réflecteur approprié.

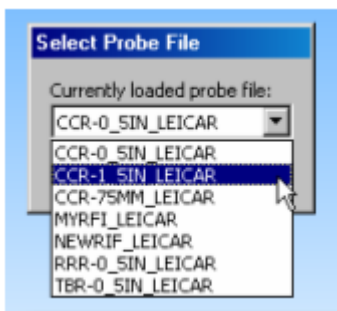


Scanning rapide

Pour scanner une surface ou un élément à l'aide d'un réflecteur, vous devez être en mode scanning. Pour ce faire, sélectionnez l'élément de menu **Opération | Démarrer/Arrêter mode continu** pour démarrer le mode continu.

Le mode continu vous permet de prendre des points incrémentiels pour l'emplacement du réflecteur.

- Pour effectuer un scanning, appuyez sur Ctrl + I quand vous utilisez un réflecteur.
- Pour arrêter le scanning continu, appuyez à nouveau sur Ctrl + I.

Vous pouvez définir les valeurs **Écart de temps minimum de scanning** et **Écart de distance minimum de scanning** dans l'onglet **Pièce/Machine** de la boîte de dialogue **Options de configuration (Modifier | Préférences | Configurer)**. La valeur par défaut pour la séparation de distance du point est de 2 mm.

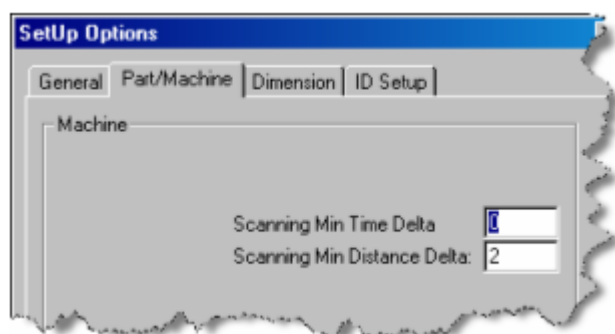

Scanning avancé

Il existe beaucoup de scannings avancés, comme des scannings de sections, multisections, etc. Créez des scannings à partir du menu **Insérer | Scanning**. Pour des informations, voir la sous-rubrique « Scannings avancés » dans la rubrique « Scanning de votre pièce : Introduction » au chapitre « Scanning de votre pièce » de la documentation PC-DMIS Core.

Mesure de cercles et de logements avec des réflecteurs

Le nom Leica officiel est porte-réflecteur. Il s'agit d'outils qui mesurent un élément, comme un cercle, plus petit que le diamètre d'un réflecteur prismatique. Le haut est magnétique et adhère ainsi à un réflecteur prismatique de 1,5".



Support de réflecteur Leica

Vous prenez des mesures en plaçant le palpeur en nid d'épingle dans le cercle, puis en prenant des palpées avec l'épingle en suivant le diamètre intérieur (DI) du cercle.

Quand vous mesurez un alésage ou un logement interne avec un réflecteur joint à un palpeur en nid d'épingle, veillez à lever le palpeur du centre de l'élément interne au terme de la création ou de la mesure de l'élément. De cette façon, PC-DMIS calcule convenablement les vecteurs. Sinon, le vecteur d'élément peut être inversé.

Paramètres du pisteur

Lors de la mesure d'éléments avec un pisteur, PC-DMIS ajoute des paramètres supplémentaires à la commande d'éléments dans la fenêtre de modification. Les paramètres se trouvant dans la section « Paramètres du pisteur » sont :

- Horodatage

- Nom du palpeur
- Temp (température)
- Press (Pression)
- Humid (humidité)
- Valeur RMS (pour chaque palpation)

Ces valeurs se reflètent aussi dans le rapport avec une nouvelle étiquette de pisteuse.

Construction de points pour les dispositifs de points cachés

PC-DMIS prend en charge l'utilisation « d'adaptateurs de points cachés » Leica. Pour ce faire, un point est construit à partir de deux autres et d'une distance de décalage. Les deux points sont mesurés via deux réflecteurs montés le long de l'adaptateur à des emplacements déterminés.

Une fois les deux points mesurés, vous pouvez construire un point à une distance déterminée (décalage) à partir du second point le long du vecteur créé entre les deux points entrés.

Pour construire ce point :

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Construction de point** en sélectionnant **Insérer | Élément | Construit | Point**.
2. Sélectionnez l'option **Distance vecteur** dans la liste d'options.
3. Sélectionnez le premier élément.
4. Sélectionnez le second élément.
5. Indiquez une distance dans la zone **Distance**. Vous pouvez entrer une valeur négative pour construire le point entre les deux éléments entrés.
6. Cliquez sur le bouton **Créer**. PC-DMIS construit un point à la distance indiquée depuis le second élément le long de la droite à partir des deux éléments.

Utilisation d'une station totale

Cette section expose la configuration et l'utilisation générale de votre dispositif Station totale avec PC-DMIS. Pour configurer et utiliser le dispositif Station totale, voir la documentation fournie avec votre station totale pour des informations détaillées.

Les sujets suivants exposent comment utiliser le dispositif Station totale avec PC-DMIS :

- [Initiation à une station totale](#)
- [Interface utilisateur Station totale](#)
- [Compensation prédéfinie](#)
- [Déplacer élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#)
- [Recherche d'un réflecteur](#)

Initiation à une station totale

Voici quelques étapes de base à suivre pour vérifier que votre système a été correctement préparé avant de commencer le processus de mesure avec votre station totale.

Pour commencer, procédez comme suit :

- [Étape 1 : Installer PC-DMIS Portable for Total Station](#)
- [Étape 2 : Connecter la Station totale](#)
- [Étape 3 : Lancer PC-DMIS](#)

Étape 1 : Installer PC-DMIS Portable pour Station totale

Pour installer PC-DMIS Portable pour la station totale Leica, si vous utilisez un verrouillage de port, insérez-le dans votre ordinateur et lancez le programme de configuration de PC-DMIS. Votre licence PC-DMIS doivent être configurés pour utiliser l'interface Station totale. Une fois votre programme de configuration lancé, lancez PC-DMIS. Vous êtes prêt à commencer à mesurer.

Vous pouvez utiliser le configurateur d'environnement PC-DMIS pour définir l'environnement PC-DMIS dans lequel faire l'exécution. Votre licence doit être configurée pour l'environnement sélectionné. Pour des détails, voir la section « Configurateur d'environnement » de la documentation PC-DMIS Core.



Si vous êtes un AE et avez une licence PC-DMIS programmée pour toutes les interfaces, vous pouvez lancer le programme de configuration de PC-DMIS avec l'option suivante de démarrage pour avoir une installation de PC-DMIS comme si votre licence avait été programmée spécifiquement pour la station totale. *Le mot « Interface » est sensible à la casse.*

`/Interface:leicatps`

Des commutateurs `/portable:leicatps` sont ajoutés aux raccourcis hors ligne et en ligne, et les dispositions personnalisées associées à la station totale sont copiées.

Étape 2 : Se connecter à la Station totale

Pour avoir des informations sur la connexion de la Station totale à votre ordinateur, suivez les instructions fournies avec votre matériel de Station totale

Étape 3 : Démarrer PC-DMIS

Pour lancer PC-DMIS, double-cliquez sur l'icône **PC-DMIS en ligne** dans votre groupe de programmes PC-DMIS. Dans l'angle inférieur gauche de l'écran, dans la barre d'état, doit apparaître « Machine OK » une fois que PC-DMIS a établi la communication avec le dispositif Total Station.

Interface utilisateur Station totale

Une fois PC-DMIS configuré pour utiliser l'interface Station totale, d'autres options de menu et informations d'état deviennent disponibles dans PC-DMIS.

PC-DMIS fournit des options de menu spécifiques, ainsi que d'autres standard disponibles lorsque vous utilisez l'interface Station totale. Il existe un [menu Station totale](#) dont les fonctions sont spécifiques à la station totale.

La « [barre d'outils Station totale](#) » et la « [barre d'état Station totale](#) » sont également propres à l'interface Station totale.

Communes à PC-DMIS, [d'autres options de menu PC-DMIS](#) et [d'autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS](#) peuvent être utiles pour les dispositifs Station totale.

Cette section présente uniquement quelques options de menu qui peuvent être utilisées avec l'interface Station totale. Pour des informations générales sur l'utilisation de PC-DMIS, voir la documentation PC-DMIS Core.

Menu Station totale

Le menu Station totale contient ces options :

Gestion de stations - Cette option affiche la boîte de dialogue **Gestionnaire de station** pour la station totale. Pour plus de détails, voir la rubrique « [Ajout et suppression de stations](#) ».

Aller à la position 0 - Cette option place la **station totale** à la position zéro.

Changer face - Cette option fait pivoter la tête et la caméra de la station totale de 180 degrés. La position cible finale est la même qu'avant l'exécution de la commande par PC-DMIS, sauf que le logiciel inverse à présente l'optique.

Trouver - Cette option trouve une cible dans le champ d'affichage de la caméra de la station totale, si possible. Ceci ne fonctionne pas avec des bandes réfléchissantes.

Recherche puissance - Cette option tente de trouver une cible soit dans une fenêtre définie par l'utilisateur si la fenêtre Recherche puissance est active, soit par une recherche à 360 degrés dans le cas contraire.

Mode palpeur - Les options de ce sous-menu déterminent comment PC-DMIS prend les mesures avec la station totale. Il existe quatre modes différents :

- **Simple** - Ce mode prend une mesure depuis une orientation de la tête.
- **Moyenne** - Ce mode prend plusieurs mesures depuis une seule orientation de la tête et indique la moyenne des mesures totales. Configurez le nombre de mesures à prendre dans l'onglet **Options de l'instrument** de la boîte de dialogue [Options MMT](#) (Modifier | Préférences | Configurer interface MMT).
- **Double face** - Ce mode prend une mesure, fait pivoter la tête et la caméra de 180 degrés, puis prend une seconde mesure. Le résultat de la mesure est la moyenne des deux. Notez que la moyenne est calculée sous forme de coordonnées cylindriques même si PC-DMIS les indique comme des coordonnées cartésiennes. Vous pouvez définir cette option dans l'onglet **Options de l'instrument** de la boîte de dialogue [Options de la machine](#).
- **Palpage stable** - Utilisez ce mode quand vous faites le suivi d'une cible. Il prend une mesure quand la cible a été fixe pendant la durée indiquée.

Les divers éléments ON/OFF ci-dessous sont des modes différents pouvant être activés lors de la mesure avec un périphérique de station totale. Certains de ces modes sont

disponibles avec tous les types de cibles et d'autres ne le sont qu'avec des types de cibles spécifiques. Une description de chaque mode et sa disponibilité suivent :

Compensateur ON/OFF - Cette option active ou désactive le compensateur. Celui-ci ajuste les mesures prises par le dispositif afin de les niveler au vecteur de gravité calculé sur la machine. Ceci peut être utile quand vous devez faire référence à toutes les mesures au niveau du sol.

Disponibilité - Tous les types de cible.

Pointeur laser ON/OFF - Cette option active ou désactive le pointeur laser. Celui-ci facilite la localisation de l'endroit où pointe la station totale. Il permet de positionner la station totale suffisamment près d'une cible pour vous permettre d'exécuter une commande Trouver afin de la localiser et la verrouiller à la cible. Votre système doit prendre en charge le verrouillage (voir « Verrouillage ON/OFF » ci-dessous) pour ce type de cible. Vous pouvez aussi utiliser cette option avec la commande Pointer vers pour rechercher des points que PC-DMIS identifie par un filtre appliqué aux résultats des mesures (voir « Déplacer vers/Pointer vers » ci-dessus).

Disponibilité - Tous les types de cible.

ATR ON/OFF - Cette option correspond à la reconnaissance automatique de la cible. Quand celle-ci est activée, la station totale recherche le centre de la masse de la cible le plus proche du centre de l'optique et effectue un ajustement optimal à la position de la station totale afin de prendre des mesures plus précises.

Disponibilité - Mesures de type réflecteur uniquement.

Verrouillage ON/OFF - Quand cette option est activée, la station totale fait le suivi du mouvement de la cible. Vous pouvez ainsi trouver la cible, la prendre et la déplacer d'un emplacement de mesure à un autre sans devoir revenir à la station totale pour terminer la mesure suivante. Utilisez-la avec le mode ATR. Si l'option Verrouillage est activée, PC-DMIS active également le mode ATR. Ceci fonctionne bien avec le mode de mesure stable (voir « Palpage stable » ci-dessus).

Disponibilité - Types de cible de prisme uniquement.

Fenêtre Recherche puissance ON/OFF - La recherche de puissance est la capacité d'une station totale de reconnaître les cibles dans le champ d'affichage de son optique. La fenêtre Recherche puissance est une fenêtre ou zone définie par l'utilisateur et dans laquelle la station totale doit rechercher une cible. Vous pouvez définir les limites de la fenêtre dans la boîte de dialogue [Options de la machine](#). Si la fenêtre Recherche puissance est désactivée, une recherche à 360 degrés est effectuée par défaut et s'arrête à la première cible trouvée.

Disponibilité - Types de cible de prisme uniquement.

Éclairage cible ON/OFF - Cette option active ou désactive l'éclairage de la cible clignotante. Cette lumière vous permet de rechercher une cible quand vous regardez dans un télescope. Elle clignote en alternant le rouge et le jaune. Quand vous regardez dans le télescope, vous pouvez facilement voir les cibles car la lumière est reflétée vers lui. Si la station totale perd son verrouillage sur un prisme, l'action par défaut de la machine consiste à effectuer une recherche de puissance pour retrouver le prisme. Si PC-DMIS ne

le trouve pas, allumez l'éclairage de la cible.

Disponibilité - Tous les types de cible.

Compensation palpeur ON/OFF - Cette option active ou désactive la compensation du palpeur. Quand la compensation de palpeur est en position ON, PC-DMIS compense par le rayon de contact du palpeur ou la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, quand vous mesurez des points. Voir « [Compensation du palpeur de la station totale](#) » pour plus d'informations sur la compensation du palpeur.

Affichages Vidéo Marche/Arrêt - Cette option active ou désactive une mise à jour en continu de l'emplacement de la cible dans le résultat. Comme la station totale ne renvoie pas régulièrement les mises à jour de la position à PC-DMIS, le résultat standard n'est pas mis à jour comme la plupart des autres dispositifs. Ceci tient à la nature de la communication avec la station totale et la volonté d'avoir une interface réactive. Toutefois, PC-DMIS fournit le mode d'affichage vidéo pour vous permettre un suivi en temps réel de l'emplacement de la cible. Vous pouvez l'utiliser avec le mode verrouillage, que PC-DMIS active automatiquement s'il ne l'est pas déjà. Si vous prenez une mesure avec le mode d'affichage vidéo activé, la mise à jour du résultat s'arrête dans le résultat. Tel est le cas en raison du changement momentané du mode de mesure pour obtenir une mesure exacte. Le logiciel revient ensuite au mode d'affichage vidéo.

Disponibilité - Types de cible de prisme uniquement.

Insérer commande station totale - Quand vous activez cette option, ce mode vous permet d'insérer les options de menu Station totale ou les options de la barre d'outils comme commandes exécutables dans la routine de mesure, à l'emplacement du curseur dans la fenêtre de modification. Vous pouvez ainsi automatiser des mesures ou des processus à répétition.

 
Déplacer élément - Cette option désigne la station totale à un élément indiqué ou à un ou plusieurs palpages dans un élément. Vous pouvez aussi utiliser certaines dimensions comme entrées pour cette commande. Voir la rubrique « [Déplacer élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#) » pour plus d'informations.

Barres d'outils Station totale

PC-DMIS affiche les deux barres d'outils suivantes quand vous le démarrer avec l'interface Station totale.

Pour des questions pratiques, les barres d'outils **Opération Total Station** , **Modes palpeur Station totale** et **Mesurer station totale** décrites ci-dessous offrent les mêmes fonctions que celles figurant dans le menu **Station totale**.

Barre d'outils Station totale Operation



Barre d'outils Station totale Operation

Pour une description des éléments dans cette barre d'outils, voir la rubrique « [Menu Station totale](#) ».



- Insérer commande station totale



- Compensation du palpeur M/A



- Recherche puissance M/A



- ATR ON/OFF



- Compensation de gravité M/A



- Gestion station



- Position à l'origine (Aller à la Position 0)



- Changer face



- Recherche puissance



- Lumière éclairage M/A



- Pointeur laser On/Off



- Rechercher cible



- Verrouillage A/M



- Résultats vidéo A/M



- Mode de palpation unique



- Mode de moyenne de palpation



- Mode de palpation deux faces



- Mode de palpation stable



- Alignement d'ensemble

 


- Déplacer élément

Pour les options de mesure qui figuraient dans l'ancienne barre d'outils **Mesurer station totale**, voir la barre d'outils [Mesure pisteuse](#).

Barre d'état Station totale

La barre de statut Station totale apparaît automatiquement au lancement de PC-DMIS Portable avec l'interface Station totale :



Barre d'état Station totale

Grâce à l'option de menu **Afficher | Barre d'état**, vous pouvez changer la taille et la visibilité de la barre d'état.

1. **Indicateur d'état du système laser** : cette zone indique l'état du système de pisteuse laser. En ligne, le statut change en fonction des réglages en cours et des opérations réalisées.
2. **Nom du palpeur** : répertorie le nom du palpeur actif.
3. **Diamètre du palpeur** : affiche le diamètre du palpeur.
4. **Compensation de palpeur** : indique si la compensation du palpeur est activée ou désactivée.
5. **Mode palpeur** : la sous-fenêtre du mode palpeur met à jour l'icône et le texte pour refléter le mode de palpation actuellement actif. Les icônes du mode palpeur sont identiques à celles dans le [menu](#) et la [barre d'outils](#).
6. **Indicateur de station active** : indique quelle station est actuellement active. Double-cliquez sur l'indicateur de station pour ouvrir la boîte de dialogue [Gestionnaire station](#).
 - **Rouge** (non orienté) : l'emplacement de la position n'est pas encore calculé.

- **Vert** (orienté) : l'emplacement de la position a été calculé.
7. **Affichage des paramètres environnementaux** : affiche les paramètres environnementaux actifs : température, pression et humidité. Si aucune station météo n'est connectée, vous pouvez double-cliquer sur les cases modifiables pour changer leurs valeurs.
 8. **Niveau batterie** : cette icône statique et le texte à côté reflètent la quantité actuelle de puissance restante dans la batterie. Si le niveau de puissance est compris entre 25% et 100%, un arrière-plan vert est affiché. S'il est compris entre 10% et 25%, un arrière-plan jaune est affiché. Pour tout niveau inférieur à 10%, l'arrière-plan est rouge.

Compensation prédéfinie

Pour un dispositif de station totale, PC-DMIS récupère les informations sur la direction de compensation à partir de ce qui suit :

- Pour des points, la direction de compensation vient d'un plan de référence ou d'un plan de travail.
- Pour des alésages, la direction de compensation vient des informations sur l'élément.
- Pour des droites et des plans, la direction de compensation vient de la position de la station totale définie quand vous mesurez un élément via la boîte de dialogue [Quick Start](#).

Les options dans la zone **Compensation** de la boîte de dialogue **Quick Start** changent selon l'élément mesuré. Toutes possèdent toutefois la même fonction, qui est de changer la direction de la compensation.

En fonction de la configuration système, la zone **Compensation** de la boîte de dialogue **Quick Start** peut changer pour inclure d'autres options ou ne pas être disponible.

Trois scénarios possibles sont décrits et suivis d'une explication détaillée de la zone **Compensation** de la boîte de dialogue Quick Start. Pour des informations sur la zone **Compensation**, voir « [Zone Compensation](#) » ci-dessous.

Scénario 1 - Pas de zone Compensation pour un AT901 avec un palpeur T

Pour ce dispositif, la zone **Compensation** n'est pas disponible dans l'interface de Quick Start car PC-DMIS la configure à l'aide des informations fournies par le pisteuse et le palpeur T.

Scénario 2 - Zone Compensation pour un AT901 avec un réflecteur

Pour ce dispositif, la zone **Compensation** apparaît dans l'interface de Quick Start.

Elle contient une case à cocher **Prédéfini** et des options **Int** et **Ext**. Vous pouvez alors cocher la case **Prédéfini** avec les options associées **Int** et présentées dans « [Zone Compensation](#) » ci-dessous.

Scénario 3 - Zone Compensation pour une station totale

Pour ce dispositif, la zone **Compensation** contient une case à cocher **Prédéfini** et des options **Int** et **Ext**.

Vous ne pouvez pas décocher la case **Prédéfini** dans la zone **Compensation**. Elle reste cochée.

Vous pouvez ensuite sélectionner les options associées **Int** et **Ext** présentées dans « [Zone Compensation](#) » ci-dessous.

Zone Compensation

Pour les points (+ ou -)

Compensation

☒ +

☐ -

Les options + et - déterminent la direction de compensation du point le long du vecteur du plan de référence (mesuré). Dans le cas d'un plan mesuré, l'option + compense dans la même direction que le vecteur, et le bouton - compense dans la direction contraire du vecteur. L'option - compense dans la direction opposée du vecteur.



La zone de compensation n'est pas visible en cas de projection sur un plan de travail. Vous pouvez en effet choisir des plans de travail positifs ou négatifs, ce qui indique déjà la direction de compensation.

Pour les droites et les plans mesurés (Vers ou Depuis)

Compensation

☐ Toward

☒ Away

Les options **Vers** et **Depuis** déterminent la compensation des droites et des plans en se servant du vecteur en direction de la station totale (mesure de la station totale vers le point) ou qui s'éloigne du point (mesure du point vers la station totale) comme vecteur pour la compensation.

Pour les cercles, les cylindres, les cônes, les sphères et les logements (Int ou Ext)

Compensation

☒ IN

☐ OUT

Les options **INT** et **EXT** déterminent le sens de la compensation pour les alésages et les arbres. Si vous mesurez dans un élément, vous devez choisir **INT**. Si vous mesurez à l'extérieur d'un élément, vous devez choisir **EXT**.

Pour les cercles et les logements (Vers ou Depuis)

Compensation


☒ IN ☒ Toward

☐ OUT ☐ Away

Les options **Vers** et **Depuis** apparaissent pour les cercles et les logements si le type **3D** est sélectionné dans la zone **Élément de référence** de l'interface de Quick Start. Ils déterminent la compensation des cercles et des logements en vous permettant d'indiquer si le vecteur normal d'un élément doit pointer vers la station totale ou dans la direction contraire. PC-DMIS évalue de façon mathématique le vecteur actuel de l'élément et le projette symétriquement en fonction de votre sélection.

Ceci ne signifie pas que le vecteur pointe alors directement vers le dispositif ou dans la direction opposée, car le vecteur d'un élément peut être plus perpendiculaire que parallèle au vecteur de l'optique du dispositif. Le vecteur est toutefois projeté symétriquement pour que le vecteur normal pointe plus vers le dispositif ou dans la direction opposée comme spécifié.

Utilisation de Déplacer élément (Déplacer vers / Pointer vers)

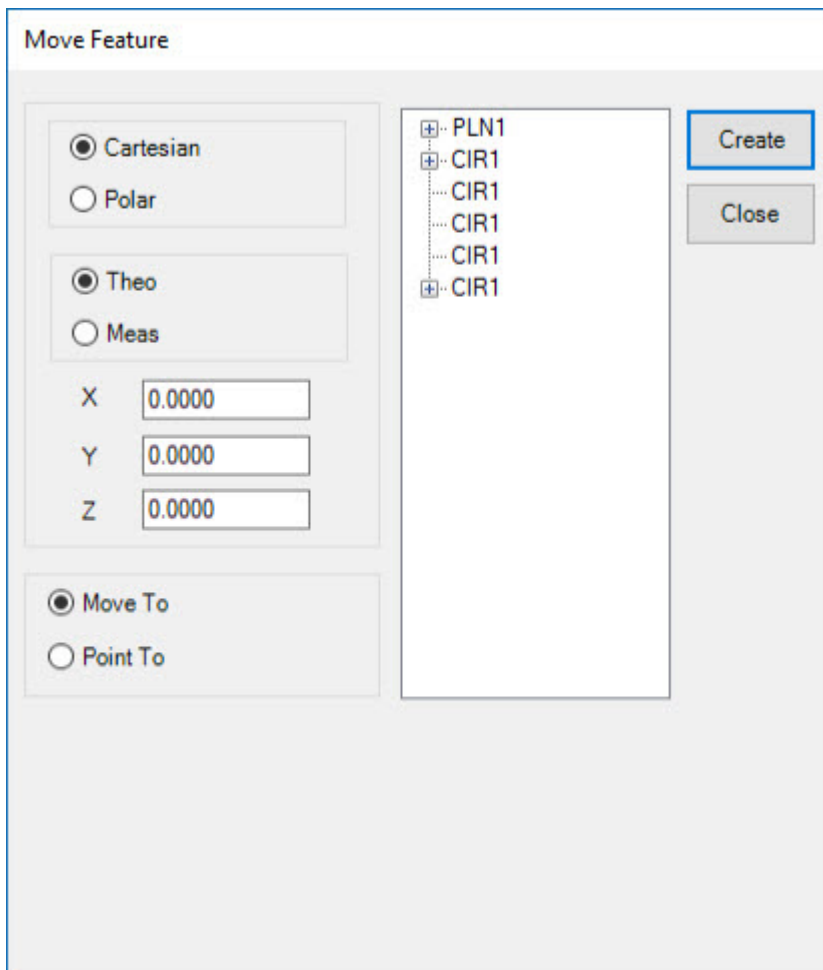


Boîte de dialogue Déplacer élément

La boîte de dialogue **Déplacer élément** est disponible lors de l'utilisation d'un pisteur Leica ou d'un dispositif de Station totale Leica. PC-DMIS ouvre la boîte de dialogue quand

vous cliquez sur l'icône **Déplacer élément**  de la barre d'outils **Opération du pisteur** ou **Opération Station totale**. Vous pouvez aussi sélectionner les options **Pisteur | Déplacer élément** ou **Station totale | Déplacer élément**.

La boîte de dialogue **Déplacer élément** contient les options **Aller à** et **Pointer vers**. Ces commandes sont seulement utilisées avec les dispositifs Station totale Leica ou pisteur Leica. En plus de la capacité de déplacement standard des autres systèmes CND, la commande **Pointer vers** exploite les capacités uniques de ces systèmes de type pisteur en utilisant le dispositif comme pointeur laser pour identifier directement sur la pièce l'emplacement des points hors tolérance.

Déplacer vers

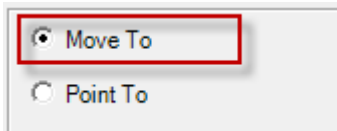

Cette option déplace le dispositif vers un emplacement spécifique où il essaie ensuite de trouver un réflecteur.

Pour aller à un point, sélectionnez l'option **Aller à**, puis définissez où il doit aller. Il y a trois façons de spécifier cet emplacement :

- **Méthode 1** : entrez les valeurs dans les cases **X**, **Y** et **Z** (ou **R**, **A** et **Z** si vous utilisez l'option **Polaire**).
- **Méthode 2** : sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer dans la liste **Élément**. Quand vous sélectionnez l'élément, PC-DMIS indique les valeurs **X**, **Y** et **Z**, en fonction du barycentre de l'élément.
- **Méthode 3** : ajoutez l'élément en sélectionnant le symbole **+** à côté en affichant les palpées sur l'élément. Le terme « palpées » n'est pas vraiment approprié, il s'agit du point mesuré par le dispositif laser. Sélectionnez l'un des palpées de la liste. PC-DMIS renseigne les valeurs de **X**, **Y** et **Z** pour ce palpée.

Pour aller à la valeur mesurée ou théorique du point, choisissez l'option **Théo** ou **Mesu**.


Une fois que vous avez défini la commande, cliquez sur **Créer** pour l'insérer dans la fenêtre de modification.



```
MVF1 =MOVE FEATURE/MOVE
TO, CARTESIAN, THEO, <-36.3574, 33.3898, -10.8127>,
    FILTER/NA, N WORST/1,    POINT TO METHOD/NA, DELAY
IN SEC/0.0000,    REF/PNT1,
```


Quand PC-DMIS exécute la commande, le dispositif se déplace automatiquement vers la position et tente de trouver un réflecteur. Si le logiciel ne trouve pas le réflecteur, il affiche l'erreur « AUT_FineAdjust - Dépassement du délai de la demande ». S'il y a un réflecteur à proximité, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue **Options d'exécution** pour arrêter l'exécution, régler l'emplacement pour pointer plus près du réflecteur, puis cliquer sur **Continuer**. Si un réflecteur n'est pas proche, cliquez sur **Ignorer** pour aller au point suivant.

Pointer vers

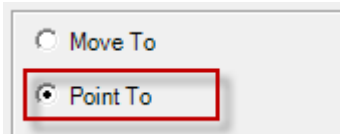

Pour pointer vers des palpages différents, la procédure est la même que pour la description « Aller à » ci-dessus, mais avec des options supplémentaires. Avec **Pointer vers**, vous pouvez aussi sélectionner des dimensions disponibles dans la routine de mesure. Si vous sélectionnez une dimension, PC-DMIS affiche les zones **Filtre Pointer vers** et **Méthode Pointer vers**. Vous n'avez pas besoin de choisir des palpages individuels dans la dimension ajoutée. Le logiciel pointe vers tous les palpages visibles dans la dimension, même si vous pouvez utiliser la zone **Filtre Pointer vers** pour filtrer les palpages.

Filtre pointer vers

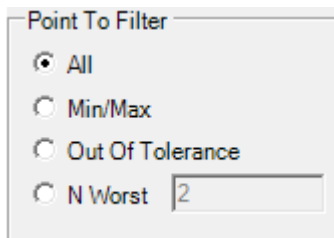


La zone **Filtre Pointer vers** affiche des options qui contrôlent les palpages vers lesquels pointe PC-DMIS. Les options sont :

- **Tous** – PC-DMIS pointe vers chaque point de la dimension.
- **Min/Max** – PC-DMIS identifie et pointe seulement vers les points min et max.
- **Hors tolérance** – PC-DMIS pointe seulement vers les points hors tolérance.
- **N pire** – PC-DMIS pointe vers un certain nombre de « points pires ». Ces points peuvent être ou pas dans la tolérance. Ceci trie les données en fonction de leur proximité par rapport aux valeurs théoriques.


Quand vous choisissez l'une des options dans la zone **Filtre Pointer vers**, PC-DMIS met à jour la liste des palpages pour la dimension choisie dans la boîte de dialogue. Il s'agit des points vers lesquels PC-DMIS dirige le rayon laser. Par exemple, si vous choisissez **Min/Max**, la liste des palpages dans la dimension choisie met à jour seulement deux palpages de la liste. Ils correspondent aux points min et max de cette dimension. Si vous choisissez **Tous**, la liste est mise à jour et montre tous les palpages entrés de cette dimension.

Méthode Pointer vers

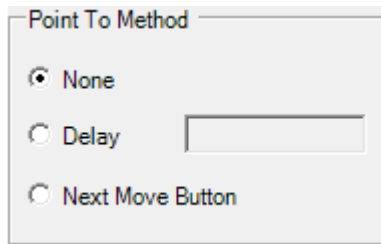

La zone **Méthode Pointer vers** vous permet d'indiquer comment le dispositif traverse les liste des points. Les options sont :

- **Aucun** - Cette option passe par chacun des points sans délai, aussitôt que le dispositif peut physiquement aller vers le point suivant. Elle ne requiert pas d'entrée utilisateur pour passer au point suivant.
- **Retard** - Cette option retarde la durée du cycle d'un nombre donné de secondes. Lors de l'exécution, le dispositif pointe vers le premier point de la liste, tourne le laser et attend le nombre de secondes spécifié. À la fin du temps prescrit, le laser s'arrête, le dispositif passe au point suivant et répète ce processus jusqu'à ce que le logiciel soit passé par tous les points de la liste.
- **Bouton Déplacement suivant** – Au cours de l'exécution, le logiciel ouvre une boîte de dialogue **Exécution Pointer vers** affichant l'index du point de la liste ainsi que son emplacement.

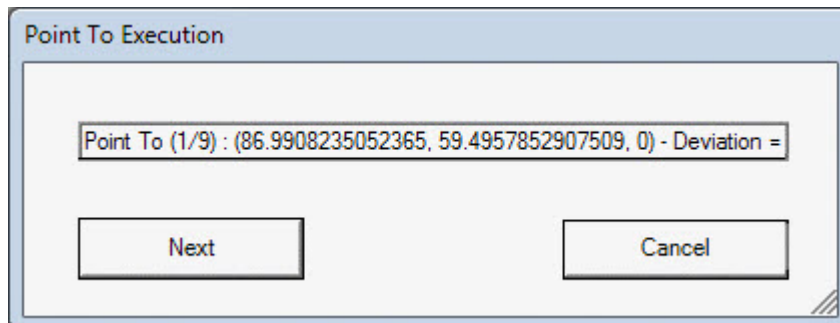

- La boîte de dialogue inclut des boutons **Suivant** et **Annuler**. Ces boutons vous permettent de contrôler quand passer au point suivant dans la liste. Le dispositif se déplace au premier point, active le laser et attend que vous cliquiez sur **Suivant**. Il se déplace alors vers le point suivant dans la liste.

Vous pouvez travailler en mode commande dans la fenêtre de modification pour modifier la commande. Vous pouvez aussi sélectionner la commande dans la fenêtre de modification et appuyer sur F9 sur le clavier pour modifier la commande.

Recherche d'un réflecteur

Cette fonction vous permet de rechercher un modèle de spirale et de trouver l'emplacement d'un réflecteur ou d'un palpeur T (système 6dof seulement) avec le pisteur Leica ou le dispositif Station totale.

Recherche de l'emplacement d'un réflecteur à l'aide d'un dispositif de pisteur Leica

1. Faites pointer le laser du pisteur vers l'emplacement du réflecteur souhaité. Vous pouvez le faire des façons suivantes :

- « [Libération des moteurs du pisteur](#) » (système 6dof seulement) et déplacement manuel du laser vers l'emplacement.



Il n'est pas nécessaire de libérer les moteurs sur les systèmes 3D.

- Utilisez les boutons de contrôle de l'onglet **ADM** dans la boîte de dialogue **Options MMT (Modifier | Préférences | Configurer interface MMT)**.
 - Utilisez la [caméra de vue d'ensemble](#).
 - Appuyez sur les touches Alt + flèche gauche, flèche droite, flèche haut ou flèche bas afin de déplacer la tête du pisteur. Appuyez sur Alt + Espace pour arrêter le laser.
2. Sélectionnez l'option de menu **Pisteur | Rechercher**. Le pisteur recherche alors un modèle en spirale et relève les lectures jusqu'à ce que le réflecteur renvoie le signal au pisteur. Cette opération situe la position.

Recherche de l'emplacement d'un réflecteur à l'aide d'un dispositif de Station totale

1. Faites pointer de façon approximative le laser de station totale vers l'emplacement du réflecteur souhaité. Vous pouvez le faire des façons suivantes :
 - Déplacez manuellement le laser vers l'emplacement.
 - Appuyez sur les touches Alt + flèche gauche, flèche droite, flèche haut ou flèche bas afin de déplacer la tête du pisteur. Appuyez sur Alt + Espace pour arrêter le laser.
2. Sélectionnez l'option de menu **Station totale | Rechercher**. Le dispositif de station totale recherche alors un modèle en spirale et relève les lectures jusqu'à ce que le réflecteur renvoie le signal au dispositif. Cette opération situe la position.



Vous pouvez uniquement exécuter cette fonction à partir de la boîte de dialogue [Afficher la caméra](#).

Utilisation d'un système MoveInspect

Cette section aborde la configuration et l'utilisation générale de votre système MoveInspect avec PC-DMIS. Voir la documentation MoveInspect pour plus d'informations.

Les rubriques suivantes expliquent comment utiliser le système MoveInspect avec PC-DMIS :

- [Introduction à MoveInspect](#)
- [Interface utilisateur MoveInspect](#)
- [Utilisation de MI.Probe](#)
- [Mesure avec MI.Probe](#)
- [Scanning continu avec MI.Probe](#)

Introduction à MoveInspect

Le système MoveInspect inclut deux caméras permettant de faire le palpage de la pièce à l'aide d'un suivi optique. Vous mesurez les pièces avec le dispositif portatif MI.Probe.

Pour utiliser le système MoveInspect avec PC-DMIS, l'option d'interface MoveInspect doit être programmée dans votre licence ou verrouillage de port.

Avant de démarrer PC-DMIS :

- Vérifiez que les caméras MoveInspect sont connectées à SyncBox.
- Vous devez connecter le système MoveInspect au logiciel du pilote MoveInspect.
- Vous devez connecter MI.probe à l'ordinateur via Bluetooth ou USB.

Voir les rubriques ci-dessous concernant MoveInspect pour plus d'informations.

Interface utilisateur MoveInspect

L'interface MoveInspect inclut ces composants :

- [Menu MoveInspect](#)

- [Barre d'outils MoveInspect](#)

Menu MoveInspect

Dans le menu, cliquez sur **MoveInspect** pour accéder à ces options de MoveInspect :

Liste **Mode mesure** - Il s'agit actuellement de la seule option disponible dans **Palpage**.



Mode direct (On/Off) - Ce bouton active/désactive le mode direct.

Quand l'option **Mode direct** est activée, le logiciel capture des instantanés des mesures à partir d'un flux de données continu. PC-DMIS montre alors les données du palpeur « en direct » (en temps réel) dans la fenêtre d'affichage graphique et dans la fenêtre de résultats de palpation. Ceci correspond au mode continu du déclencheur de pilote MoveInspect.

Quand l'option **Mode direct** est désactivée, PC-DMIS prend une mesure sous forme d'instantané. PC-DMIS ne met pas à jour la fenêtre d'affichage graphique et la fenêtre de résultats de palpation. Ceci correspond au mode simple du déclencheur de pilote MoveInspect.

Barre d'outils MoveInspect



La barre d'outils **MoveInspect** inclut ces options :

Liste **Mode mesure** - Il s'agit actuellement de la seule option disponible dans **Palpage**.



Mode direct (On/Off) - Ce bouton active/désactive le mode direct.

Quand l'option **Mode direct** est activée, le logiciel capture des instantanés des mesures à partir d'un flux de données continu. PC-DMIS montre alors les données du palpeur « en direct » (en temps réel) dans la fenêtre d'affichage graphique et dans la fenêtre de résultats de palpation. Ceci correspond au mode continu du déclencheur de pilote MoveInspect.

Quand l'option **Mode direct** est désactivée, PC-DMIS prend une mesure sous forme d'instantané. PC-DMIS ne met pas à jour la fenêtre d'affichage graphique et la fenêtre de résultats de palpation. Ceci correspond au mode simple du déclencheur de pilote MoveInspect.

Vous pouvez aussi accéder à la liste **Mode mesure** et au bouton **Mode direct** dans le menu **MoveInspect**.



Prendre palp - Quand vous cliquez sur ce bouton, le logiciel prend un palp. Le raccourci clavier Ctrl+H exécute aussi cette action. Vous pouvez également prendre des palp à l'aide du bouton Déclencher de MI.Probe.



Effacer palp - Quand vous cliquez sur ce bouton, le logiciel supprime le dernier palp. Le raccourci clavier Alt + - (moins) exécute aussi cette action. Vous pouvez également supprimer des palp à l'aide du bouton Pouce gauche de MI.Probe.



Bouton Élément fin - Quand vous cliquez dessus, le logiciel finit la mesure de l'élément. Vous pouvez aussi utiliser la touche Fin du clavier pour exécuter cette action. Vous pouvez également finir l'élément à l'aide du bouton Pouce droit de MI.Probe.


Pour des détails sur toutes les affectations des boutons MI.Probe, voir « [Affectations des boutons MI.Probe](#) ».



Vous trouverez aussi les fonctions **Prendre palp**, **Effacer palp** et **Élément fin** dans le menu **Opération**. Pour des détails, voir « [Menu MoveInspect](#) ».

Utilisation de MI.Probe

Affectations des boutons de MI.Probe

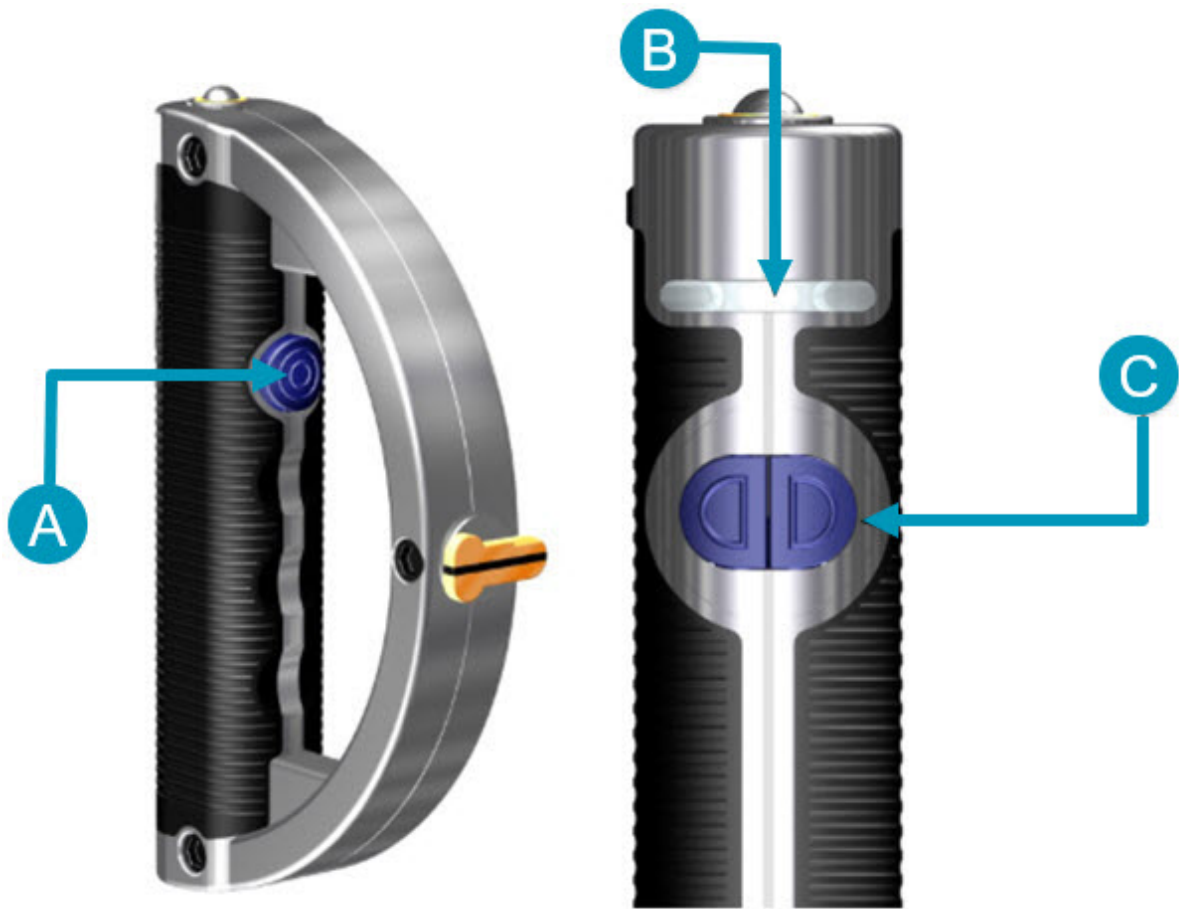

- A - bouton Déclencher
- B - affichage LED
- C - boutons Pouce

Détails de MI.Probe

Bouton	Action	Fonction
Bouton Déclencher	Appuyer	Déclenche une mesure, démarre et arrête le scanning.
Bouton Pouce gauche	Appuyer moins d'une seconde	Supprime le dernier point palpé.
Bouton Pouce gauche	Appuyer plus d'une seconde	Pas d'action.

Bouton Pouce droit	Appuyer moins d'une seconde	Termine les mesures de la géométrie (par exemple, au terme du dernier point palpé pour une mesure de plan).
Bouton Pouce droit	Appuyer plus d'une seconde	Bascule entre les modes Simple et Scanning.
Boutons Pouce droit et Pouce gauche	Appuyer simultanément	Active l'unité en mode veille.
Bouton Déclencher	Appuyer pendant six secondes jusqu'à ce que la LED centrale s'éteigne, puis relâcher et appuyer jusqu'à ce que la LED centrale s'allume.	Réamorce l'unité.
Bouton Déclencher	Maintenez enfoncé pendant six secondes jusqu'à ce que la LED centrale s'éteigne.	Éteint l'unité si elle est allumé.
Bouton Déclencher	Maintenez enfoncé pendant deux secondes jusqu'à ce que la LED centrale s'allume.	Allume l'unité si elle est éteinte.

Affichage LED de MI.Probe

LED	Couleur	Statut
-----	---------	--------

Gauche	Rouge	La dernière mesure n'a pas abouti.
Gauche	Vert	La dernière mesure a abouti.
Gauche	Rouge et vert	-
Gauche	Désact.	Le palpeur n'est pas prêt à mesurer.
Milieu	Bleu	Le palpeur est actif et la communication en série Bluetooth est établie.
Milieu	Rouge	Le palpeur est actif mais aucune communication en série Bluetooth n'existe.
Milieu	Bleu et rouge (une clignote)	La batterie est faible.
Milieu	Désact.	Le palpeur est éteint ou en mode veille.
Droite	Blanc	Le mode scanning est actif mais le scanning n'a pas démarré.
Droite	Rouge	-
Droite	Blanc et rouge	Le mode scanning est actif et le scanning est en cours.

Droite	Désact.	Le mode simple est actif.
--------	---------	---------------------------

Mesure avec MI.Probe

Pour mesurer avec MI.Probe, procédez comme suit :

1. Vérifiez que le contact de palpeur requis est associé et que MI.Probe est allumé. Pour des détails sur l'identification du statut de MI.Probe, voir la zone « [Affichage LED de MI.Probe](#) » dans la rubrique « [Utilisation de MI.Probe](#) ».

Quand la fenêtre **Pilote MoveInspect AICON** montre votre palpeur, le système le reconnaît.




Exemple de fenêtre Aicon MoveInspect Pilot

PC-DMIS détecte automatiquement MI.Probe et le diamètre du contact de palpeur. Vous pouvez voir le contact MI.Probe dans la barre d'outils **Réglages (Afficher | Barres d'outils)** et dans la fenêtre d'affichage graphique.

Si le système MoveInspect ne détecte pas la machine dans un temps imparti, PC-DMIS affiche le message d'erreur de délai « La machine ne répond pas ».

Vous pouvez changer la valeur de délai grâce à l'entrée `ConnectionTimeoutInSeconds`. Pour des détails, voir « `ConnectionTimeoutInSeconds` » dans la documentation de l'éditeur de réglages PC-DMIS.

2. Placez le palpeur à l'emplacement de la mesure.
3. Prenez un palpement ou exécutez un scanning. Pour des détails sur les mesures avec MI.Probe et les affectations des boutons du palpeur, voir la zone « [Affectations des boutons de MI.Probe](#) » dans la rubrique « [Utilisation de MI.Probe](#) ».

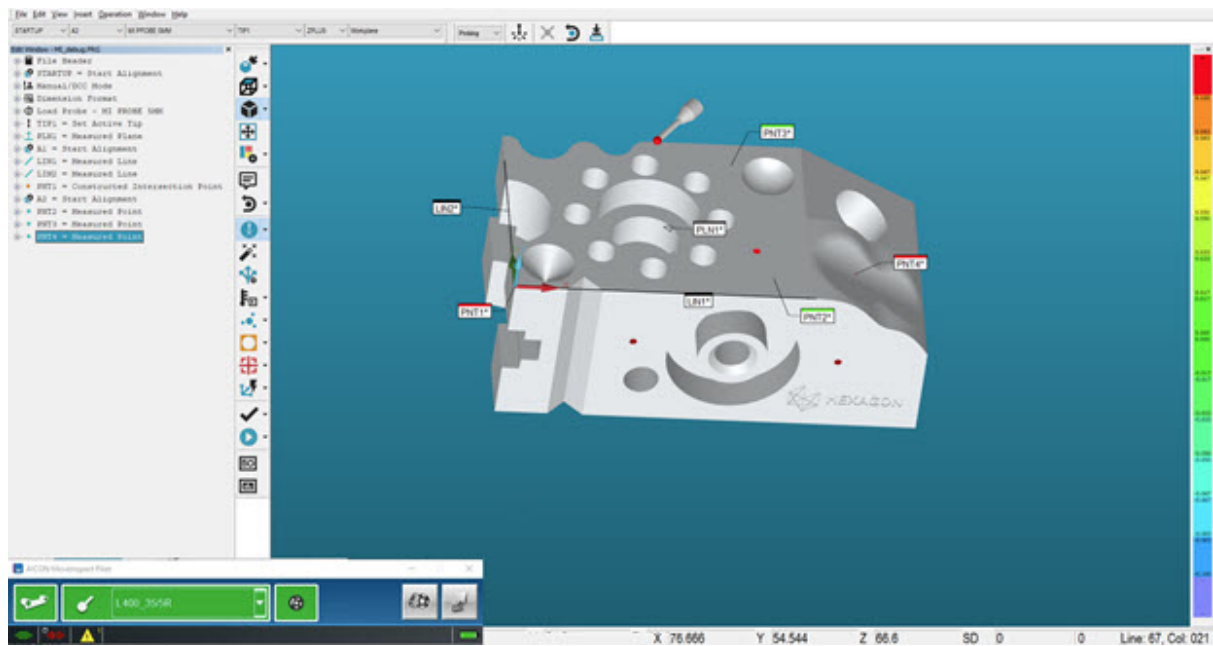

Exemple de mesure MoveInspect terminée

Scanning continu avec MI.Probe

Pour effectuer un scanning continu avec MI.Probe :

1. Avant de commencer la mesure d'un élément (Cercle, Plan ou Scanning), maintenez enfoncé le bouton Pouce droit de MI.Probe pendant plus d'une seconde.


Pour des détails sur les affectations des boutons de MI.Probe, voir « [Affectations des boutons de MI.Probe](#) » dans la rubrique « [Utilisation de MI.Probe](#) ».

2. Placez le palpeur sur la pièce ou l'élément.
3. Appuyez sur le bouton Déclencher de MI.Probe pour lancer le scanning. Au terme du scanning, appuyez à nouveau sur le bouton Déclencher.
4. Appuyez sur le bouton Pouce droit pour finir l'élément.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton Pouce droit pendant plus d'une seconde pour quitter le mode scanning.



Imaginez que vous voulez réaliser un scanning continu avec le palpeur MI.Probe :

- Dans l'exemple ci-dessus, la pièce est alignée avec le modèle CAO et les éléments de l'alignement ont été mesurés.

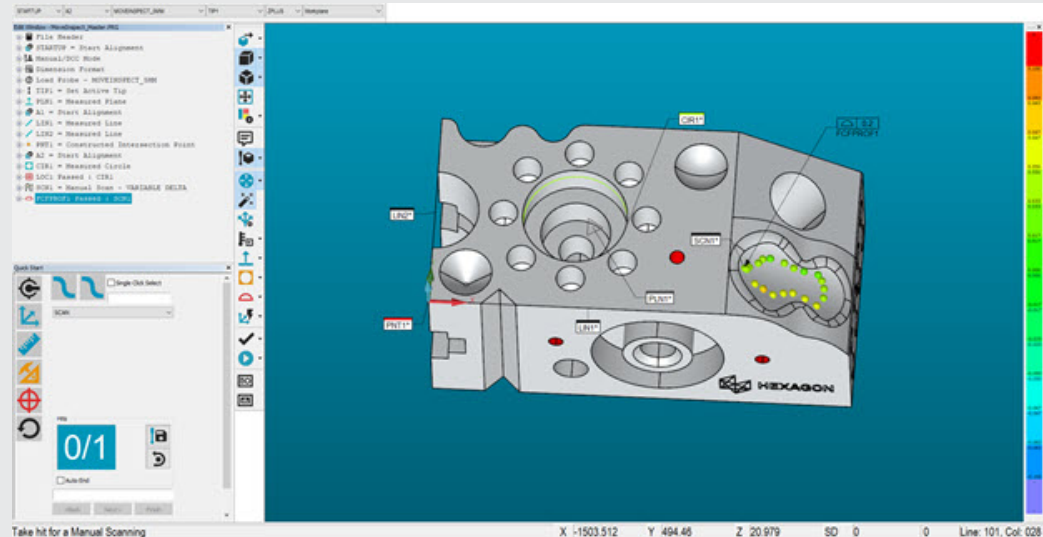

Exemple d'une routine de mesure de scanning continu avec MI.Probe

- L'option **Mode rech val nom depuis CAO** a été activée dans la barre d'outils **Mode palpeur** (**Afficher | Barres d'outils | Mode palpeur**) avec la sélection de **Élémts utilisent couleurs dimension**.

Pour des détails sur l'option **Mode rech val nom depuis CAO**, voir « Barre d'outils Mode palpeur » dans la documentation PC-DMIS Core.

Pour des détails sur l'option **Élémts utilisent couleurs dimension**, voir « Élémts utilisent couleurs dimension » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Un scanning de contact a été sélectionné dans la fenêtre QuickStart.
- Le scanning continu a été activé dans MI.Probe et un scanning manuel a été mesuré. Les points mesurés apparaissent en couleur selon leurs écarts par rapport au modèle CAO.

Création d'alignements

Les alignements sont essentiels pour définir l'origine des coordonnées et les axes X, Y, Z. Ce chapitre explique les alignements couramment utilisés avec un dispositif portable. Pour des informations sur d'autres méthodes d'alignement, voir le chapitre « Création et utilisation d'alignements » de la documentation PC-DMIS Core.


- [Alignements de Quick Start](#)
- [Alignement à 6 points](#)
- [Alignement Best Fit de point nominal](#)
- [Opération de type saut de grenouille](#)
- [Utilisation d'alignements d'ensemble](#)

Alignements de Quick Start

Vous pouvez créer divers alignements via l'interface Quick Start pour votre dispositif portable. Les exemples d'alignements de base fournis ici s'appliquent directement aux réflecteurs Leica et aux palpeurs T, mais les principes sont les mêmes pour tous les périphériques portables.

Exemple d'alignement Plan-Droite-Point avec CAO et réflecteurs

1. Importez un modèle CAO. Voir « [Importation de données nominales](#) ».
2. Dans l'interface **Quick Start**, sélectionnez **Alignements | Plan/Droite/Point**.

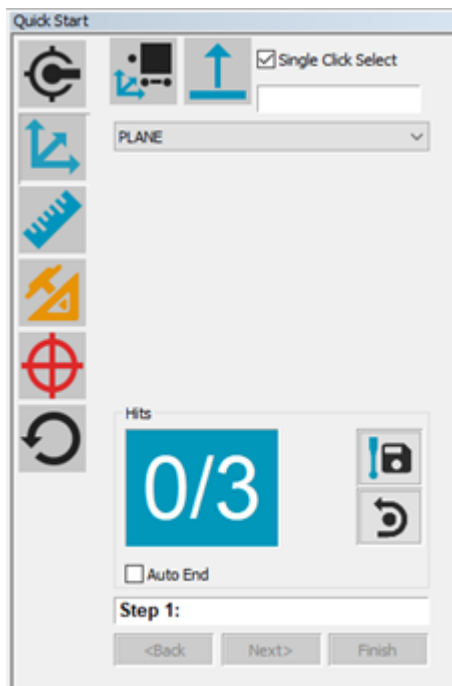


Quick Start illustrant l'alignement Plan-Droite-Point

3. Suivez les instructions fournies par l'interface Quick Start pour mesurer les éléments d'alignements.



Bien que vous ne soyez pas encore aligné avec votre pièce, assurez-vous que vous utilisez la [méthode de palpées tirés](#) pour prendre des mesures. Pour en savoir plus sur les « palpées tirés », voir la rubrique « [Onglet Options](#) » au chapitre « [Interface Leica](#) ».

Prendre le palpée (Ctrl+H) stocke les mesures fixes courantes en interne. Après que le palpeur a parcouru la distance du vecteur, PC-DMIS calcule le vecteur IJK entre le premier et le deuxième points et compense en conséquence le décalage du point ainsi obtenu.

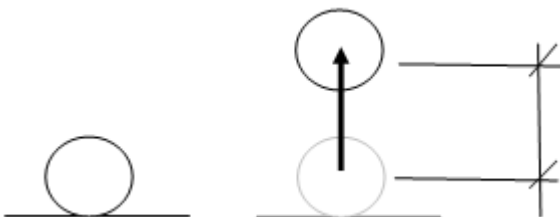

Distance du vecteur représenté pour le mouvement du réflecteur

Exemple d'alignement Plan-Droite-Droite avec CAO et palpeur T

1. Importez un modèle CAO. Pour des informations, voir « Importation de données CAO ou de routine de mesure » au chapitre « Utilisation des options de fichier avancées » de la documentation PC-DMIS Core.


2. Dans la barre d'outils **Modes graphiques**, sélectionnez **Mode programme** ().

3. Dans la même barre d'outils, sélectionnez le mode pour vos données CAO :

-  **Mode courbe** - Utilisé pour la CAO avec courbe et données de points.
-  **Mode de surface** - Utilisé pour la CAO avec des données de surface.

4. Sélectionnez **Alignements | Plan/Droite/Droite** dans l'interface **Quick Start**.

5. Suivez les instructions fournies par l'interface Quick Start pour mesurer les éléments d'alignement dans le mode programmation.

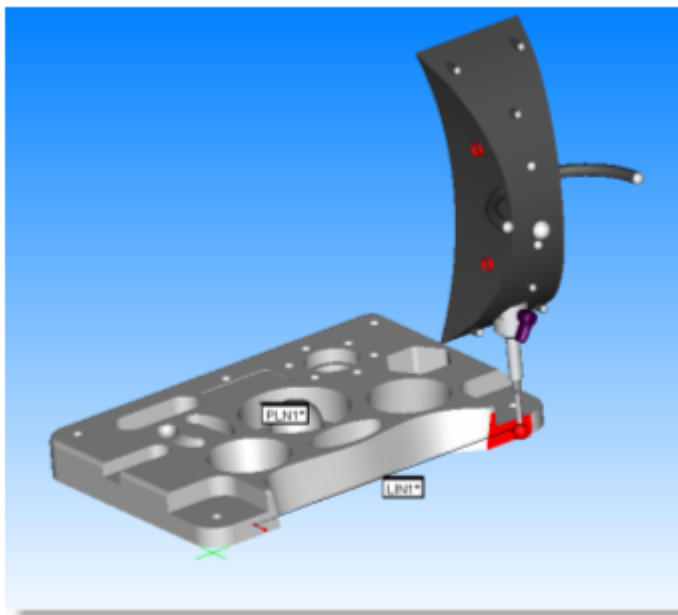

Exemple montrant des éléments d'alignement mesurés avec un T-Probe

6. Quand le logiciel a terminé la routine de mesure, appuyez sur Ctrl + Q ou sélectionnez l'option **Fichier | Exécuter** pour exécuter la routine.



Bien que vous ne soyez pas encore aligné avec votre pièce, assurez-vous que vous utilisez la [méthode de palpées tirés](#) pour prendre des mesures. Pour en savoir plus sur les « palpées tirés », voir la rubrique « [Onglet Options](#) » au chapitre « [Interface Leica](#) ».

Création d'alignements hors ligne


Vous pouvez aussi créer un alignement hors ligne à l'aide d'éléments déjà mesurés. Pour ce faire, sélectionnez les éléments dans la fenêtre de modification au lieu de les mesurer dans l'interface Quick Start.

Alignement à 6 points

L'alignement à 6 points vous permet d'effectuer un alignement Best Fit 3D itératif. Les étapes suivantes montrent une procédure servant à exécuter un alignement à 6 points :

1. Mesurez trois points sur la surface supérieure pour un alignement avec l'axe Z.
2. Mesurez deux points sur la surface avant, pour faire pivoter l'axe X.
3. Enfin, mesurez un point pour déterminer l'origine de l'axe Y.
4. Cliquez sur Terminer. L'origine correcte de l'alignement est alors déterminée.

PC-DMIS insère l'alignement Best Fit 3D. Après l'exécution, PC-DMIS affiche une analyse graphique de l'alignement Best Fit 3D dans la fenêtre de rapport.

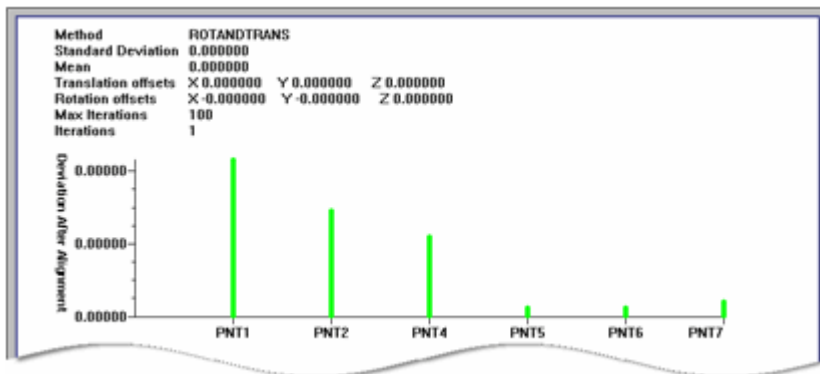

Exemple d'analyse graphique d'alignement Best Fit

Cette analyse graphique de l'alignement Best Fit 3D montre les informations suivantes dans la fenêtre de rapport :

En-tête : contient plusieurs valeurs utilisées dans l'alignement Best Fit, à savoir méthode, écart type, moyenne, décalages de translation, décalage de rotation, itérations max, itérations.

Axe vertical : montre l'ampleur de l'écart après l'alignement.

Axe horizontal : affiche les ID des points utilisés dans l'alignement.

Alignement Best Fit de point nominal

Pour créer un alignement Best Fit de point nominal (point N) :

1. Créez ou importez des données de point nominal. Pour plus d'informations, voir « [Importation de données nominales](#) ».



Si des données nominales sont utilisées pour les décalages et les supports du réflecteur Leica, vérifiez que la commande de l'option de compensation du palpeur est désactivée dans la fenêtre de modification. La commande de compensation du palpeur doit être au-dessus des points dans la routine de mesure.

- Exécutez la routine de mesure. Pour l'exécuter, appuyez sur Ctrl + Q ou sélectionnez l'option **Fichier | Exécuter**.


La boîte de dialogue **Exécution** s'ouvre et vous guide à travers les mesures restantes. Vous pouvez ignorer des points si nécessaire. Quand PC-DMIS a terminé toutes les mesures, la boîte de dialogue se ferme. Pour des informations sur cette boîte de dialogue, voir « Utilisation de la boîte de dialogue Exécution » au chapitre « Utilisation des options de fichier avancées » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Insérez un alignement Best Fit. Pour ce faire, sélectionnez **Alignements | Alignement libre** dans l'interface **Quick Start**, ou sélectionnez l'option de menu **Insérer | Alignement | Nouveau**. La boîte de dialogue **Utilitaires d'alignement** s'ouvre.



La boîte de dialogue **Utilitaires d'alignement** offre la façon la plus flexible de créer des alignements, mais elle demande aussi de l'expérience.


- Cliquez sur **Best Fit**.
- Sélectionnez tous les éléments devant être utilisés dans l'alignement Best Fit.

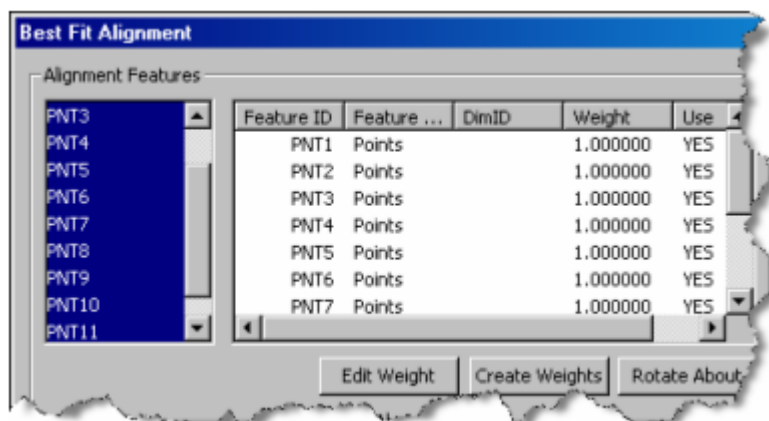

Boîte de dialogue Alignement Best Fit - liste d'éléments d'alignement

- Excluez les valeurs nominales pour les axes des éléments d'entrée sélectionnés dont les valeurs théoriques sont inconnues. Pour ce faire, sélectionnez NON sous la colonne de l'axe à exclure. Cette opération est utile quand vous connaissez seulement les valeurs théoriques pour un ou deux axes, mais pas les trois.

7. Vérifiez que les options correctes sont définies. Dans cet exemple, PC-DMIS crée un alignement 3D moindres carrés. Par défaut, l'option d'orientation **Tridimensionnelle** est sélectionnée pour les pisteurs.

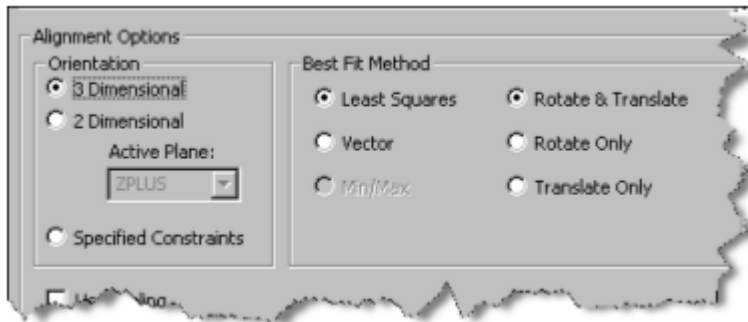

Boîte de dialogue Alignement Best Fit - zone Options d'alignement

8. Cliquez sur **OK** pour calculer l'alignement Best Fit et insérer la commande dans la routine de mesure. Tous les résultats de la transformation sont affichés dans le rapport PC-DMIS standard. Le rapport utilise le contrôle ActiveX Enhanced BFAAnalysis et une nouvelle étiquette. Ce nouveau contrôle ajoute une grille de résultats de chaque entrée avant et après l'alignement, ainsi que les axes utilisés dans les calculs.

Comme la commande d'alignement vient après les éléments mesurés dans la routine de mesure, les points mesurés figurent toujours dans le système de coordonnées antérieur. Pour que les écarts de points apparaissent dans le nouveau système de coordonnées, insérez des dimensions d'emplacement dans la routine de mesure, après la commande d'alignement.

Opération de type saut de grenouille

L'alignement saut de grenouille vous permet de déplacer votre MMT portable en vue de mesurer des pièces hors de portée de votre bras. Avant d'utiliser cette méthode, vous devez connaître les limites de précision de la machine.


Le concept de saut de grenouille consiste à mesurer une série d'éléments puis, après avoir déplacé la machine, à les mesurer de nouveau dans le même ordre. Cette opération crée une transformation et la machine fonctionne comme si le système de coordonnées était le même qu'avant le déplacement.

La transformation est indépendante de toutes les routines de mesure et affecte la manière dont la MMT fournit les informations à PC-DMIS. Pour supprimer une transformation de saut de grenouille utilisée précédemment, vous devez réinitialiser la fonction de saut de grenouille à l'aide du bouton **Réinitialiser** de la boîte de dialogue.



Les opérations saut de grenouille sont disponibles pour certaines machines portables. Ces machines incluent Romer, Faro et Garda. Votre licence PC-DMIS doit également être programmée pour prendre en charge votre machine portable.

L'option de menu **Insérer | Alignement | Saut de grenouille** ouvre la boîte de dialogue **Saut de grenouille / Réimplantation**.

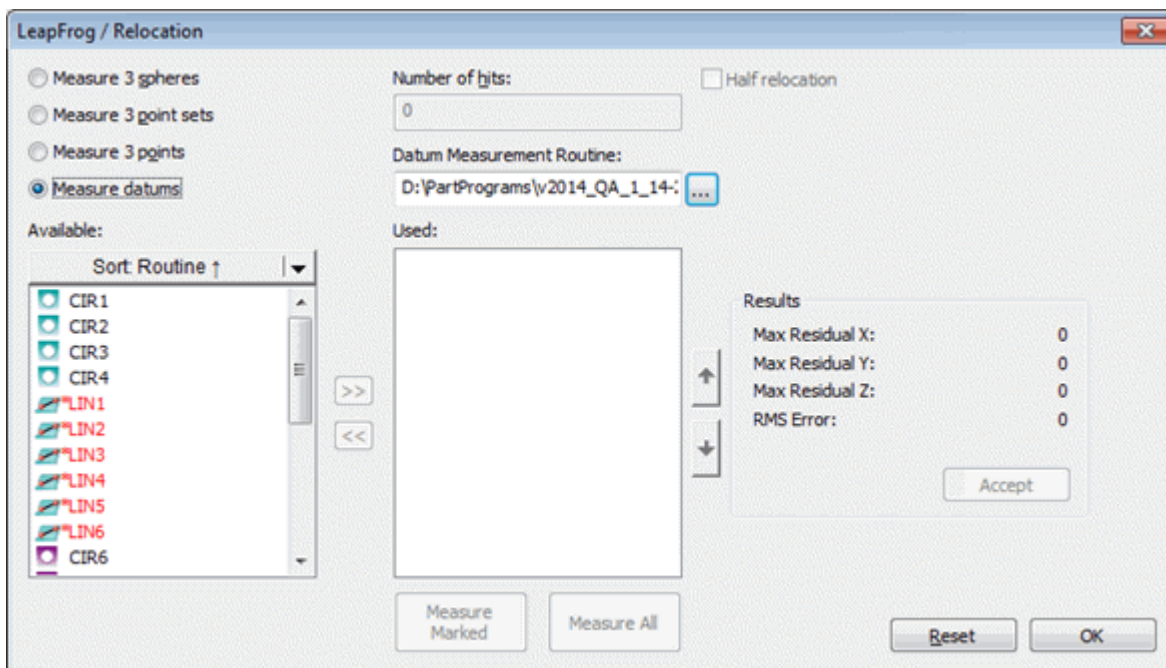

Boîte de dialogue Saut de grenouille / Réimplantation



Les informations sont stockées avec la routine de mesure ayant effectué l'opération saut de grenouille.

Cliquez sur le bouton **Accepter** pour ajouter une commande Leapfrog dans la fenêtre de modification. Le format habituel de la commande Leapfrog dans la fenêtre de modification est :

LEAPFROG/TOG1, NUM, TOG2

TOG1 - Ce premier paramètre dans la commande Leapfrog fait référence à l'option sélectionnée. Vous trouverez ces options dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue. Les options sont :

- SPHERES (option **Mesurer 3 sphères**)
- Séries de points (option **Mesurer 3 séries de points**)
- POINTS (option **Mesurer 3 points**)
- DATUMS (**Mesurer références**)


Une option OFF est également disponible pour ce paramètre. Dans ce cas, les autres méthodes ne sont pas disponibles et PC-DMIS désactive la translation par saut de grenouille.

NUM - Ce deuxième paramètre de la commande Leapfrog sert à définir le nombre de palpages que vous souhaitez effectuer. Il correspond à la zone **Palpages** dans la boîte de dialogue **Saut de grenouille / Réimplantation**.

TOG2 - Ce dernier paramètre de la commande Leapfrog est une zone à bascule permettant de basculer entre un saut de grenouille COMPLET ou PARTIEL. Ce paramètre correspond à l'option **Semi-réimplantation** de la boîte de dialogue.

À l'exécution de cette commande, PC-DMIS vous invite à prendre vos palpages. Une fois ces derniers réalisés, une translation par saut de grenouille est activée.

Options de mesure

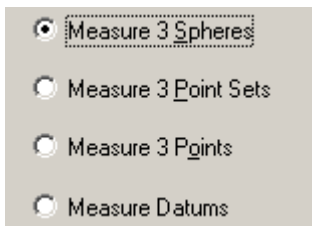

Les options de mesure vous permettent de sélectionner la méthode employée par PC-DMIS pour la comparaison de traduction.

- L'option **Mesurer 3 sphères** indique à PC-DMIS d'utiliser des sphères comme éléments pour la comparaison de translation. Cette méthode utilise le centre de chaque sphère mesurée.
- L'option **Mesurer 3 séries de points** indique à PC-DMIS d'utiliser le barycentre d'une série de points. Il est recommandé d'utiliser le bas d'un cône renversé avec un palpeur mécanique. Cette méthode est légèrement plus précise que celle des sphères et beaucoup plus rapide pour l'opérateur.
- L'option **Mesurer 3 points** indique à PC-DMIS d'utiliser uniquement trois points et constitue la méthode la moins précise des trois.
- L'option **Mesurer références** commande à PC-DMIS d'utiliser des éléments de référence existants dans la routine de mesure de votre choix. Comme les éléments de référence sont déjà censés être mesurés dans votre routine de mesure, vous devez seulement les mesurer après le remplacement de votre machine.

Nombre de palpages



La zone **Nombre de palpages** vous permet de spécifier le nombre de palpages que vous voulez utiliser lors de la mesure des sphères ou de séries de points ; vous pouvez

sélectionner ces types d'éléments dans les options **Mesurer 3 sphères** et **Mesurer 3 séries de points**. Voir la rubrique « [Options de mesures](#) ».

Semi-replacement



La case à cocher **Semi-replacement** vous permet de décider si PC-DMIS effectue une opération de **REPLACEMENT COMPLET** (SAUT DE MOUTON COMPLET) (case décochée) ou une opération de **REPLACEMENT PARTIEL** (SAUT DE MOUTON PARTIEL) (case cochée).

Le remplacement correspond au déplacement de la machine de mesure portable vers un nouvel emplacement.


- Si vous procédez à un remplacement complet (en décochant cette case), vous devez mesurer quelque chose avant de déplacer la machine portable, puis remesurer certains ou tous ces éléments une fois la machine déplacée. La remesure permet à PC-DMIS d'identifier le nouvel emplacement de la machine.
- Un semi-replacement (en cochant cette case) indique que vous déplacez la machine portable avant de mesurer les éléments de référence.

Routine de mesure de référence

Cette zone permet d'indiquer la routine de mesure à utiliser comme fichier de référence. Elle est activée si vous cliquez sur le bouton **Mesurer références**. Vous pouvez entrer le chemin complet d'accès au fichier de routine de mesure (.PRG) ou utiliser le bouton **Parcourir** pour naviguer dans la structure de dossier et faire une sélection.

Une fois un fichier sélectionné, les éléments disponibles pour une opération saut de mouton apparaissent dans la liste **Disponible**.

Listes Disponible et Utilisé

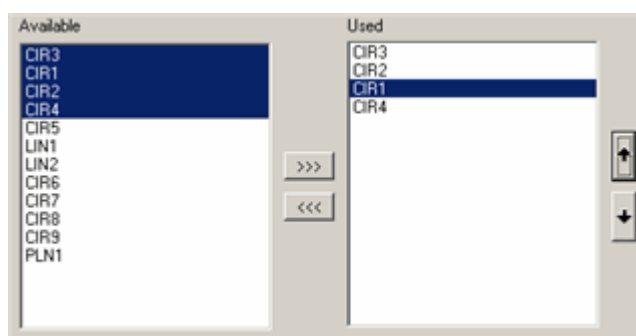

Listes Disponible et Utilisé

Les listes **Disponible** et **Utilisé** affichent des éléments de référence disponibles pour utilisation ou déjà choisis pour une opération saut de grenouille, respectivement.

 
Liste Disponible

Lorsque vous sélectionnez un fichier de routine de mesure à employer dans la zone **Routine de mesure réf**, les éléments disponibles dans ce fichier apparaissent dans la liste **Disponible**. Vous pouvez alors attribuer des éléments à l'opération saut de grenouille en cours en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton **>>>**.

Liste Utilisé


Les éléments attribués figurant dans la liste **Utilisé** sont mesurés si vous cliquez sur les boutons **Mesurer marqués** ou **Mesurer tout**, dans leur ordre d'apparition dans la liste **Utilisé**. Vous pouvez les supprimer de la liste **Utilisé** en cliquant sur le bouton **<<<**. Vous pouvez modifier l'ordre d'exécution d'un élément en le sélectionnant et en cliquant sur les boutons fléchés vers le haut ou vers le bas.

Mesurer marqués



Le bouton **Mesurer marqués** fonctionne seulement si vous sélectionnez d'abord l'option **Mesure des données**, dans la zone **Mesure des options**. Si vous cliquez sur ce bouton, une opération de Saut de mouton commence, utilisant seulement les éléments sélectionnés dans la liste **Utilisé**.

 Mesurer tout



Le bouton **Mesurer tout** ouvre la boîte de dialogue **Exécution**.

- Si vous sélectionnez **Mesurer 3 sphères**, **Mesurer 3 séries de points** ou **Mesurer 3 points**, cette boîte de dialogue vous demande de mesurer les trois éléments avant de déplacer la MMT. Une fois la machine déplacée, vous êtes invité à mesurer à nouveau ces éléments dans le même ordre.
- Si vous utilisez **Mesurer références**, la boîte de dialogue **Exécution** vous demande de mesurer tous les éléments de référence après avoir déplacé la MMT (mais pas avant).

La zone de résultats affiche la distance 3D entre les éléments, avant et après le déplacement de la MMT. Si vous considérez que ces résultats ne sont pas satisfaisants, vous pouvez mesurer à nouveau la dernière série d'éléments en cliquant sur le bouton **Remesurer**.



Si le processus de nouvelle mesure n'est pas satisfaisant, vous devez réinitialiser l'opération de saut de mouton et recommencer depuis le début. Ce problème se produisant sur tous les systèmes à saut de mouton, gardez-le en mémoire.

Zone Résultats

Results:	
Max Residual X:	0.00000
Max Residual Y:	0.27839
Max Residual Z:	0.27839
RMS Error:	0

Accept

Zone Résultats

La zone **Résultats** montre les déviations entre la première position de la machine et ses positions suivantes en affichant la distance 3D entre les éléments pris avant le déplacement de la MMT et ceux pris après.

Accepter

Accept

Après avoir renseigné la boîte de dialogue **Saut de grenouille / Réimplantation**, vous devez cliquer sur le bouton **Accepter** dans la zone **Résultats** pour que la transformation saut de grenouille soit utilisable. Cliquez sur **Accepter** pour ajouter la commande **LEAPFROG** à la routine de mesure. Si vous cliquez sur X dans l'angle supérieur droit au lieu du bouton **Accepter** ou si vous cliquez d'abord sur **OK**, la translation saut de grenouille est perdue.

Réinitialiser

Reset

Le bouton **Réinitialiser** supprime toute translation en ajoutant une commande **LEAPFROG/OFF** dans la fenêtre de modification.

OK

Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Saut de grenouille / Réimplantation**. Si vous cliquez sur ce bouton avant celui **Accepter**, la boîte de dialogue se ferme sans insérer la commande **LEAPFROG**.

Utilisation d'alignements d'ensemble

Vous pouvez utiliser des alignements d'ensemble pour les mesures importantes ou complexes afin de créer plusieurs stations dans un réseau commun. Pour ce faire, PC-DMIS déplace le même capteur à différentes positions autour de l'objet. Au fur et à mesure que vous prenez des mesures à partir de positions différentes de la station autour de l'objet, le logiciel regroupe les informations mesurées dans un même réseau. Quand toutes les stations appartiennent à un seul réseau, toutes les données de mesures font partie du même système de coordonnées.



Pour permettre cette fonctionnalité, l'option d'alignements d'ensemble doit être activée dans votre licence PC-DMIS.




PC-DMIS ne prend pas en charge les commandes d'alignement de saut de grenouille et d'ensemble dans la même routine de mesure.


Avant de prendre des mesures, vous devez décider bien avant d'employer plusieurs stations. Quand vous planifiez l'emplacement d'une station, prenez en compte les points suivants :

Pisteurs de planification de station et stations totales

1. Les points utilisés pour calculer un réseau doivent avoir des angles d'intersection raisonnables (40°-140°). Dans l'exemple, vous devez rechercher la station (2) quelque part entre les angles 40° et 140°, en relation avec la droite représentative entre la station (1) et les points communs mesurés.

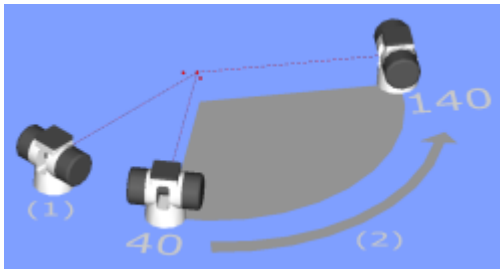

2. Les points utilisés pour calculer un réseau doivent être visibles pour plus d'une station (position). Dans l'exemple, la station (2) indiquée par la marque verte fonctionne, alors que la station (2) avec un X rouge ne fonctionne pas car la ligne de vue des éléments communs est bloquée.

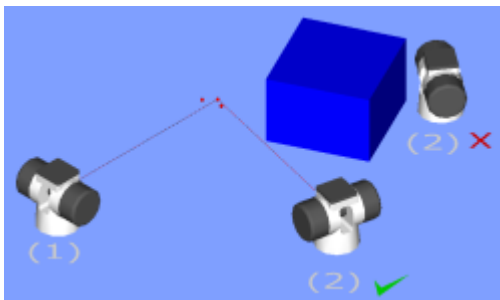

3. Les points d'objet et les points communs utilisés pour le calcul du réseau doivent rester stables pendant tout le processus de prise des mesures.
4. Évitez les emplacements de station dont la position ne varie pas de façon significative par rapport aux autres emplacements de stations.

L'ajustement d'ensemble est une optimisation de moindres carrés. Il prend les « regroupements » de pointages d'instruments (mesures de chaque point inclus dans l'alignement) et il fait des « ajustements » successifs aux paramètres du réseau jusqu'à ce qu'il y ait correspondance entre le modèle mathématique du réseau et les mesures réelles.

Un système peut contenir un ou plusieurs pisteurs que vous déplacez vers diverses stations. Une station est définie comme un emplacement auquel le pisteur est placé.

Création d'alignements d'ensemble


Sélectionnez l'option de menu **Insérer | Alignement | Ensemble** pour créer un alignement d'ensemble. Les rubriques suivantes présentent le processus de création d'alignements d'ensemble et de déplacement de stations dans l'alignement d'ensemble :

- [Ajout et suppression de stations](#)
- [Définition des options d'ajustement](#)
- [Configuration de l'alignement d'ensemble](#)
- [Résultats de l'alignement d'ensemble](#)
- [Texte de commande d'alignement d'ensemble](#)

- [Déplacement de stations d'alignements d'ensemble](#)

Ajout et suppression de stations

Pour ouvrir la boîte de dialogue **Gestionnaire de station**, dans **Alignement d'ensemble**, cliquez sur **Gestionnaire de station**. Vous pouvez aussi sélectionner l'option de menu **Pisteur | Gestion des stations** ou cliquez sur le nom de la station active dans la [barre d'état du pisteur](#).

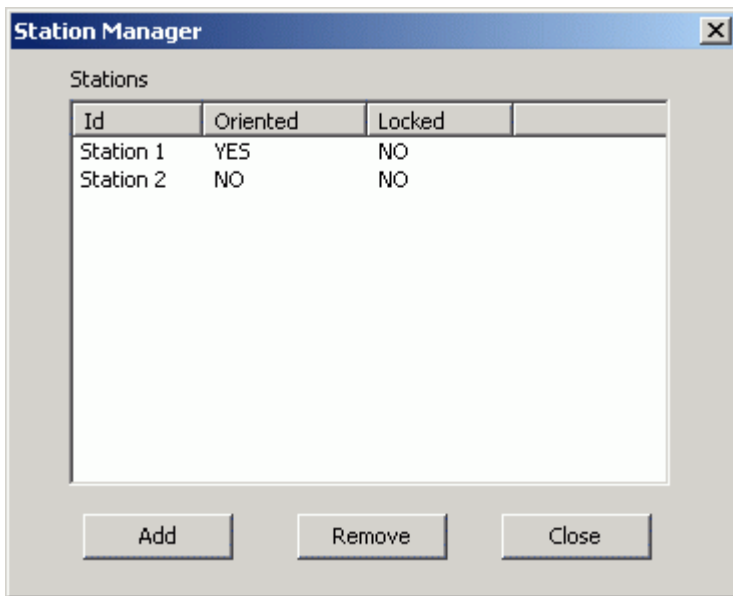


Boîte de dialogue Gestionnaire de station

- **Ajouter** - Ajoute une station à la liste **Stations** dans la routine de mesure.
- **Supprimer** - Supprime une station sélectionnée de la liste **Stations** et de la routine de mesure.
- **Orienté** - Lorsque la valeur est **YES** dans la colonne **Orienté**, l'emplacement et l'orientation de la station ont été calculés.
- **Verrouillé** - Si la valeur est **YES** dans la colonne **Verrouillé**, la station n'autorise pas d'autres mesures. Une station est verrouillée lorsque le pisteur quitte sa position.



L'astérisque en regard du nom de la station indique qu'elle est active. PC-DMIS accepte jusqu'à 99 stations dans un calcul d'alignement d'ensemble.

Configuration de l'alignement d'ensemble

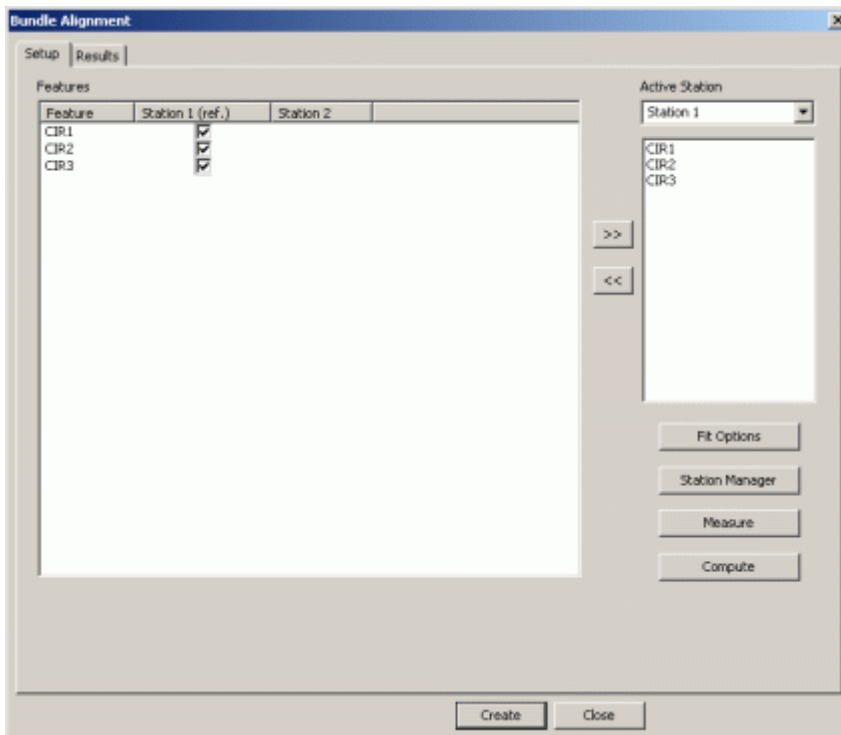

Boîte de dialogue Alignement ensemble - onglet Configuration

Pour configurer l'alignement d'ensemble, vous devez associer les éléments d'alignement d'ensemble qui seront mesurés par plusieurs stations Leica Tracker.

Pour ce faire :

1. Cochez les cases à côté des éléments d'alignement d'ensemble que vous voulez inclure dans l'alignement d'ensemble. Les éléments marqués seront inclus dans le calcul d'ensemble. S'il s'agit de la *première* station (référence), vous sélectionnez tous les éléments que vous mesurerez à l'étape 3. Seuls les éléments d'alignement d'ensemble ajoutés à la liste d'éléments **Station active** sont mesurés quand vous cliquez sur **Mesurer**.



En cliquant sur le nom de la station en haut de la colonne, vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les éléments sous cette colonne.


2. Sélectionnez la station suivante à utiliser dans la zone déroulante **Station active**. Les éléments d'alignement d'ensemble peuvent être mesurés par certaines ou toutes les stations.



Les stations verrouillées ne peuvent pas être sélectionnées comme stations actives.

3. Pour définir les éléments qui seront mesurés par la **station active** lorsque vous cliquez sur **Mesurer**, sélectionnez-les dans la liste **Éléments** et cliquez sur le bouton Dépl droite . Ils sont ajoutés à la liste pour la **station active**. Pour supprimer des éléments de la liste d'éléments **Station active**, sélectionnez-les et cliquez sur le bouton Dépl gauche .
4. Cliquez sur **Mesurer** pour lancer la mesure des éléments sélectionnés depuis la **station active**. L'alignement d'ensemble est recalculé au terme de la dernière mesure.
5. Voir les [résultats de l'alignement d'ensemble](#) dans l'onglet **Résultats**.
6. Pour recalculer l'alignement d'ensemble, cliquez sur **Calculer**. Ceci est uniquement nécessaire lorsque vous n'êtes pas satisfait des [résultats de l'alignement d'ensemble](#) et souhaitez modifier certains paramètres, comme les éléments à inclure (cases à cocher dans la zone de liste multicolonne **Éléments**) ou des réglages des [options d'ajustement](#) (comme un réseau équilibré). Le calcul est alors à nouveau effectué en fonction des paramètres modifiés, sans nouvelle mesure.

Résultats de l'alignement d'ensemble

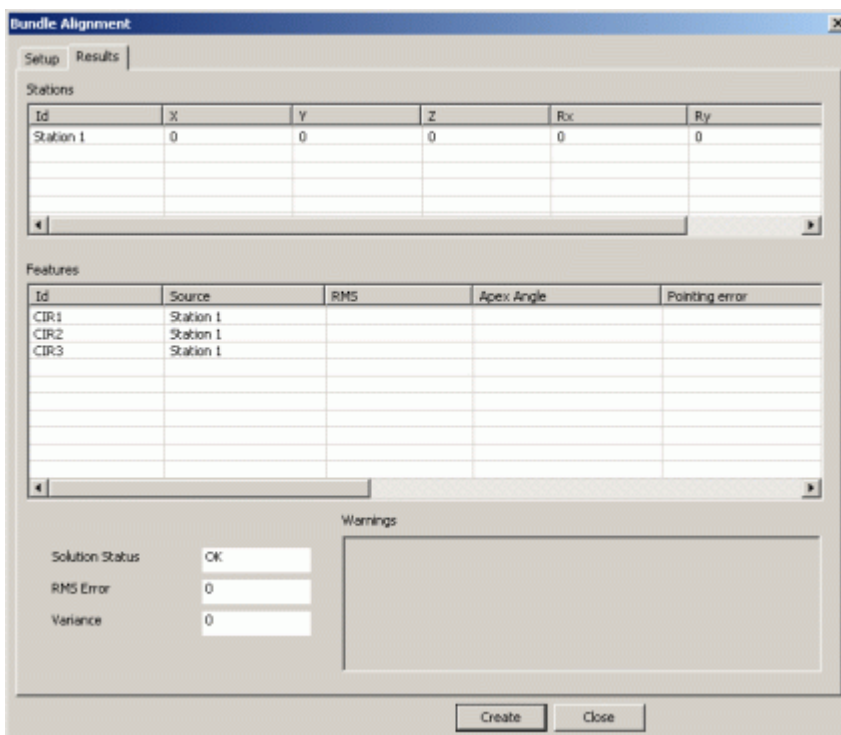

Boîte de dialogue Alignement ensemble - onglet Résultats

Après avoir mesuré et calculé l'alignement d'ensemble configuré, vous pouvez vérifier les résultats dans l'onglet **Résultats**. Si vous en êtes satisfait, cliquez sur **Créer** pour insérer l'alignement dans la routine de mesure. L'alignement est exécuté tel que défini lors de l'exécution normale de la routine de mesure.

Interprétation des résultats de l'alignement d'ensemble :

Stations

- **ID** - Nom de la station du pisteur Leica.
- **XYZ** - Montre la position translatée de la station par rapport à la station d'origine.
- **Rx Ry Rz** - Montre les rotations autour des axes x, y et z de la station d'origine.

Éléments

- **ID** - Nom de l'élément de la routine de mesure.
- **Source** - Nom de la station depuis laquelle l'élément d'alignement d'ensemble a été à l'origine mesuré.
- **RMS** - Erreur quadratique moyenne de l'élément d'alignement d'ensemble donné.
- **Angle Apex** - Angle le plus grand entre deux observations d'un élément d'alignement d'ensemble mesuré. Si un élément d'alignement d'ensemble est mesuré depuis plus de deux pisteurs, l'angle le plus proche de 90° est pris comme angle Apex.
- **Erreur de pointage** - Il s'agit d'une mesure de l'erreur d'angle pour un élément d'alignement d'ensemble donné.
- **XYZ** - Affiche l'emplacement XYZ de l'élément d'alignement d'ensemble.
- **Écart XYZ** - Ces valeurs indiquent l'écart depuis la mesure prise depuis chaque station individuelle par rapport à la valeur best fit correspondante.
- **Écart 3D** - Cette valeur indique l'ampleur de l'écart XYZ.

Statut solution : il équivaut à **OK** ou **FAILED** pour indiquer si l'algorithme a pu ou non résoudre l'alignement d'ensemble.


Erreur RMS - Erreur RMS totale de tous les éléments d'alignement d'ensemble.

Variation - Variation de tous les éléments d'alignement d'ensemble combinés.

Avertissements - Des messages spécifiques sont fournis pour aider à adapter la solution d'alignement d'ensemble.

Définition des options d'ajustement

Pour ouvrir la boîte de dialogue **Options d'ajustement**, dans la boîte de dialogue **Alignement ensemble**, cliquez sur **Options d'ajustement**.

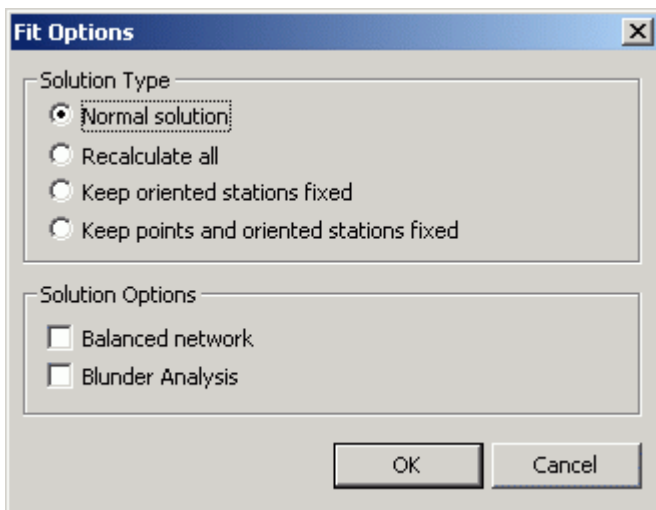

Boîte de dialogue Options d'ajustement

En général, les options par défaut (ci-dessous) sont utilisées. Sélectionnez des options parmi celles qui suivent pour déterminer comment la solution d'alignement d'ensemble est calculée.

- **Solution normale** : cette option calcule l'orientation de chaque station et de chaque « élément d'alignement d'ensemble » en fonction de l'orientation actuelle des stations et des « éléments d'alignement d'ensemble » courants.
- **Recalculer tout** : cette option recalcule l'orientation des « éléments d'alignement d'ensemble » et les stations. Cette option ignore l'orientation des stations et les « éléments d'alignement d'ensemble » courants.
- **Laisser fixes les stations orientées** : les stations déjà orientées ne changent pas et seule la dernière est recalculée. Les « éléments d'alignement d'ensemble » courants sont recalculés.
- **Laisser fixes les points et les stations orientées** : les stations mesurées auparavant ainsi que les « éléments d'alignement d'ensemble » courants restent fixes.
- **Réseau équilibré** : cette case à cocher équilibre le système pour qu'une station ne soit pas limitée à être l'origine.
- **Analyse d'erreurs** : cette case à cocher fait en sorte que le programme d'ensemble affiche les résultats d'orientation tels que calculés par les calculs approximatifs, avant que tout ajustement soit effectué. C'est le moment idéal de détecter des erreurs, parce qu'elles déforment les paramètres (coordonnées et paramètres de station). Plus les erreurs sont détectées tôt, mieux elles peuvent être identifiées.

Texte de commande d'alignement d'ensemble



```
BUNDLE ALIGN/ID = 1, SHOW DETAIL = TOG1
FIT OPTIONS/TYPE = TOG2, BALANCED = TOG3, BLUNDER ANALYSIS =
TOG4
MEASURE FEATURES/PNT1, PNT2, PNT3,
BUNDLED FEATURES/
STATION = 1, PNT1, PNT2, PNT3, PNT4,
STATION = 2, PNT1, PNT2, PNT3, ,
STATION = 3, PNT1, PNT2, PNT4, ,
STATION =
```

- **ID** : cette zone indique le numéro de la station active. Il s'agit de la station depuis laquelle les éléments d'alignement d'ensemble seront mesurés.
- **TOG1** (SHOW DETAIL = **YES/NO**) : quand cette valeur est définie à **YES**, une liste détaillée de l'alignement d'ensemble apparaît dans la fenêtre de modification. Par défaut, cette valeur est **NO**, et les options d'adaptation (FIT OPTIONS) ne sont donc pas affichées.
- **TOG2** (FIT OPTIONS/TYPE = **type**) : Choisissez l'une des quatre options d'ajustement disponibles : **NORMAL**, **POINTS ET STATIONS FIXED**, **RECALCULER TOUT** et **STATIONS FIXES**. Voir « [Définition des options d'ajustement](#) ».
- **TOG3** (BALANCED = **OFF/ON**) : Lorsque cette valeur est **ON**, une solution réseau équilibrée est utilisée. Par défaut, cette valeur est **OFF**. Voir « [Définition des options d'ajustement](#) ».
- **TOG4** (ANALYSE D'ERREUR = **OFF/ON**) - Lorsque cette valeur est fixée à **ON**, une analyse des erreurs est effectuée. Par défaut, cette valeur est **OFF**. Voir « [Définition des options d'ajustement](#) ».
- **MEASURE FEATURES** : répertorie les éléments d'alignement d'ensemble qui seront mesurés pour le numéro de la station active.
- **BUNDLED FEATURES** : répertorie les stations et les éléments d'alignement d'ensemble inclus dans les calculs d'alignement d'ensemble.

Déplacement de stations d'alignements d'ensemble

Pour déplacer une nouvelle station d'alignement d'ensemble :


1. Mesurez tous les éléments mesurables depuis la première position du pisteur.
2. Créez une station de l'une des façons suivantes :

- Sélectionnez l'option **Pisteur | Gestion des stations**.
 - Cliquez sur le nom de la station dans la [barre d'état du pisteur](#).
3. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une nouvelle station à la liste **Stations** et cliquez sur **Fermer**.



Si vous utilisez des points, vérifiez que la compensation du palpeur est désactivée avant d'insérer une commande d'alignement d'ensemble.


4. Sélectionnez l'option de menu **Insérer | Alignement | Ensemble** pour insérer une commande d'alignement d'ensemble. Tous les éléments pouvant être réduits à un point, comme des points, des cercles et des sphères, sont affichés sous Station 1 et peuvent être sélectionnés pour faire partie de l'alignement d'ensemble.

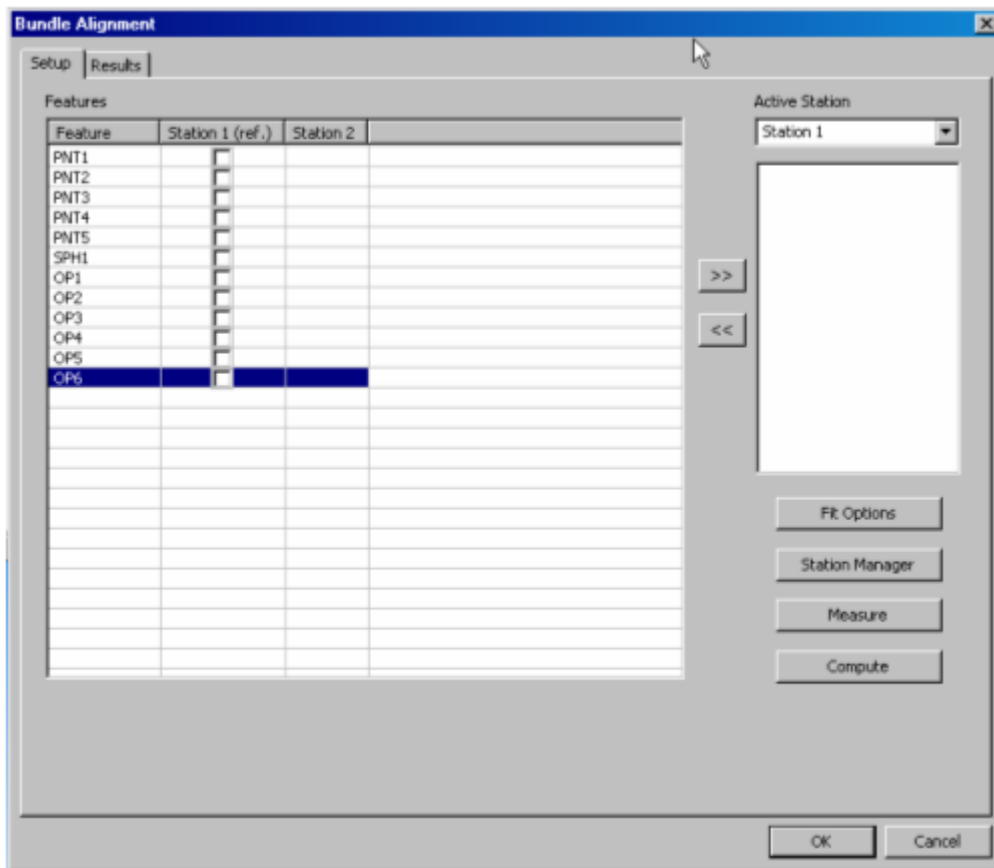

Exemple de la boîte de dialogue Alignement d'ensemble montrant les éléments mesurés sous Station 1

5. Sélectionnez la station suivante (créée à l'étape 3) à laquelle vous allez déplacer le pisteur depuis la zone mixte **Station active**.
6. Cochez les cases à côté des éléments dans la colonne de la première position du pisteur que vous voulez utiliser pour l'alignement d'ensemble à la prochaine position de la station.

7. Cliquez sur  pour ajouter les éléments sélectionnés à la liste **Station active** pour la station suivante.

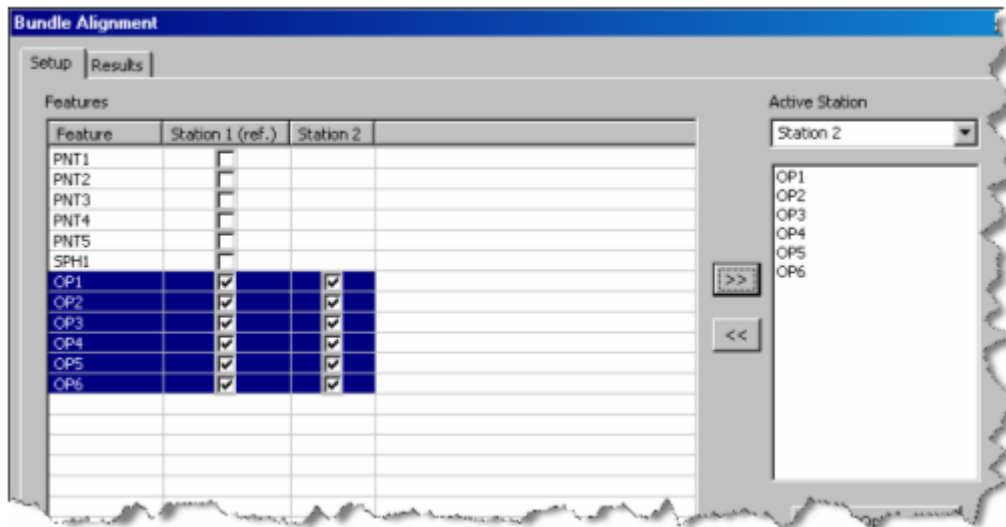

Exemple d'éléments sélectionnés de la première station ajoutée à la station active suivante

8. Déplacez physiquement la station du pisteur à la nouvelle position **Station active**.
9. Cliquez sur **Mesurer** ; la boîte de dialogue **Options de mode exécution** vous guide à travers les mesures d'alignement d'ensemble disponibles pour la nouvelle **station active**.



La barre d'état indique si la station n'est pas encore orientée dans le réseau d'ensemble en la mettant en évidence en rouge comme suit :



10. Analysez les résultats dans l'onglet « [Résultats](#) » une fois tous les éléments requis mesurés. Les résultats pour les éléments mesurés indiquent la station source, l'orientation, les erreurs RMS et la variation.

Bundle Alignment

Setup Results

Stations

Id	X	Y	Z	Rx	Ry	Rz
Station 1	0	0	0	0	0	0
Station 2	979.45	4990.867	-56.441	0.983	-1.051	-165.466

Features

Id	Source	RMS	Apex Angle	Pointing error	X	Y	Z	Dev X	Dev Y	Dev Z	Dev 3D
OP1	Station 1				220.003	180.004	48.57	0.019	-0.02	-0.007	0.028
OP1	Station 2				220.009	179.969	48.606	0.012	0.015	-0.042	0.046
OP1	Bundled	0.038	149.401	0.046	220.021	179.984	48.564				
OP2	Station 1				245.998	164.975	48.61	-0.001	0.006	0.001	0.006
OP2	Station 2				246.014	164.989	48.586	-0.017	-0.007	0.025	0.031
OP2	Bundled	0.023	148.744	0.031	245.997	164.982	48.611				
OP3	Station 1				246.007	134.976	48.611	0.013	-0.009	-0.002	0.016
OP3	Station 2				246.028	134.962	48.615	-0.008	0.004	-0.007	0.011
OP3	Bundled	0.014	148.542	0.016	246.021	134.967	48.608				
OP4	Station 1				220.024	119.955	48.611	-0.002	0.004	0.008	0.009
OP4	Station 2				220.024	119.96	48.618	-0.002	-0.001	0	0.002

Warnings

Solution Status OK

RMS Error 0.022

Variance 2.046

OK Cancel

Exemple de l'onglet Résultats après la mesure d'éléments depuis la nouvelle station active

- Si **Statut solution** affiche OK, cliquez sur **OK** pour insérer une commande d'alignement d'ensemble dans la routine de mesure. La nouvelle station est désormais orientée et disponible dans le réseau.



 
Si besoin est, vous pouvez exclure certains éléments du calcul d'ensemble et les recalculer dans l'onglet **Configurer**.

- Suivez les étapes précédentes si vous allez à la position de la station suivante.

Mesure d'éléments

Éléments mesurés

L'ajout d'éléments mesurés avec des dispositifs portables s'effectue généralement via [l'interface de Quick Start](#).



Interface de Quick Start montrant la barre d'outils Mesurer

Lorsque vous effectuez des palpées sur la pièce, PC-DMIS en interprète le nombre, les vecteurs de palpée, etc. afin de déterminer l'élément à ajouter à la routine de mesure.

Les éléments mesurés pris en charge sont : point, droite, plan, cercle, cylindre, sphère, tore, logement oblong et logement carré. Dans la barre d'outils **Mesurer**, vous pouvez aussi ajouter des [scannings manuels](#) ou créer des éléments en mode estimation. Pour plus d'informations sur la mesure de logements carrés, voir « [Remarque sur les logements carrés](#) ».

Pour des informations détaillées sur la création d'éléments mesurés, voir « Insertion d'éléments mesurés » dans la documentation PC-DMIS CMM. Vous trouverez plus d'informations sur les éléments mesurés au chapitre « Création d'éléments mesurés » de la documentation PC-DMIS Core.

Eléments auto

Vous pouvez aussi créer des éléments automatiques à l'aide de dispositifs portables.

Pour en savoir plus, voir « Création d'éléments automatiques » dans la documentation PC-DMIS CMM. Vous trouverez plus d'informations sur les éléments automatiques au chapitre « Création d'éléments automatiques » de la documentation PC-DMIS Core.



Les éléments QuickFeature permettent d'ajouter des éléments automatiques sans utiliser aucune boîte de dialogue. Pour des informations, voir « Création d'éléments QuickFeature » dans la documentation PC-DMIS Core.

Interface de Quick Start pour les pisteurs

L'interface de Quick Start est principalement la même pour tous les dispositifs, sauf les pisteurs. Pour ce dispositif, elle inclut une case à cocher **Projet**. Pour le reste des détails sur l'interface de Quick Start, voir la rubrique « [Interface de Quick Start](#) ».

Case à cocher **Projet**

La case à cocher **Projet** (par défaut décochée) est disponible sur les pisteurs Portable pour Leica et Station totale TDRA6000. Cette case à cocher permet la projection sur l'élément (plan) référencé dans la liste déroulante **Nom**.



Cette case à cocher est uniquement disponible si la tâche de mesure est définie à **POINT** et si la liste **Élément de référence** à l'entrée **Type** définie à **ÉLÉMENT**.

Si la case **Projet** est décochée (par défaut), le logiciel ne projette pas le point mais le compense à la place selon les réglages de compensation active.



PC-DMIS fonctionnait de la même façon dans les versions antérieures à 2012 si le logiciel était installé pour TDRA (réglage d'interface LeicaTPS), avec la tâche de mesure définie à POINT et le type de référence à ÉLÉMENT. La case à cocher **Projet** dans Portable permet désormais aussi la projection du point sur l'élément de référence.

Remarque sur les logements carrés

Lors de la mesure des logements carrés, il est important que les palpages soient pris dans le sens horaire ou anti-horaire, dans l'ordre autour du logement. Par exemple, un logement carré avec cinq palpages doit en avoir deux sur le premier côté et un sur les trois côtés restants, dans l'ordre autour du logement.

Dans le cas de six palpages, deux doivent être l'un à côté de l'autre sur le premier côté, un sur le suivant, deux sur le suivant et un sur le dernier. Les palpages doivent être strictement dans le sens horaire ou anti-horaire.

Remarque sur le type d'épaisseur : aucune

Lors de la mesure d'éléments automatiques avec une machine à bras portable, le type d'épaisseur « Aucune » applique encore la valeur d'épaisseur indiquée. PC-DMIS applique l'épaisseur aux mesures de style tige.

Lorsque vous utilisez un palpeur de tige pour les mesures, vous vous servez de la tige cylindrique d'un palpeur pour effectuer la mesure, au lieu du contact du palpeur. Pour ce faire, vous devez d'abord définir des palpages exemples. PC-DMIS peut ensuite utiliser la tige pour déterminer l'emplacement de l'élément pris en charge (cercles, ellipses, logements et encoches) à l'aide de la tige.

Création de cercles d'un seul point

Les dispositifs portables prennent un seul palpement sur l'élément pour créer un cercle mesuré. Il s'agit d'un « cercle de point unique ». Ceci est utile lorsque vous tentez de mesurer un alésage avec un palpeur dont la taille de la sphère est supérieure au diamètre de l'alésage. Dans ce cas, le palpeur ne rentre pas entièrement dans l'alésage pour effectuer les trois palpements minimum requis. Comme solution, PC-DMIS crée l'élément à l'intersection du plan de travail (ou plan de projection si un plan mesuré est actuellement actif) et de la sphère du palpeur.


Vous pouvez créer des cercles mesurés ou automatiques d'un seul point :

- Pour créer un cercle mesuré d'un seul point, voir « [Création d'un cercle mesuré de point unique](#) ».
- Pour créer un cercle automatique d'un seul point, voir « [Création d'un cercle automatique de point unique](#) ».

Quand un plan mesuré n'est pas disponible


Si un plan mesuré n'est pas disponible, PC-DMIS affiche un message.

- Si vous choisissez **Non**, le type d'élément de référence est par défaut PLAN DE TRAVAIL.
- Si vous choisissez **Oui**, PC-DMIS affiche le Quick Start pour le mode de mesure de plan afin de définir l'élément de référence approprié.

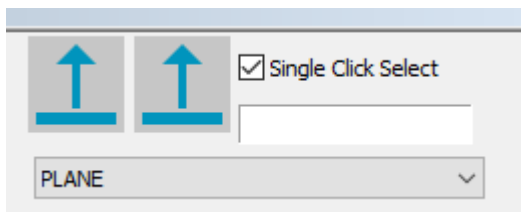

Boîte de dialogue Quick Start pour le mode Mesurer plan


Une fois le plan terminé, la boîte de dialogue **Quick Start** revient au mode de cercle mesuré. PC-DMIS Portable ajoute automatiquement le plan mesuré à la liste des noms d'éléments de référence et le met en surbrillance dans la fenêtre de modification.

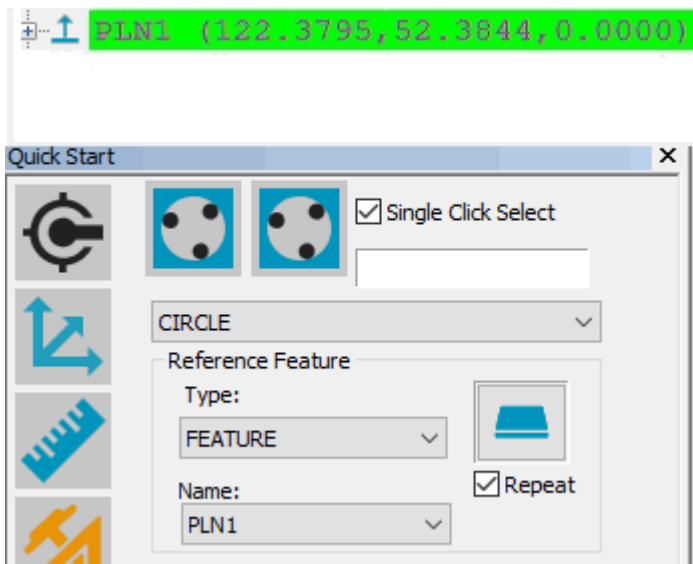

Plan mesuré ajouté à la liste des noms d'éléments de référence dans la fenêtre de modification

Création d'un cercle mesuré de point unique

1. Sélectionnez **Afficher | Autres fenêtres | Quick Start** pour accéder à l'[interface de Quick Start](#). Les cercles mesurés de point unique ne fonctionnent pas avec une autre méthode de création.
2. Dans la barre d'outils **Mesurer**, sous **Mesure de cercle**, sélectionnez l'option **Mesure de cercle de point unique**.

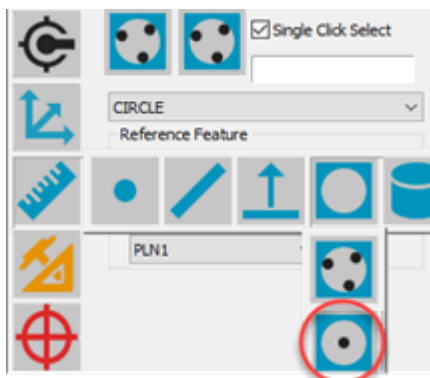


Icône Mesure de cercle de point unique

3. Placez le palpeur dans l'alésage et prenez un seul palpage. PC-DMIS active le bouton **Terminer**.
4. Cliquez sur **Terminer**. PC-DMIS crée l'élément à l'intersection du plan de travail (ou plan de projection si un plan mesuré est actuellement actif) et de la sphère du palpeur. Pour plus d'informations, voir « [Fonctionnement](#) » ci-dessous.



N'oubliez pas que le calcul se fait à l'intersection du contact du palpeur avec le plan de travail ou le plan de projection. Si la sphère du palpeur est trop haute ou trop basse, PC-DMIS génère un message d'erreur indiquant que l'élément a échoué. Sachez également que les alésages de mesure qui sont beaucoup plus petits que le diamètre du palpeur entraînent moins de précision dans le diamètre du cercle qui en résulte.

Fonctionnement :

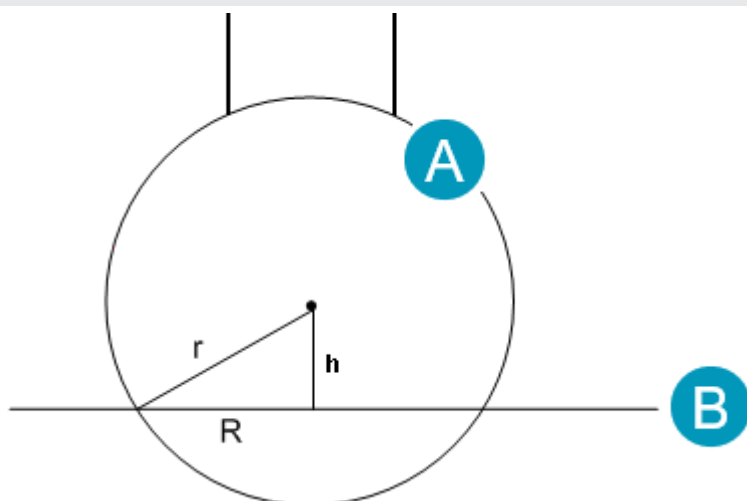

Vue latérale du plan de travail et de la sphère du palpeur

A - Sphère du palpeur

B - Plan de travail

h - Hauteur du centre de la sphère au plan de travail

R - Rayon du cercle mesuré

r - Rayon de la sphère de palpeur

$$R = \sqrt{r^2 - h^2}$$



Si la sphère du palpeur est si haute que r est inférieur à h , le calcul de l'intersection échoue et PC-DMIS ne résout pas le cercle. Si le centre de la sphère est en dessous du plan de travail (B), PC-DMIS ne résout pas non plus le cercle.

Création d'un cercle automatique de point unique

Lorsque vous créez un cercle mesuré de point unique, le contact de la bille doit être plus grand que l'alésage que vous mesurez, et le centre du contact du palpeur ne doit pas traverser le plan de référence quand vous créez un cercle automatique de point unique.

Cette procédure se sert de la boîte de dialogue **Élément automatique** et requiert un plan de référence pour la surface contenant l'alésage comme élément exemple.



Pour les cercles automatiques de point unique, vérifiez que vous avez décoché ces cases dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Options de configuration (Modifier | Préférences | Configuration)** :

- Utiliser le widget de stratégie de mesure
- Utiliser l'éditeur de stratégie de mesure

Pour créer un cercle automatique de point unique, procédez comme suit :

1. Créez un plan pour la surface contenant l'alésage.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Élément automatique** pour un cercle automatique (**Insérer | Élément | Auto | Cercle**).
3. Cliquez sur un alésage dans la CAO pour définir les valeurs nominales pour le cercle.
4. Dans l'onglet **Propriétés des palpings exemples de contact**, sélectionnez **Élément exemple**.
5. Dans la liste **Élément exemple**, sélectionnez le plan de référence pour la surface contenant l'alésage.
6. Dans l'onglet **Propriétés de parcours de contact**, entrez 1 comme valeur pour **Palpages** et 0 pour **Profondeur**.
7. Cliquez sur **Créer** pour créer le cercle automatique, puis sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue.

Une fois le premier cercle automatique de point unique défini, vous pouvez appuyer sur Maj et cliquer afin de définir d'autres cercles sur cette surface.

Création de logements mesurés avec deux points



Bouton Logement oblong à deux points mesuré (gauche)
Bouton Logement carré à deux points mesuré (droite)

Comme pour la création de [cercles mesurés de point unique](#), les dispositifs portables peuvent aussi créer un logement carré ou oblong en prenant seulement deux palpements, un à chaque extrémité du logement. On les qualifie de logements à « deux points ». Ceci est utile lorsque vous tentez de mesurer un logement avec un palpeur dont la taille de la sphère est supérieure au diamètre du logement et que cette sphère ne rentre donc pas entièrement dans le logement en question pour effectuer le nombre minimum habituel de palpements requis pour un logement mesuré. Dans ce cas, PC-DMIS crée l'élément à l'intersection du plan de travail (ou plan de projection si un plan mesuré est actuellement actif) et de la sphère du palpeur.



Pour plus d'informations, voir « [Quand un plan mesuré n'est pas disponible](#) ».

Pour créer un logement mesuré à deux points, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Afficher | Autres fenêtres | Quick Start** pour accéder à l'[interface de Quick Start](#).
2. Dans la barre d'outils **Mesurer**, cliquez sur le bouton **Logement oblong à deux points mesuré**  ou **Logement carré à deux points mesuré** .



Vous n'avez pas à utiliser l'interface de Quick Start. Si vous le voulez, vous pouvez vous contenter de cliquer sur le logement oblong désiré dans la barre d'outils **Éléments mesurés**. Cependant, cette rubrique suppose que vous utilisez l'interface de Quick Start.

3. Placez le palpeur aussi bas que possible à l'une des extrémités du logement et prenez un palpement. Celui-ci doit être sur l'hémisphère inférieur de la sphère du palpeur.
4. Placez le palpeur aussi bas que possible dans l'autre extrémité du logement et prenez un palpement. Celui-ci doit être sur l'hémisphère inférieur de la sphère du palpeur.
 - Si la sphère du palpeur coupe correctement le plan de travail (ou le plan de projection) avec les deux palpements, PC-DMIS active le bouton **Terminer**.
 - Si le premier palpement n'a pas correctement coupé le plan de travail ou le plan de projection, PC-DMIS affiche un message indiquant « Palpage 1 hors de portée ».
 - Si le premier palpement a coupé le plan de travail ou de référence correctement mais pas le second, le message indique « Palpage 2 hors de portée ».

Si vous recevez l'un de ces messages d'erreur, vous devez reprendre les deux palpages. Vous devez adapter votre plan de travail ou votre plan de projection pour que l'intersection correcte se produise avec la sphère du palpeur.


5. Cliquez sur **Terminer**. PC-DMIS crée l'élément à l'intersection du plan de travail (ou plan de projection si un plan mesuré est actuellement actif) et de la sphère du palpeur (voir « [Fonctionnement](#) » ci-dessous).

- La largeur du logement est fonction de la quantité de sphère du palpeur qui coupe le plan de travail ou de projection quand le palpeur entre en contact avec l'élément de la pièce.
- La longueur du logement est fonction de la distance entre les deux points du logement.



N'oubliez pas que le calcul se fait à l'intersection de la sphère du palpeur avec le plan de travail ou le plan de projection. Si la sphère du palpeur est trop haute (elle ne coupe pas du tout le plan) ou trop basse (le palpement se trouve sur l'hémisphère supérieur ou plus haut), PC-DMIS génère alors un message d'erreur pour indiquer que l'élément a échoué.

Fonctionnement :

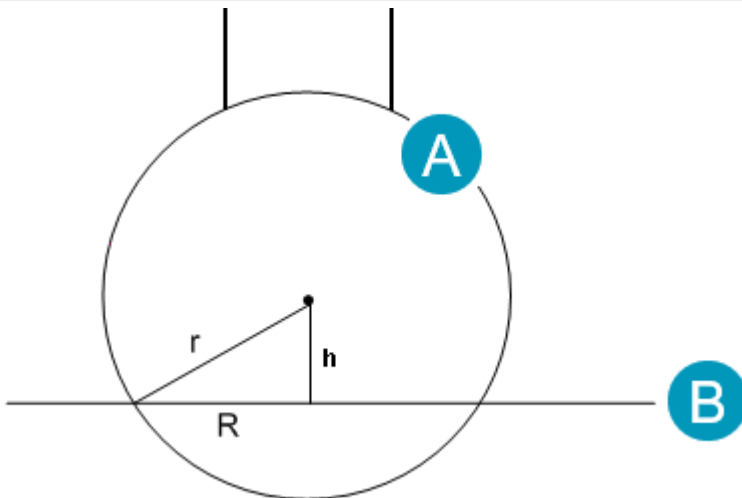

Vue latérale du plan de travail et de la sphère du palpeur

A - Sphère du palpeur

B - plan de travail

h - hauteur du centre de la sphère au plan de travail

R - rayon du logement mesuré. La largeur du logement est deux fois cette valeur.

r - rayon de la sphère de palpeur

$$R = \sqrt{r^2 - h^2}$$



Si la sphère du palpeur est si haute que r est inférieur à h , le calcul de l'intersection échoue et PC-DMIS ne résout pas le logement. Si le centre de la sphère est au-dessous du plan de travail (B), PC-DMIS ne résout pas non plus le logement.

Scanning avec le palpeur mécanique portable

PC-DMIS Portable vous permet de scanner des éléments à l'aide de l'une des six méthodes de scanning manuel. Les points mesurés sont regroupés dès qu'ils sont lus par le contrôleur lors du processus de scanning. Une fois le scanning terminé, PC-DMIS vous permet de réduire les données recueillies en fonction de la méthode de scanning choisie. Pour que ces types de scanning soient disponibles, PC-DMIS doit être configuré pour utiliser un palpeur mécanique.

Pour créer des scannings manuels, dans la barre d'outils **Modes palpeur**, passez PC-

DMIS en **mode manuel** () et sélectionnez l'un des types de scanning manuel disponibles dans le sous-menu **Scanning (Insérer | Scanning)**. Ces modes sont :

- [Distance fixe](#)
- [Temps / distance fixes](#)
- [Temps fixe](#)
- [Axe de solide](#)
- [Multisection](#)
- [Forme libre manuelle](#)

La boîte de dialogue appropriée de scanning manuel s'ouvre.

Pour des informations sur les options disponibles dans la boîte de dialogue **Scanning**, voir « Fonctions communes de la boîte de dialogue Scanning » au chapitre « Scanning de votre pièce » de la documentation PC-DMIS Core.

Quand vous créez des éléments automatiques, vous pouvez utiliser le scanning manuel pour prendre des palpées exemples. Pour des informations, voir « [Scanning pour des exemples de palpées d'un élément automatique](#) ».

Règles pour les scannings manuels

Cette rubrique traite des règles pour le scanning manuel à l'aide d'un palpeur mécanique sur un périphérique portable.

Règles générales pour les scannings manuels

Cette section mentionne les règles que vous devez suivre pour que la compensation du scanning manuel se fasse correctement et plus rapidement sur les dispositifs à bras.

- Aucun axe ne doit être verrouillé pendant le scanning. PC-DMIS exécute le scanning en faisant passer le palpeur sur l'emplacement de l'**axe de solide** entré au clavier. Chaque fois que le palpeur coupe ce plan, le dispositif à bras effectue un relevé et le transmet à PC-DMIS.
- Pour ce type de scanning, vous devez entrer les valeurs du **VecInit** et du **VecDir** dans le **système de coordonnées de la pièce**. L'opération est requise pour tenir compte de l'emplacement de l'**axe de solide**. L'opération est requise pour tenir compte de l'emplacement de l'axe de solide.
- Veillez à entrer l'**axe de solide** dans le **système de coordonnées de la pièce**.

Dans le cas de plusieurs lignes de scannings manuels, il est conseillé d'inverser une ligne de scanning sur deux.

Par exemple (suite du scanning de la sphère décrit plus haut) :

1. Commencez le scanning le long de la surface dans la direction +X.
2. Passez à la ligne suivante et scannez le long de l'axe -X.
3. Continuez de changer la direction du scanning selon les besoins. Les algorithmes internes dépendent de la régularité et risquent de donner de mauvais résultats si vous ne suivez pas le schéma.

Limites de compensation

Avec un scanning de distance fixe, de temps/distance fixe et de temps fixe, PC-DMIS vous permet d'effectuer automatiquement des palpages manuels en trois dimensions et dans n'importe quelle direction. Cette approche est utile pour des scannings avec un dispositif manuel (comme un bras Romer ou Faro) dont les axes ne peuvent pas être verrouillés.

Sachant que vous pouvez déplacer le palpeur dans n'importe quelle direction, PC-DMIS ne peut pas déterminer avec exactitude la compensation correcte du palpeur (ou les vecteurs de départ et de direction) à partir des données mesurées.

Deux solutions s'offrent à vous pour les limites de compensation :

- *Si des surfaces CAO existent*, vous pouvez sélectionner **RECHERCHER VAL NOM** dans la liste **Valeurs nominales**. PC-DMIS tente alors de rechercher les valeurs nominales pour chaque point mesuré dans le scanning. Si les valeurs nominales sont trouvées, le point est alors compensé le long du vecteur trouvé, ce qui permet une bonne compensation ; dans le cas contraire, il reste au centre de la boule.
- *S'il n'existe pas de surfaces CAO*, la compensation de palpeur n'a pas lieu. Toutes les données restent au centre de la boule sans compensation du palpeur.

Scanning pour des palpées exemples d'un élément automatique

Si vous mesurez un élément automatique qui utilise des *palpées exemples* (Les *palpées exemples* aident PC-DMIS à trouver le plan dans lequel se trouve un élément (comme un cercle) ou les plans composant un élément (comme une droite ou un coin), PC-DMIS vous demande de prendre ces palpées exemples lors de l'exécution de la routine de mesure. Toutefois, au lieu de relever seulement quelques palpées avec votre bras portable, vous pouvez désormais scanner la surface avec le palpeur afin d'obtenir rapidement plusieurs palpées sur chaque surface. La précision s'en trouve alors améliorée.

Certains éléments, comme un cercle automatique, possèdent un seul plan exemple. D'autres éléments automatiques, comme le point d'angle ou de coin automatique, possèdent plusieurs plans exemples. Pour scanner une surface, appuyez sur le bouton de votre machine portable qui commence à récupérer des palpées du contrôleur, puis passez le palpeur sur la surface autant de temps que souhaité ; PC-DMIS lira alors plusieurs palpées. PC-DMIS lit plusieurs palpées. Lorsque vous relâchez le bouton et terminez le scanning de la surface, PC-DMIS vous demande d'effectuer le prochain lot de palpées exemples sur la surface suivante. Poursuivez ce processus jusqu'à ce que tous les palpées exemples soient scannés sur toutes les surfaces.

Règles de scanning de palpées d'échantillons

- Vous ne pouvez pas scanner plusieurs plans d'échantillons dans un même segment de scanning. En d'autres termes, vous ne pouvez pas scanner des palpées d'échantillons autour des coins. Lorsque vous scannez plusieurs palpées, chaque scanning doit demeurer sur une même surface. Si un élément requiert des palpées d'échantillons à partir de plusieurs surfaces, comme un élément de point de coin utilisant trois surfaces, chacune d'elles doit posséder son propre scanning.
- Vous ne pouvez pas scanner des palpées d'échantillons, puis mesurer un élément à l'aide du même segment de scanning. Lorsque vous scannez des palpées d'échantillons avant de scanner l'élément pour le mesurer, vous devez effectuer un segment de scanning pour chaque surface requérant des palpées d'échantillons, puis un segment de scanning distinct pour la mesure actuelle de l'élément.
- Lorsque vous scannez l'élément, et non les palpées d'échantillons, sa mesure peut avoir lieu dans un même scanning. Par exemple, pour un logement carré automatique, vous scannez les quatre côtés dans un segment continu.

Pour obtenir des informations sur les éléments automatiques et les palpées exemples, voir le chapitre « Création d'éléments automatiques » de la documentation PC-DMIS Core.

Définition des entrées pour un scanning avec un palpeur mécanique

Dans l'éditeur de réglages de PC-DMIS, plusieurs entrées contrôlent quand et comment des points sont lus à partir du contrôleur de votre bras portable. Les entrées suivantes figurent dans la section **HardProbeScanningInFeatures** :

- **MinDeltaBetweenPointsInMM** - Définit la distance minimum (en millimètres) que le palpeur doit parcourir avant qu'un nouveau palpage soit envoyé du contrôleur à PC-DMIS.
- **MinTimeDeltaBetweenPointsInMilliseconds** - Définit le temps minimum (en millisecondes) qui doit s'écouler avant que PC-DMIS effectue un nouveau palpage.
- **MaxPointsForAFeature** - Définit le nombre maximum de points requis pour un élément. Tous les points lus dans PC-DMIS à partir du contrôleur au-delà de ce nombre maximum sont ignorés.

Pour des informations sur ces entrées, lancez l'éditeur de réglages PC-DMIS et appuyez sur F1 pour accéder à l'aide en ligne. Parcourez ensuite les rubriques appropriées.

Exécution d'un scanning manuel de distance fixe

La méthode de distance fixe de scanning vous permet de réduire les données mesurées en entrant une valeur de distance dans la zone **Distance entre palpages**. PC-DMIS commence au premier palpage et réduit le scanning en supprimant les palpages plus proches que la distance spécifiée. La réduction de palpages se fait à mesure de l'arrivée des données de la machine. PC-DMIS conserve seulement les points séparés par une distance *supérieure* aux incréments spécifiés.




Si vous avez spécifié un incrément de 0,5, PC-DMIS conserve uniquement les palpages qui se trouvent au moins à 0,5 unité de distance les uns des autres. Les autres palpages fournis par le contrôleur sont ignorés.

Pour des informations sur les autres contrôles de cet onglet, voir la rubrique « Fonctions communes de la boîte de dialogue Scanning » au chapitre « Scanning de votre pièce » de la documentation PC-DMIS Core.

Pour créer un scanning de distance fixe (écart) :

1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Distance fixe** afin d'ouvrir la boîte de dialogue **ÉCART FIXE**.

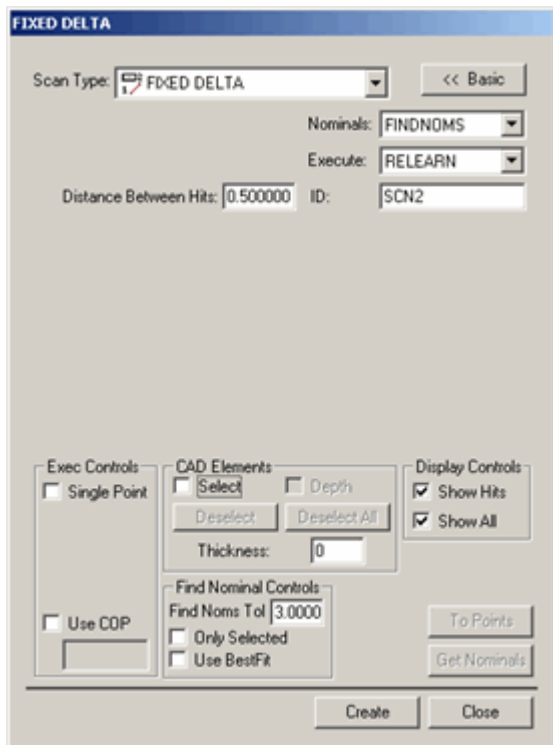

Boîte de dialogue Écart fixe

2. Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone **ID** si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.
3. Dans la zone **Distance entre palpages**, entrez la distance que le palpeur devra parcourir avant que PC-DMIS effectue un palpage. Il s'agit de la distance 3D entre les points. Si vous entrez 5 par exemple et que l'unité de mesure est le millimètre, le palpeur doit se déplacer d'au moins 5 mm depuis le dernier point avant que PC-DMIS accepte un palpage du contrôleur.
4. Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une tolérance **de recherche de valeurs nominales** dans la zone **de contrôle**. Cette valeur détermine à quelle distance le point central de la boule peut se trouver de l'emplacement CAO nominal.
5. Définissez toute autre option si nécessaire.
6. Cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning de base.
7. Exécutez votre routine de mesure. Quand PC-DMIS exécute le scanning, la boîte de dialogue **Options d'exécution** s'ouvre et PC-DMIS attend que les données arrivent du contrôleur.
8. Faites glisser manuellement le palpeur sur la surface à scanner. PC-DMIS accepte des palpages du contrôleur séparés par une distance supérieure à celle définie dans la zone **Distance entre palpages**.


Exécution d'un scanning manuel de temps/distance fixe

La méthode de scanning temps/Distance fixe (écart variable) vous permet de réduire le nombre de palpées pris dans un scanning. Pour ce faire, indiquez la distance que doit parcourir le palpeur et le temps qui doit s'écouler avant que PC-DMIS puisse accepter plus de palpées du contrôleur.

Pour des informations sur les autres contrôles de cet onglet, voir la rubrique « Fonctions communes de la boîte de dialogue Scanning » au chapitre « Scanning de votre pièce » de la documentation PC-DMIS Core.


Pour créer un scanning de temps/distance fixe (écart variable) :

1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Temps/Distance fixe** afin d'ouvrir la boîte de dialogue **ÉCART VARIABLE**.

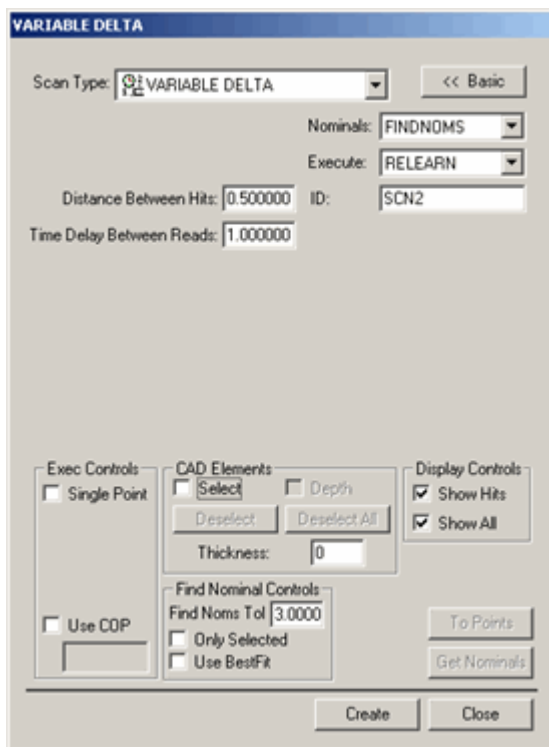


Boîte de dialogue Écart variable

2. Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone **ID** si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.

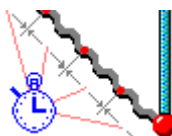

3. Dans la zone **Retard entre lectures**, entrez le temps en secondes devant s'écouler avant que PC-DMIS prenne un palpée.

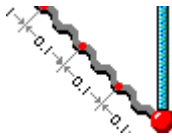

4. Dans la zone **Distance entre palpations**, entrez la distance que le palpeur doit parcourir avant que PC-DMIS effectue un palpement. Il s'agit de la distance 3D entre les points. Si vous entrez 5 par exemple et que l'unité de mesure est le millimètre, le palpeur doit se déplacer d'au moins 5 mm depuis le dernier point avant que PC-DMIS accepte un palpement du contrôleur.
5. Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une tolérance **de recherche de valeurs nominales** dans la zone **Trouver contrôles nominaux**. Cette valeur détermine à quelle distance de l'emplacement CAO nominal le point central de la boule peut se trouver.
6. Définissez toute autre option si nécessaire.
7. Cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning de base.
8. Exécutez votre routine de mesure. Quand PC-DMIS exécute le scanning, la boîte de dialogue **Options d'exécution** s'ouvre et PC-DMIS attend que les données arrivent du contrôleur.
9. Faites glisser manuellement le palpeur sur la surface à scanner. PC-DMIS vérifie le temps écoulé et la distance parcourue par le palpeur. Chaque fois que le temps et la distance dépassent les valeurs indiquées, il accepte un palpement du contrôleur.

Scanning manuel de Quick Start



Vous pouvez aussi lancer l'exécution d'un scanning variable depuis l'interface de **Quick Start** en cliquant sur le bouton **Scanning** dans la barre d'outils **Mesurer**. PC-DMIS vous invite à prendre des palpements pour le scanning manuel. Une fois les palpements effectués, cliquez sur **Fin** pour ajouter le scanning manuel (écart variable) à la routine de mesure.

Exécution d'un scanning manuel de temps fixe

La méthode de temps fixe de scanning vous permet de réduire les données scannées en entrant un incrément de temps dans la zone **Retard entre lectures**. PC-DMIS commence au premier palpement et réduit le scanning en supprimant les palpements qui sont lus plus vite que le temps spécifié.



Si vous choisissez un incrément de temps de 0,05 seconde, PC-DMIS ne conserve que les palpements du contrôleur mesurés à un intervalle d'au moins 0,05 seconde. Tous les autres palpements sont exclus du scanning.

Pour des informations sur les autres contrôles de cet onglet, voir la rubrique « Fonctions communes de la boîte de dialogue Scanning » au chapitre « Scanning de votre pièce » de la documentation PC-DMIS Core.


Pour créer un scanning de temps fixe (écart de temps) :

1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Temps fixe** afin d'ouvrir la boîte de dialogue **ÉCART TEMPS**.



Boîte de dialogue Écart temporel

2. Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone **ID** si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.

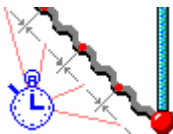

3. Dans la zone **Retard entre lectures**, entrez le temps en secondes devant s'écouler avant que PC-DMIS effectue un palpage.
4. Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une tolérance **de recherche de valeurs nominales** dans la zone **de contrôle**. Cette valeur détermine à quelle distance le point central de la boule peut se trouver de l'emplacement CAO nominal.
5. Définissez toute autre option si nécessaire.
6. Cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning de base.
7. Exécutez votre routine de mesure. Quand PC-DMIS exécute le scanning, la boîte de dialogue **Options d'exécution** s'ouvre et PC-DMIS attend que les données arrivent du contrôleur.

8. Faites glisser manuellement le palpeur sur la surface à scanner. Chaque fois que le temps écoulé dépasse les valeurs indiquées dans la zone Retard entre lectures, PC-DMIS accepte un palpement du contrôleur.

Exécution d'un scanning manuel d'axe de solide

La méthode d'axe de solide de scanning vous permet de scanner une pièce en spécifiant un plan de coupe sur un axe et en faisant passer le palpeur à travers le plan de coupe. Lors du scanning de la pièce, vous devez faire en sorte que le palpeur et le plan de coupe défini s'entrecroisent autant de fois que nécessaire. PC-DMIS suit alors cette procédure :

1. PC-DMIS reçoit les données du contrôleur et détermine les deux palpements de données les plus proches du plan de coupe de chaque côté durant l'entrecroisement.
2. PC-DMIS forme ensuite une droite entre les deux palpements pour percer le plan de coupe.
3. Le point ainsi percé devient un palpement sur le plan de coupe.


Cette opération s'effectue chaque fois que vous traversez un plan de coupe ; vous obtenez ainsi tous les palpements qui existent sur le plan de coupe.

Appliquez cette méthode pour inspecter plusieurs droites (RACCORD) de scanning en spécifiant un incrément pour l'emplacement du plan de coupe. Après avoir scanné la première ligne, PC-DMIS transfère le plan de coupe à l'emplacement suivant en ajoutant l'emplacement courant à l'incrément. Vous pouvez ainsi continuer le scanning sur la ligne suivante au nouvel emplacement du plan de coupe.

Pour des informations sur les autres contrôles de cet onglet, voir la rubrique « Fonctions communes de la boîte de dialogue Scanning » au chapitre « Scanning de votre pièce » de la documentation PC-DMIS Core.


Pour créer un scanning d'axe de solide :

1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Axe de solide** afin d'ouvrir la boîte de dialogue **AXE DE SOLIDE**.

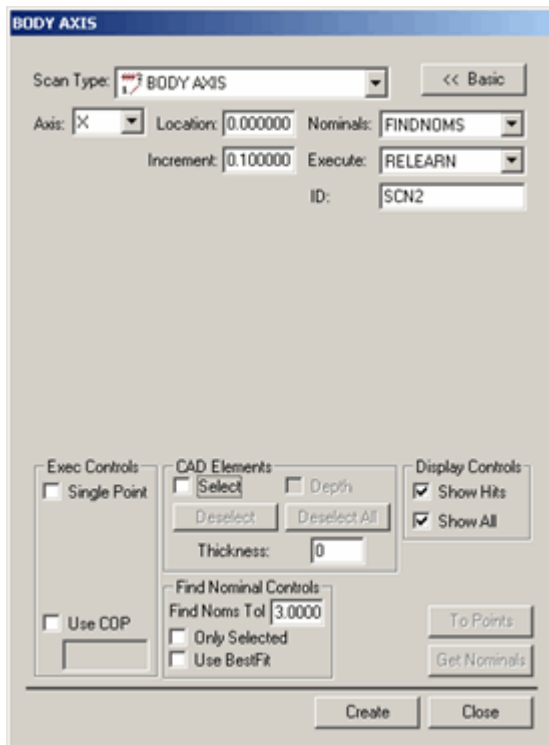

Boîte de dialogue Axe de solide

2. Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone **ID** si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.
3. Dans la liste **Axe**, sélectionnez un axe. Les axes disponibles sont X, Y et Z. Le plan de coupe que traversera votre palpeur sera parallèle à cet axe.
4. Dans la zone **Emplacement**, indiquez une distance à partir de l'axe défini où se trouvera le plan de coupe.

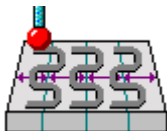

5. Dans la zone **Incrément**, indiquez la distance séparant des plans si vous allez scanner plusieurs plans.
6. Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une tolérance **de recherche de valeurs nominales** dans la zone **de contrôle**. Cette valeur détermine à quelle distance le point central de la boule peut se trouver de l'emplacement CAO nominal.
7. Définissez toute autre option si nécessaire.
8. Cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning de base.
9. Exécutez votre routine de mesure. Quand PC-DMIS exécute le scanning, la boîte de dialogue **Options d'exécution** s'ouvre et PC-DMIS attend que les données arrivent du contrôleur.
10. Faites glisser manuellement le palpeur vers l'avant et vers l'arrière sur la surface à scanner. Lorsque le palpeur s'approche d'un plan de coupe défini, vous entendez un son continu dont le volume augmente jusqu'à ce que le palpeur traverse le plan. Ce

signal sonore vous aide à savoir à quel point le palpeur est proche d'un plan de coupe. PC-DMIS accepte les palpées du contrôleur chaque fois que le palpeur traverse le plan défini.

Exécution d'un scanning manuel multisection

La méthode Multisection de scanning fonctionne comme celle de scanning manuel d'[axe de solide](#), à l'exception de ce qui suit :

- Il peut traverser plusieurs sections.

Les sections sont des zones (plans ou cercles) de votre pièce qui, si elles sont traversées par le palpeur, relèvent un point à cet endroit.

- Il ne doit pas être parallèle à l'axe X, Y ou Z.

Pour des informations sur les autres contrôles de cet onglet, voir la rubrique « Fonctions communes de la boîte de dialogue Scanning » au chapitre « Scanning de votre pièce » de la documentation PC-DMIS Core.

Pour créer un scanning multisection :


1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Multisection** afin d'ouvrir la boîte de dialogue **MULTISECTION**.



Boîte de dialogue Multisection


2. Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone **ID** si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.
3. Dans la liste **Type de section**, choisissez le type des sections à scanner. Les types disponibles sont les suivants :

- Plans parallèles

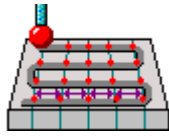


- Les sections sont des plans passant par votre pièce. Chaque fois que le palpeur traverse l'un de ces plans, PC-DMIS enregistre un palpement. Les plans sont relatifs au point de départ et au vecteur de direction. Si vous sélectionnez ce type, définissez le vecteur du plan initial dans la zone **Vecteurs initiaux**.

- Plans radiaux

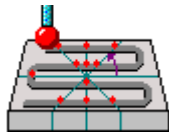

- Ces sections sont des plans partant du point de départ. Chaque fois que le palpeur traverse l'un de ces plans, PC-DMIS effectue un palpement. Si vous sélectionnez ce type, définissez deux vecteurs dans la zone **Vecteurs initiaux** : le vecteur du plan initial (VecPlan) et le vecteur autour duquel les plans pivotent (VecAxe).

- Cercles concentriques

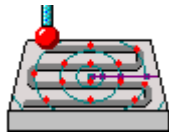

- Ces sections sont des cercles concentriques avec des diamètres augmentant et centrés autour du point de départ. Chaque fois que le palpeur traverse un cercle, PC-DMIS effectue un palpement. Si vous sélectionnez ce type, définissez un vecteur dans la zone **Vecteurs initiaux** qui indique le plan dans lequel se trouve le cercle (VecAxe).

4. Dans la zone **Nombre de sections**, entrez le nombre de sections que votre scanning doit comporter.
5. Si vous choisissez au moins deux sections, indiquez l'incrément les séparant dans la zone **Incrément**. Pour des plans parallèles et des cercles, il s'agit de la distance entre des emplacements. Pour des plans radiaux, cette valeur désigne un angle. PC-DMIS espace automatiquement les sections sur la pièce.
6. Définissez le point de départ du scanning. Dans la zone **Point de départ**, entrez les valeurs **X**, **Y** et **Z** ou cliquez sur votre pièce pour que PC-DMIS sélectionne le point de départ dans le dessin CAO. Les sections sont calculées à partir de ce point temporaire en fonction de la valeur d'incrément.

7. Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une **tolérance de recherche de valeurs nominales** dans la zone **Recherche de contrôles nominaux**. Cette valeur détermine à quelle distance le point central de la boule peut se trouver de l'emplacement CAO nominal.
8. Définissez toute autre option si nécessaire.
9. Cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning de base.
10. Exécutez votre routine de mesure. Quand PC-DMIS exécute le scanning, la boîte de dialogue **Options d'exécution** s'ouvre et PC-DMIS attend que les données arrivent du contrôleur.
11. Faites glisser manuellement le palpeur sur la surface à scanner. Lorsque le palpeur s'approche de chaque section, vous entendez un son continu dont le volume augmente jusqu'à ce que le palpeur traverse la section. Ce signal sonore vous aide à savoir à quel point le palpeur est proche du croisement avec une section. PC-DMIS accepte les palpées du contrôleur chaque fois que le palpeur traverse la ou les sections définies.

Exécution d'un scanning manuel de forme libre

Le scanning manuel de forme libre vous permet de créer un scanning de forme libre avec un palpeur mécanique. Vous n'avez pas besoin de vecteur initial ou de direction, contrairement à de nombreux autres scannings manuels. Comme pour son homologue CND, il suffit pour créer un scanning de forme libre de cliquer sur des points sur la surface à scanner.

Pour des informations sur les autres contrôles de cet onglet, voir la rubrique « Fonctions communes de la boîte de dialogue Scanning » au chapitre « Scanning de votre pièce » de la documentation PC-DMIS Core.

Pour créer un scanning de forme libre manuel :

1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Forme libre manuelle** pour ouvrir la boîte de dialogue **FORME LIBRE MANUELLE**.



Boîte de dialogue Forme libre manuelle

2. Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone **ID** si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.
3. Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une tolérance **de recherche de valeurs nominales** dans la zone **de contrôle**. Cette valeur détermine à quelle distance le point central de la boule peut se trouver de l'emplacement CAO nominal.
4. Cliquez sur la surface de la pièce dans la fenêtre d'affichage graphique afin de définir le parcours du scanning. À chaque clic, un point orange apparaît sur le dessin de la pièce. Chaque nouveau point est relié au point précédent par une droite orange.
5. Dès que vous avez assez de points pour le scanning, cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning dans la fenêtre de modification.

Scanning avec un palpeur laser portable

PC-DMIS vous permet de scanner manuellement la surface de votre pièce dans un nuage de points (NDP). Les nuages de points vous permettent de réaliser des opérations les concernant et d'ajouter des éléments automatiques laser à votre routine de mesure. Vous pouvez effectuer un scanning de palpeur laser portable avec un scanner laser, qui est pris en charge par RDS (comme les scanners intégrés AS1 et AS1-XL, le scanner HP-L/CMS ou le scanner Leica LAS/LAS-XL), ou bien utiliser un Leica T-Scan.

- Pour des informations sur la configuration et l'utilisation d'un palpeur laser HP-L/CMS, voir le chapitre « Mise en route » de la documentation PC-DMIS Laser.
- À partir de PC-DMIS 2026.1 et RDS version 6.6, le capteur AS1 peut renvoyer les valeurs d'intensité de nuage de points. Pour des informations sur le filtrage en fonction de l'intensité de nuage de points, voir la section « Intensité » à la rubrique « FILTRE » de la documentation PC-DMIS Laser.
- Pour des informations sur l'utilisation du scanner laser Leica LAS, voir « [Exemple de flux de travail de scanning LAS](#) » dans cette documentation.
- Pour des informations sur la configuration et l'utilisation de scanners Leica T-Scan, voir « [Utilisation d'un pisteur laser Leica](#) » dans cette documentation.

Création d'un scanning manuel

Pour lancer le scanning en mode apprentissage, procédez comme suit :

1. [facultatif] Pour ajouter vos données scannées dans un nuage de points, vous devez ajouter une commande CAO dans votre routine de mesure. Pour ce faire, sélectionnez l'option **Insérer | Élément nuage de points** ou cliquez sur le bouton **Nuage de points** dans la barre d'outils **Nuage de points**.



Si vous commencez un scanning sans avoir d'abord créé une commande COP, PC-DMIS crée automatiquement un élément COP pour les données scannées.

2. Configurez le filtre de droite et d'autres réglages de scanning requis dans la boîte de dialogue **Réglages de la collecte de données du laser (Opération | Nuage de points | Collecte de données)**. Pour des détails sur cette boîte de dialogue, voir


« Réglages de la collecte de données du laser » dans la documentation PC-DMIS Laser.

3. Scannez la surface du ou des éléments. Ceci peut demander plusieurs passages. Le logiciel montre en temps réel les bandes scannées dans la fenêtre d'affichage graphique. Si vous utilisez un COP existant, PC-DMIS vous demande de le vider.
4. Sélectionnez des éléments automatiques dans le nuage de points, comme décrit dans la rubrique « Extraction d'éléments automatiques de nuages de points » de la documentation PC-DMIS Laser. Quand vous créez un élément automatique, PC-DMIS extrait le nuage de points pour l'élément et l'insère dans l'onglet **Propriétés de scanning laser** de la boîte de dialogue **Élément auto laser**.

Zoom auto et rotation auto

Quand vous scannez avec un bras portable ou un pisteur laser, PC-DMIS fait pivoter et zoome automatiquement le nuage de points en temps réel dans la fenêtre d'affichage graphique pour montrer la vue correcte.

Pour ce faire, cochez la case **Rotation auto** et choisissez les options **Zoom** dans l'onglet **Propriétés d'affichage scanning laser** de la boîte à outils palpeur (**Afficher | Autres fenêtres | Boîte à outils palpeur**).

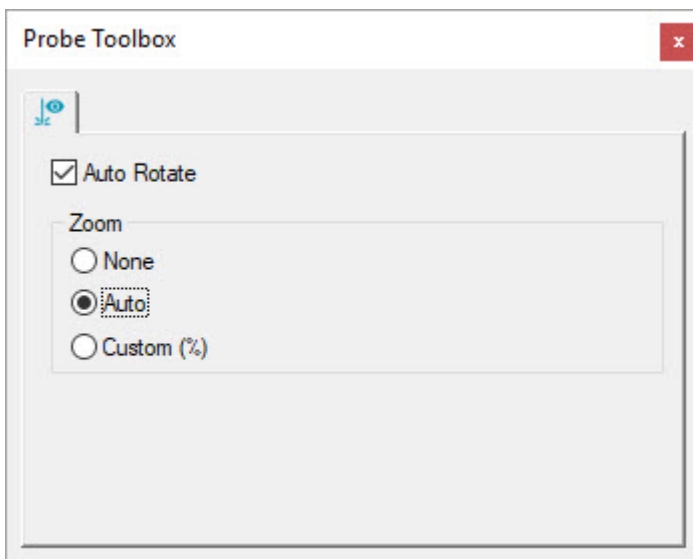

Boîte à outils palpeur - Onglet Propriétés d'affichage scanning laser avec les options Rotation auto et Zoom auto sélectionnées


PC-DMIS active par défaut les options **Rotation auto** et **Auto** dans la section **Zoom**.

Case à cocher **Rotation auto** - Quand vous cochez cette case, le nuage de points pivote automatiquement dans la fenêtre d'affichage graphique selon l'orientation de la ligne laser. La rotation se produit même quand vous n'êtes pas en train de scanner. Vous pouvez ainsi positionner la ligne de scanning sur la pièce avant un passage. Quand elle est décochée, aucune rotation n'a lieu dans la fenêtre d'affichage graphique lors du scanning laser.

Section **Zoom** - Vous disposez de trois options :


Aucun - Désactive le zoom auto. Le logiciel utilise le dernier réglage de zoom manuel défini par l'utilisateur pour afficher le scanning du nuage de points dans la fenêtre d'affichage graphique.

Auto - Si vous sélectionnez cette option, la fenêtre d'affichage graphique fait un zoom avant centré au milieu de la ligne de scanning laser. Quand vous poursuivez le scanning de la pièce, la fenêtre fait un zoom arrière pour montrer les données de nuage de points collectées.

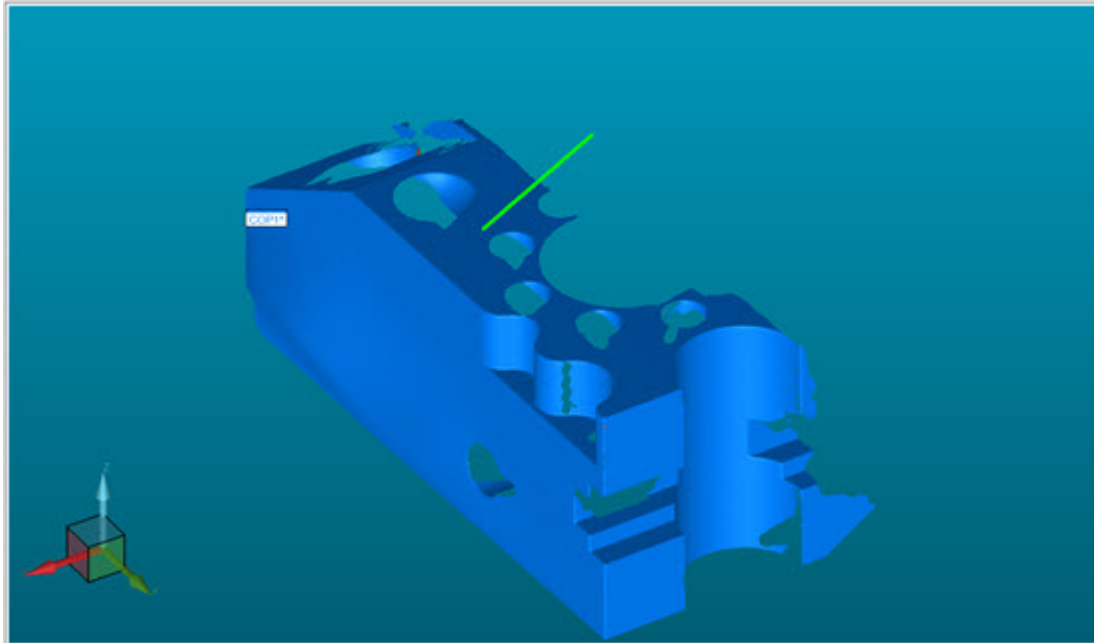

Exemple de la fenêtre d'affichage graphique montrant la ligne de scanning avec l'option Zoom auto sélectionnée


Personnalisé (%) - Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez définir le pourcentage de zoom. 100 % indique que le facteur de zoom est défini à l'aide d'une taille de pièce réelle (ratio 1:1). Vous pouvez définir un pourcentage de zoom supérieur pour obtenir une vue plus détaillée du scanning, ou inférieur pour voir plus du nuage de points à une taille réduite. Par exemple, 50 % correspond à la moitié de la taille.

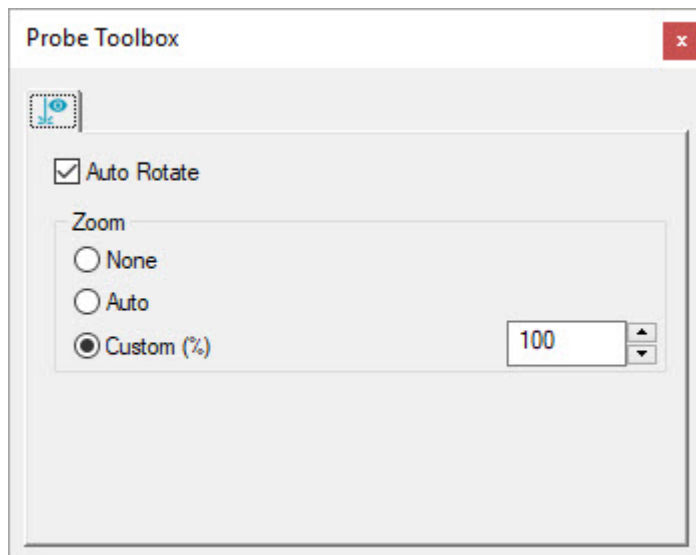

Exemple de la boîte à outils palpeur montrant l'onglet Propriétés d'affichage scanning laser avec les options Rotation auto et Zoom personnalisé (%) sélectionnées

Définition des options du palpeur Leica T-Scan

Vous pouvez définir les propriétés des scanners Leica T-Scan depuis l'onglet **Options du palpeur** de la boîte de dialogue **Réglages des paramètres (Modifier | Préférences | Paramètres)**.

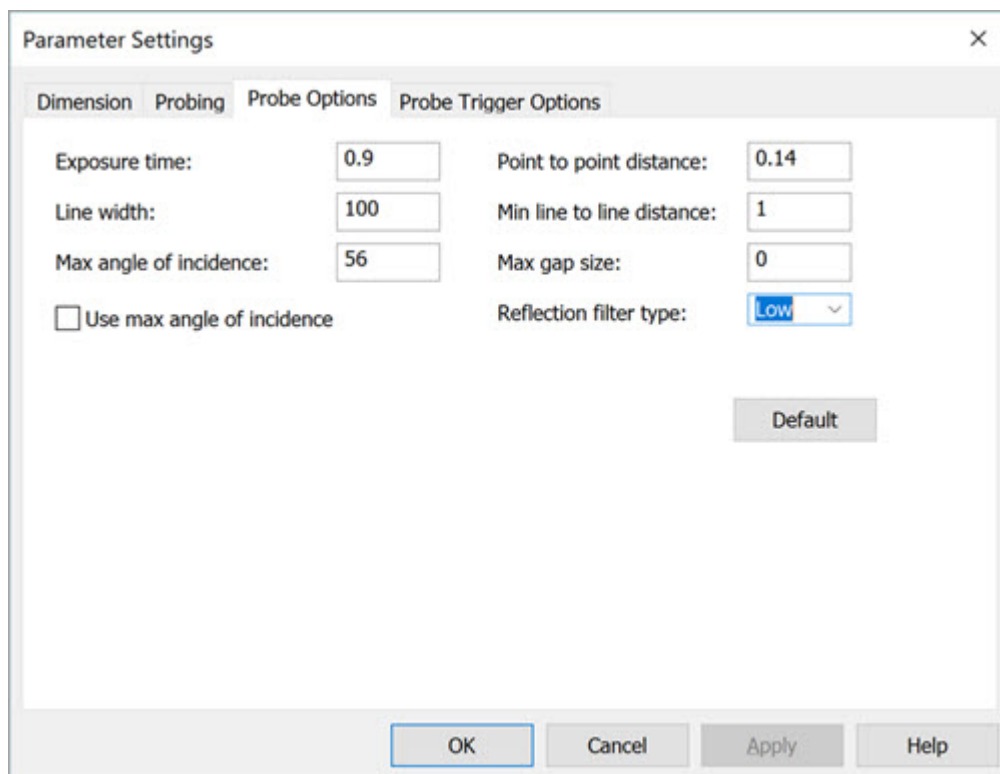

Boîte de dialogue Réglages des paramètres – onglet Options du palpeur

Les options disponibles sont :

Temps d'exposition - Cette option définit le temps que prend la caméra de T-Scan pour l'exposition. Vous pouvez régler le temps d'exposition selon l'objet que vous voulez mesurer. Pour les objets clairs, prenez des temps d'exposition courts (entre 0,25 et 5 ms). Pour les objets foncés, prenez des temps d'exposition plus longs (jusqu'à 20 ms).

Largeur de ligne - Vous pouvez réduire la largeur de ligne de scanning jusqu'à 40 % de la largeur maximum. Si vous choisissez une largeur de ligne inférieure, vous pouvez réduire la fréquence de ligne.

Angle d'incidence max - Cette option définit l'angle maximum d'incidence entre le rayon laser et la surface de l'objet. Le logiciel de l'interface T-Scan rejette tout point mesuré dépassant cette valeur. Plus la valeur est faible, moins le logiciel récupère de données, mais la qualité des données est accrue.

Case à cocher **Utiliser l'angle d'incidence** - Cochez cette case pour appliquer un filtre aux données. Le filtre supprime les points mesurés avec un angle d'incidence dépassant la valeur **Angle d'incidence max** indiquée. Le fonctionnement de ce filtre est décrit dans la description **Angle d'incidence max** ci-dessus.

Distance entre points - Cette option indique la distance séparant deux points consécutifs dans une ligne de scanning. Les valeurs valides sont comprises entre 0,035 et 10 mm inclus.

Distance min entre droites - Cette option indique la distance minimum séparant deux lignes de scanning consécutives. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 50 mm inclus.

Taille d'écart max - Si des écarts apparaissent dans une ligne de scanning, ils peuvent être comblés automatiquement via interpolation. Cette option indique la taille d'écart maximum jusqu'à laquelle le logiciel comble automatiquement un écart.

Type de filtre de réflexion - Les options disponibles sont : **Standard**, **Faible**, **Moyen** et **Élevé**. Sélectionnez le réglage correspondant le mieux aux propriétés réfléchissantes de votre objet.

Bouton **Par défaut** - Cliquez dessus pour réinitialiser les options dans l'onglet **Options du palpeur** à leurs valeurs par défaut.

Une fois vos modifications faites, cliquez sur le bouton **Appliquer**. PC-DMIS ajoute les réglages dans votre routine de mesure. Vous pouvez voir que PC-DMIS a ajouté les réglages **Options du palpeur** à votre routine de mesure dans la fenêtre de modification :



```
OPTIONPROBE/, PT2PTDISTANCE=0.14, LINE2LINEDIST=1,
```

```
MAXANGLE=56, USEMAXANGLE=1, FILTERTYPE=1, EXPOSURETIME=  
0.9,
```

```
MAXGAPSIZE=0, LINEWIDTH=100
```


Interfaces des pisteurs ATS600 et ATS800

Les pisteurs ATS600 et ATS800 se connectent à PC-DMIS à l'aide de leur interface LeicaLMF. Vous pouvez sélectionner l'interface LeicaLMF du pisteur ATS600 ou ATS800 depuis l'option **Modifier | Sélectionner le fichier d'environnement | Portable | Pisteur | Pisteur ATS600 LeicaLMF** ou **Modifier | Sélectionner le fichier d'environnement | Portable | Pisteur | Pisteur ATS800 LeicaLMF**.

Vous pouvez prendre des mesures avec un palpeur réflecteur, ou utiliser un palpeur de surface pour prendre des palpées sans réflecteur.

Boîte de dialogue Scanning de zone, menu et options de la barre d'outils

Vous réalisez un scanning de zone depuis la boîte de dialogue **Scanning de zone**. Pour ouvrir la boîte de dialogue, sélectionnez **Insérer | Scanning | Scanning de zone** ou

cliquez sur le bouton **Scanning de zone**  dans la barre d'outils **Mesure du pisteur**.



Barre d'outils Mesure du pisteur

Le scanning de zone est disponible pour les pisteurs ATS600 et ATS800 quand votre palpeur actif est un palpeur de surface.

Vous pouvez utiliser les réglages dans la boîte de dialogue **Scanning de zone** pour ouvrir la fenêtre Caméra de présentation et définir la région et les réglages de scanning. Le logiciel stocke la région et les réglages que vous sélectionnez pour vous permettre d'exécuter à nouveau le scanning. Sachant que PC-DMIS stocke les données dans un nuage de points (NDP), vous devez disposer d'un ID de **NDP de référence** valide défini dans votre routine de mesure pour créer un scanning de zone.

AREA SCAN

Scan type:

AREA SCAN

ID:

SCN1

Accuracy:

Standard

Signal Filter:

Medium

☒ AOI Filter:

75

Measure

☒

Reference COP:

COP1

Overview Camera:



Scan Points

Pnt	X	Y	Z	

CAD Elements

☐ Select

Deselect

Deselect All

Create

Close

Boîte de dialogue Scanning de zone

La boîte de dialogue **Scanning de zone** inclut ces options :

Type de scanning - Cette liste vous permet de sélectionner l'un des types de scanning disponibles.


ID - Cette zone montre le texte d'identification du scanning en cours. Vous pouvez le remplacer par un nom alphanumérique unique.

Précision - Cette liste vous permet de sélectionner l'une des trois options de précision de scanning. Les options sont :

- **Standard** - Sélectionnez cette option pour des environnements contrôlés afin de fournir des précisions de mesures standard.
- **Rapide** - Sélectionnez cette option pour des applications quand vous avez besoin le plus vite possible de mesures.
- **Précis** - Sélectionnez cette option quand vous avez besoin des précisions de mesure les plus élevées. Cette option requiert des périodes de mesure plus longues.

Filtre de signal - Uniquement disponible pour le pisteur ATS600. La liste **Filtre de signal** s'appelait à l'origine **Filtre de qualité** (avant PC-DMIS 2020 R2) et se trouvait dans l'onglet **Palpeur de surface** de la boîte de dialogue **Options MMT**.

Sélectionnez une option dans la liste **Filtre de signal** pour filtrer et supprimer des points mesurés quand le rayon laser était partiellement sur et partiellement hors de la surface de la pièce. PC-DMIS filtre les points en temps réel pendant qu'il scanne.

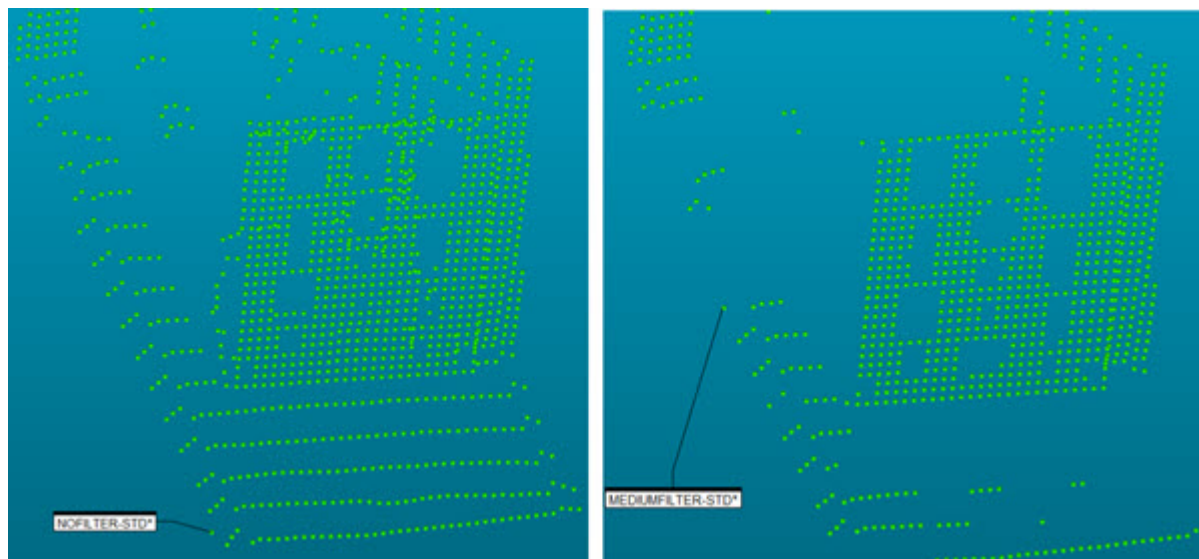

Exemple montrant l'option Filtre de signal définie à Aucun (gauche) et Moyen (droite)

Case à cocher et zone d'entrée **Filtre ang incid** - Uniquement disponible pour le pisteur ATS600. L'option **Filtre ang incid** est le réglage du filtre d'angle d'incidence. Cochez cette case pour activer le filtre ou décochez-la pour le désactiver. Quand ce filtre est activé, entrez une valeur valide afin de définir l'angle d'incidence maximum entre le rayon laser et la surface de l'objet. Le logiciel de l'interface LeicaLMF rejette tout point mesuré dépassant cette valeur. La plage valide pour ce filtre est 0 (zéro) - 90 degrés inclus.

Case à cocher **Mesurer** - Cette case à cocher vous permet de configurer une série de scanings que vous pouvez insérer dans la fenêtre de modification pour les mesurer ultérieurement. Cette option est uniquement disponible quand vous exécutez PC-DMIS en mode en ligne.

Si vous cochez la case **Mesurer** et cliquez sur le bouton **Créer**, PC-DMIS commence immédiatement la mesure du scanning. Si vous ne cochez pas la case **Mesurer** quand vous cliquez sur **Créer**, PC-DMIS insère un objet scanné dans la fenêtre de modification pour le mesurer plus tard.

NDP de référence - Il s'agit du NDP dans lequel PC-DMIS stocke les données scannées. Si vous ne sélectionnez pas un NDP dans la liste ou si vous en entrez un pas encore créé, PC-DMIS affiche un invite demandant si vous voulez créer un nouveau NDP.

Bouton **Caméra de présentation** - Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Caméra de présentation. Pour des détails sur cette fenêtre et ses fonctions, consultez le manuel Leica correspondant.

Zone **Points de scanning** - Cette zone répertorie tous les points de la définition du parcours de scanning et leurs coordonnées XYZ.

Zone **Contrôles CAO** - Cette zone vous permet de spécifier les éléments de la surface CAO qui définissent les « points théoriques ».

Dans certains cas, un scanning peut commencer sur une surface et se poursuivre sur d'autres avant de se terminer. Dans ce cas, PC-DMIS ne sait pas quels éléments CAO utiliser pour générer le scanning. Il doit donc étendre sa recherche à toutes les surfaces du modèle CAO. Or, si le modèle CAO présente de nombreuses surfaces, la génération du scanning peut s'avérer laborieuse.



Pour utiliser cette fonction afin de sélectionner des surfaces CAO, vous devez pouvoir importer et utiliser les données de surfaces CAO.

Pour scanner des surfaces spécifiques :

1. Cochez la case **Sélectionner** pour activer ces options :

Désélectionner - Désélectionne la dernière surface sélectionnée.

Bouton **Désélectionner tout** - Désélectionne toutes les surfaces en surbrillance que vous avez créées en cochant la case **Sélectionner**.

2. Cliquez sur les surfaces appropriées. Quand vous sélectionnez une surface CAO, PC-DMIS la met en évidence dans la fenêtre d'affichage graphique. La barre de statut montre le nombre de surfaces sélectionnées.


Si vous sélectionnez une surface par erreur, vous pouvez appuyer sur la touche Ctrl et cliquer à nouveau sur la surface pour la désélectionner. Si vous cliquez sur le bouton **Désélectionner tout**, PC-DMIS désélectionne simultanément toutes les surfaces mises en évidence.

Une fois les surfaces sélectionnées, décochez la case **Sélectionner**. Ces surfaces restent sélectionnées.

Si vous décochez la case **Sélectionner**, PC-DMIS considère tous les clics sur la surface comme servant à créer le parcours du scanning.


Comment utiliser le palpeur sphérique

Vous pouvez sélectionner le fichier de palpeur pour le palpeur sphérique dans PC-DMIS, dans la liste **Palpeurs** de la barre d'outils **Réglages** (**Afficher** | **Barres d'outils** | **Réglages**).

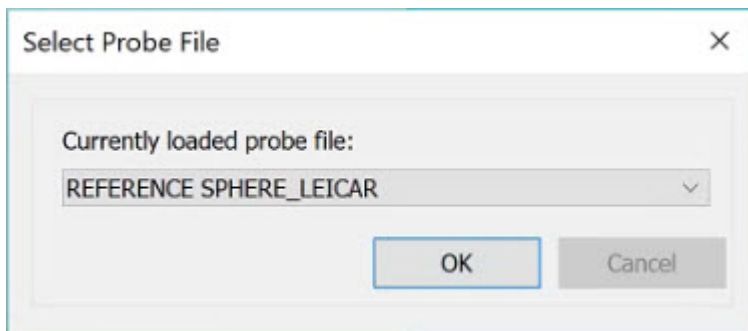

Pour mesurer le point central de la sphère :

1. Sélectionnez le palpeur sphérique dans la liste **Palpeur** de la barre d'outils **Réglages**.
2. Pointez le rayon du pisteur en direction de la sphère physique.
3. Cliquez sur le bouton **Prendre palp** ou appuyez sur Ctrl+H pour mesurer la sphère. PC-DMIS renvoie le point central de la sphère au point mesuré.

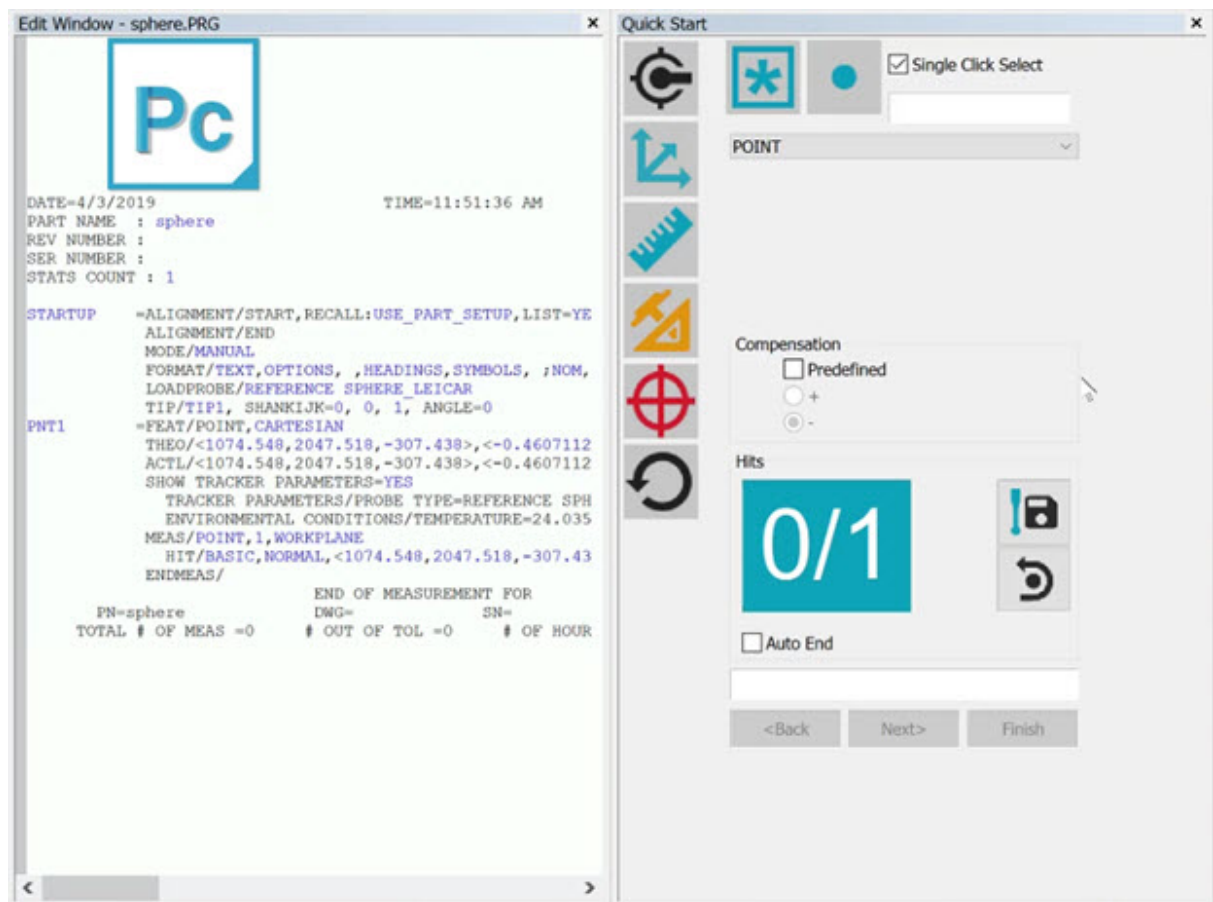

Exemple des fenêtres Modifier et Quick Start après la mesure d'une sphère avec le palpeur sphérique

Exécution d'un scanning de zone

Pour effectuer un scanning de zone depuis la boîte de dialogue **Scanning de zone** et créer la commande Scanning de zone, procédez comme suit :


1. Sélectionnez un palpeur de surface.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Scanning de zone** dans le menu (**Insérer | Scanning | Scanning de zone**) ou dans la barre d'outils **Mesure du pisteur**, puis cliquez sur le bouton **Scanning de zone** ().

Dans la boîte de dialogue **Scanning de zone**, vous disposez de trois méthodes pour créer un scanning de zone :

Définir la région et les réglages du scanning de zone dans la fenêtre Caméra de présentation.

Ouvrez la fenêtre Caméra de présentation et définissez la région et les réglages du scanning.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Caméra de présentation** et définissez la région et les réglages du scanning. Une fois terminé, cliquez sur le **X** en haut à droite de la fenêtre Caméra de présentation pour la fermer.

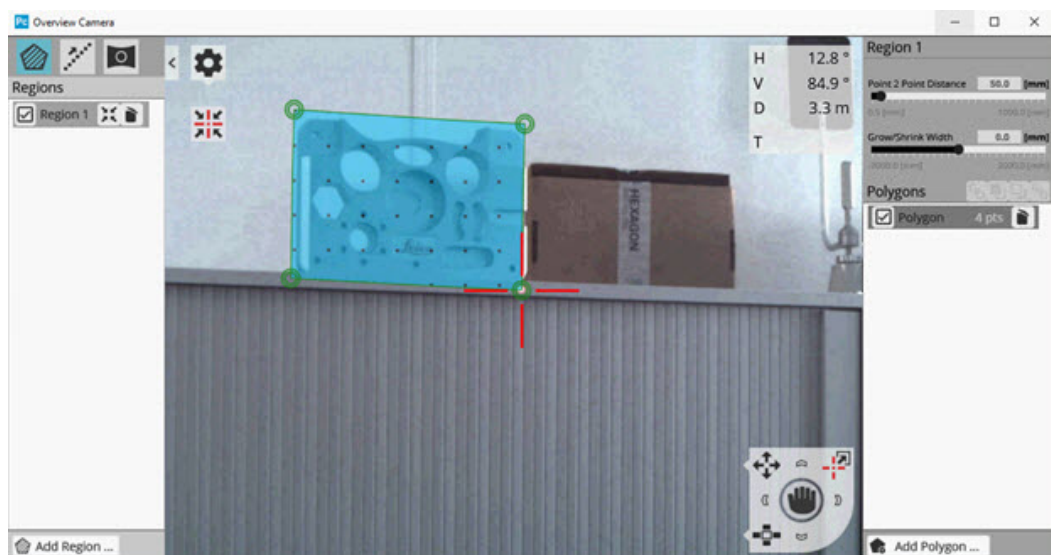

Exemple de fenêtre Caméra d'ensemble




Vous définissez les réglages de région dans la fenêtre Caméra de présentation. PC-DMIS stocke ces réglages dans la commande Scanning de zone. Les réglages de région incluent **Distance entre points** et **Augmenter/réduire la largeur**.

Pour des détails sur la fenêtre Caméra de présentation incluant les réglages Région, voir le manuel Leica correspondant.

Définir la région du scanning de zone quand elle est alignée au modèle CAO.

En cas d'alignement au modèle CAO, vous pouvez cliquer sur ce dernier dans la fenêtre d'affichage graphique pour définir la région du scanning de zone.

Pour sélectionner une région, cliquez plusieurs fois sur la surface CAO pour définir votre zone. PC-DMIS commence à définir une région pour définir une région après avoir cliqué sur le troisième point sur le modèle CAO.

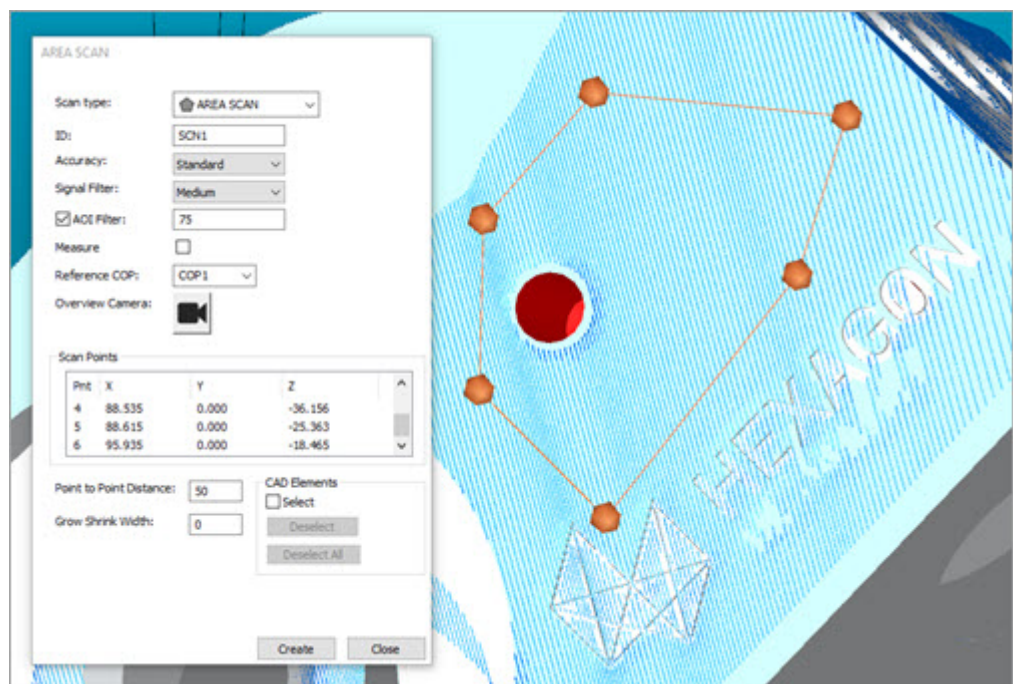

Exemple d'une région définie pour une scanning de zone avec six points

Le logiciel répertorie chaque point dans la zone **Points scanning** de la boîte de dialogue **Scanning de zone**.

Réaliser un scanning de zone sur les surfaces CAO sélectionnées en cas d'alignement à un modèle CAO.


En cas d'alignement à un modèle CAO, vous pouvez cliquer sur une ou plusieurs surfaces CAO afin de réaliser un scanning de zone sur les surfaces sélectionnées.



Pour utiliser cette fonction afin de sélectionner des surfaces CAO, vous devez pouvoir importer et utiliser les données de surfaces CAO.

Pour ce faire :

Cochez la case **Sélectionner** dans la zone **Contrôles CAO** et sélectionnez les surfaces sur le modèle CAO dans la fenêtre d'affichage graphique. PC-DMIS met en évidence chaque surface sélectionnée.

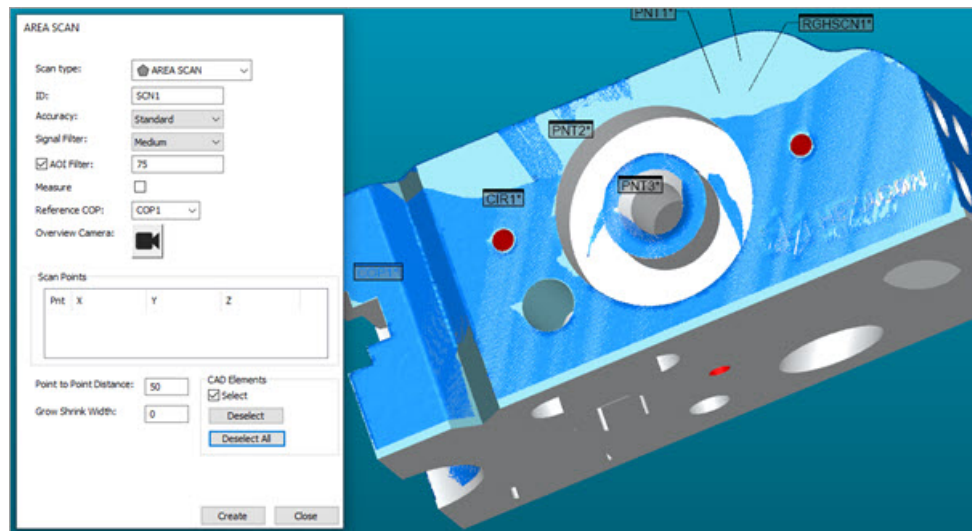

Exemple de plusieurs surfaces sélectionnées pour un scanning de zone

Cliquez à nouveau sur une surface mise en évidence pour la désélectionner.

Pour des détails, voir la section « [Zone Contrôles CAO](#) » de la rubrique « [Boîte de dialogue Scanning de zone, menu et options de la barre d'outils](#) ».

3. Vous pouvez mettre à jour l'ID de votre scanning dans la zone **ID** ou utiliser le nom par défaut. Il s'agit du nom de la commande de scanning que PC-DMIS affiche dans la fenêtre de modification.
4. Liste **Précision** - Cette liste vous permet de sélectionner l'une des trois options de précision de scanning. Les options sont :
 - **Rapide** - Sélectionnez cette option pour des applications quand vous avez besoin le plus vite possible de mesures.
 - **Standard** - Sélectionnez cette option pour des environnements contrôlés afin d'offrir un niveau standard de précision de mesure.

- **Précis** - Sélectionnez cette option quand vous avez besoin du niveau le plus élevé de précision de mesure. Cette option requiert des périodes de mesure plus longues.


Chaque fois que vous changez ce réglage, PC-DMIS applique la précision à tous les nouveaux éléments que vous créez selon la sélection. Vous pouvez activer différents réglages de précision pour divers éléments dans la même commande de scanning d'élément.

5. Pour les pisteurs ATS600 uniquement, sélectionnez dans la liste l'option **Filtre de signal**.
6. Pour les pisteurs ATS600 uniquement, cochez la case **Filtre ang incid** pour activer ce filtre si besoin est. Entrez ensuite une valeur valide.
7. Cochez la case **Mesurer** si vous voulez entamer les mesures juste après avoir fermé la boîte de dialogue. Tant que la définition existe sur la CAO, cette option est disponible quand vous exécutez PC-DMIS en mode en ligne ou hors ligne.
8. Dans la liste **NDP de référence**, sélectionnez un NDP. PC-DMIS utilise le NDP sélectionné pour stocker les données de nuage de points scannées.



Sachant que PC-DMIS stocke les données dans un nuage de points, vous devez disposer d'un ID de **NDP de référence** valide défini dans votre routine de mesure pour créer un scanning de zone. Si vous ne sélectionnez pas un NDP dans la liste ou si vous en entrez un qui n'est pas encore créé, PC-DMIS affiche un invite demandant si vous voulez créer un nouveau NDP.

9. Dans la boîte de dialogue **Scanning de zone**, cliquez sur **Créer** pour ajouter la commande Scanning de zone dans la fenêtre de modification. Cliquez ensuite sur **Fermer** pour revenir à l'écran principal de PC-DMIS.

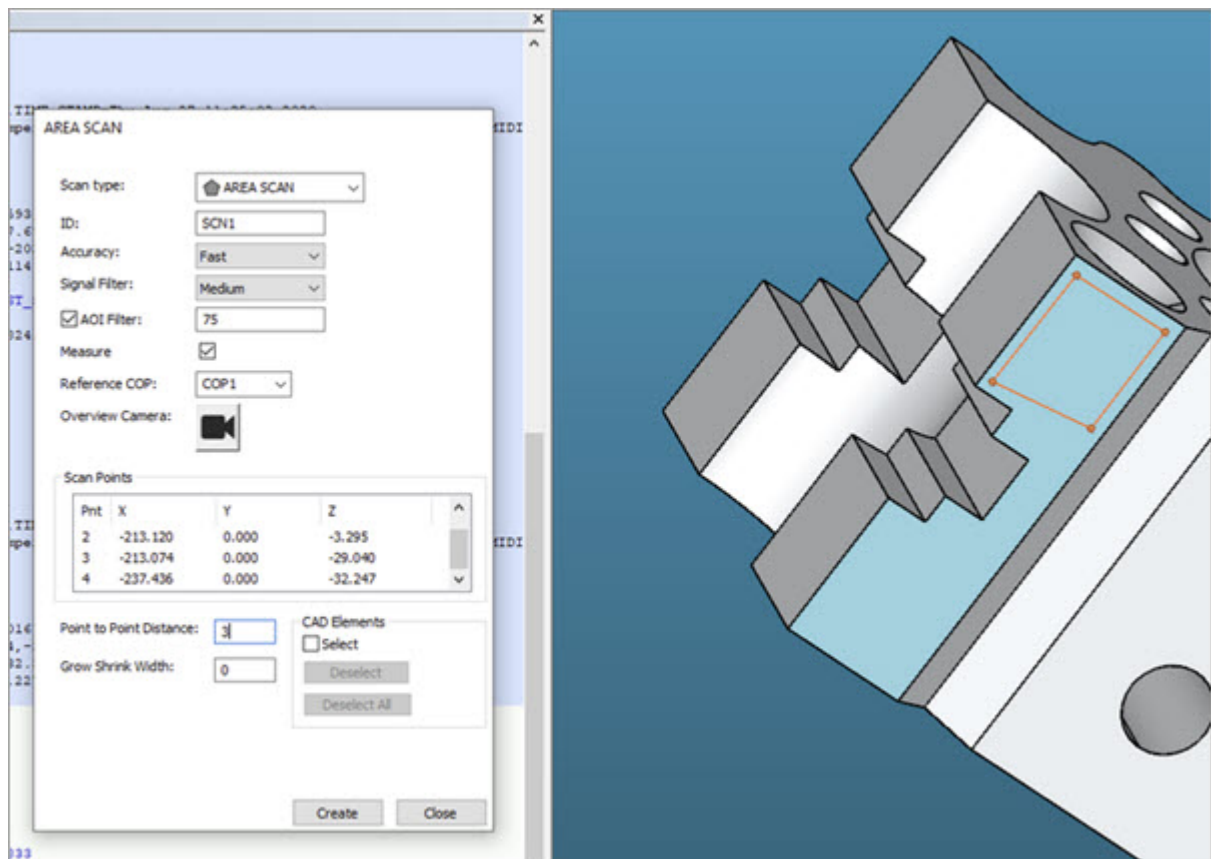

Exemple d'un scanning de zone

```

DATE=4/27/2020          TIME=8:38:27 AM
PART NAME : 1
REV NUMBER :
SER NUMBER :
STATS COUNT : 1

STARTUP  =ALIGNMENT/START,RECALL:USE_PART_SETUP,LIST=YES
ALIGNMENT/END
MODE/MANUAL
FORMAT/TEXT,OPTIONS,,HEADINGS,SYMBOLS,,NOM,TOL,MEAS,DEV,OUTTOL,,
LOADPROBE/SURFACE_LEICAR
TIP:TIP1,SHANKIJK=0,0,1,ANGLE=0
COP1     =COP/DATA,TOTAL SIZE=0,REDUCED SIZE=0,
REF=SCN1,,
SCN1     =FEAT/SCAN AREA SCAN,SHOW HITS=YES,SHOWALLPARAMS=YES,POINTCLOUDID=COP1
AREASCAN/ACCURACY=STANDARD,SIGNAL FILTER=MEDIUM,AOI FILTER=75,SHOW REGIONS=YES,SHOW
REGION/PT TO PT DISTANCE=10,GROW SHRINK WIDTH=25
POLYGON/INCLUSION=YES
SHOW TRACKER PARAMETERS=YES
TRACKER PARAMETERS/PROBE TYPE=SURFACE_LEICAR,TIME STAMP=Mon Apr 27 08:40:27 2020,
ENVIRONMENTAL CONDITIONS,TEMPERATURE=20,Temperature unit=C,PRESSURE=1013,PRESSURE UNIT=
BASICS/SCAN/LINE,NUMBER OF HITS=0,SHOW HITS=YES,SHOWALLPARAMS=NO
ENDSCAN
ENDMEAS/
END OF MEASUREMENT FOR
PN=1      DWG=      SN=
TOTAL # OF MEAS =0  # OUT OF TOL =0  # OF HOURS =00:00:00
  
```

Exemple de fenêtre de modification montrant la commande Scanning de zone avec les réglages de région

PC-DMIS affiche les points du parcours du scanning et leur coordonnées XYZ dans la zone **Points scanning** de la boîte de dialogue **Scanning de zone**.


Exécution d'un scanning anneau (ATS600 uniquement)

Servez-vous de la fonction de scanning anneau ATS600 pour effectuer un scanning à 360 degrés (anneau ou dôme entier) dans un angle vertical minimum et maximum.

Pour réaliser un scanning anneau depuis la boîte de dialogue **Scanning anneau** et créer la commande Scanning anneau :

1. Sélectionnez un palpeur de surface.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Scanning anneau** depuis le menu (**Insérer | Scanning |**

Scanning anneau) ou cliquez sur le bouton **Scanning anneau**  dans la barre d'outils **Mesure du piste**.

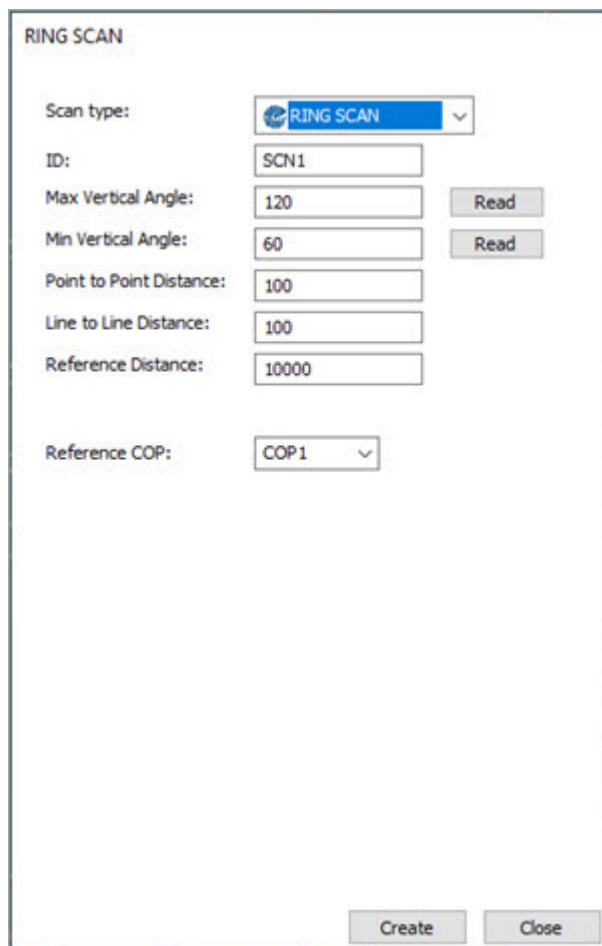

Boîte de dialogue Scanning anneau

3. Vous pouvez mettre à jour l'ID de votre scanning dans la zone **ID** ou utiliser le nom par défaut. Il s'agit du nom de la commande de scanning que PC-DMIS affiche dans la fenêtre de modification.

4. Entrez les valeurs **Angle vertical max** et **Angle vertical min**. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Lire** correspondant pour lire l'angle actuel depuis le pisteur.
5. Entrez une valeur dans la zone **Distance entre points**. Cette valeur indique la distance minimum séparant deux points consécutifs dans une ligne de scanning.
6. Entrez une valeur dans la zone **Distance entre droites**. Cette valeur indique la distance minimum séparant deux lignes de scanning consécutives.
7. Entrez une valeur dans la zone **Distance de référence**.

PC-DMIS prend la valeur **Distance de référence** pour calculer la densité entre points et entre droites comme la valeur pouvant être atteinte à cette distance. PC-DMIS calcule la quantité de droites et de points dont il a besoin pour atteindre la densité définie par **Distance de référence**.

Par exemple, si vous conservez les valeurs par défaut pour **Distance entre points** (100), **Distance entre droites** (100) et **Distance de référence** (10 000) et que vous mesurez un mur à une distance de 5 000 mm, vous devez avoir une densité supérieure.

8. Sélectionnez un NDP dans la liste **NDP de référence**. Il s'agit du NDP dans lequel PC-DMIS stocke les données scannées. Si vous ne sélectionnez pas un NDP dans la liste ou si vous en entrez un qui n'est pas encore créé, PC-DMIS affiche un invite demandant si vous voulez créer un nouveau NDP.
9. Cliquez sur **Créer**.

Exécution d'un scanning linéaire

Pour réaliser un scanning linéaire depuis la boîte de dialogue **Scanning linéaire** et créer la commande Scanning linéaire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un palpeur de surface.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Scanning linéaire** depuis le menu (**Insérer | Scanning |**

Scanning linéaire) ou cliquez sur le bouton **Scanning linéaire**  dans la barre d'outils **Mesure pisteur** (**Afficher | Barres d'outils | Mesure pisteur**).

LINE SCAN

Scan type:

ID:

Accuracy:

Reference COP:

Overview Camera: 

Scan Points

Pnt	X	Y	Z
20	103.569	62.821	34.880
21	110.656	62.991	35.008
22	117.555	64.298	35.994

Point to Point Distance:

Line to Line Distance:

Line Width:

Line Type:

Polylines

☒ Select

Boîte de dialogue Scanning linéaire

- Vous pouvez mettre à jour l'ID de votre scanning dans la zone **ID** ou utiliser le nom par défaut. Il s'agit du nom de la commande de scanning que PC-DMIS affiche dans la fenêtre de modification.
- Liste **Précision** - Cette liste vous permet de sélectionner l'une des trois options de précision de scanning. Les options sont :
 - **Rapide** - Sélectionnez cette option pour des applications quand vous avez besoin le plus vite possible de mesures.
 - **Standard** - Sélectionnez cette option pour des environnements contrôlés afin d'offrir un niveau standard de précision de mesure.
 - **Précis** - Sélectionnez cette option quand vous avez besoin du niveau le plus élevé de précision de mesure. Cette option requiert des périodes de mesure plus longues.


Chaque fois que vous changez ce réglage, PC-DMIS applique la précision à tous les nouveaux éléments que vous créez selon la sélection. Vous pouvez activer différents réglages de précision pour divers éléments dans la même commande de scanning d'élément.

5. Sélectionnez un NDP dans la liste **NDP de référence**. Il s'agit du NDP dans lequel PC-DMIS stocke les données scannées. Si vous ne sélectionnez pas de NDP dans la liste, ou si vous entrez un NDP dans la liste qui n'existe pas encore, PC-DMIS affiche un invite pour demander si vous voulez créer un NDP.
6. Cochez la case **Mesurer** si vous voulez entamer les mesures juste après avoir fermé la boîte de dialogue. Si la définition existe sur la CAO, cette option est disponible quand vous exécutez PC-DMIS en mode en ligne ou hors ligne.
7. Vous disposez de plusieurs flux de travail pour définir le parcours du scanning :

Options de flux de travail

Si votre routine de mesure contient un modèle CAO actif et que vous avez fait au préalable un alignement par rapport à lui, vous pouvez utiliser l'une de ces options de flux de travail :

- Cliquez sur la surface CAO. Chaque point sur lequel vous cliquez est ajouté à la zone des points de scanning, ce qui vous permet de générer un parcours composé de plusieurs points. Vous pouvez supprimer des points à l'aide du raccourci clavier Alt+tiret.
- Cochez la case **Sélectionner** dans la zone **Polylignes** pour activer le mode de sélection de polylignes. Dans ce mode, les polylignes de la CAO sont mises en évidence dans la fenêtre d'affichage graphique quand vous placez le pointeur de la souris sur elles. Vous pouvez sélectionner une seule polyligne en cliquant sur le bouton gauche, ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée et en appuyant sur le bouton gauche pour sélectionner plusieurs polylignes contiguës. Chaque polyligne sélectionnée apparaît dans la zone **Points de scanning**, ce qui forme le parcours du scanning. Le raccourci clavier Alt + tiret est désactivé pour le mode de sélection de polylignes. À la place, cliquez sur le bouton **Désélectionner** pour supprimer tous les points appartenant à une polyligne individuelle, une polyligne à la fois, ou cliquez sur le bouton **Désélectionner tout** pour supprimer le parcours de scanning entier.

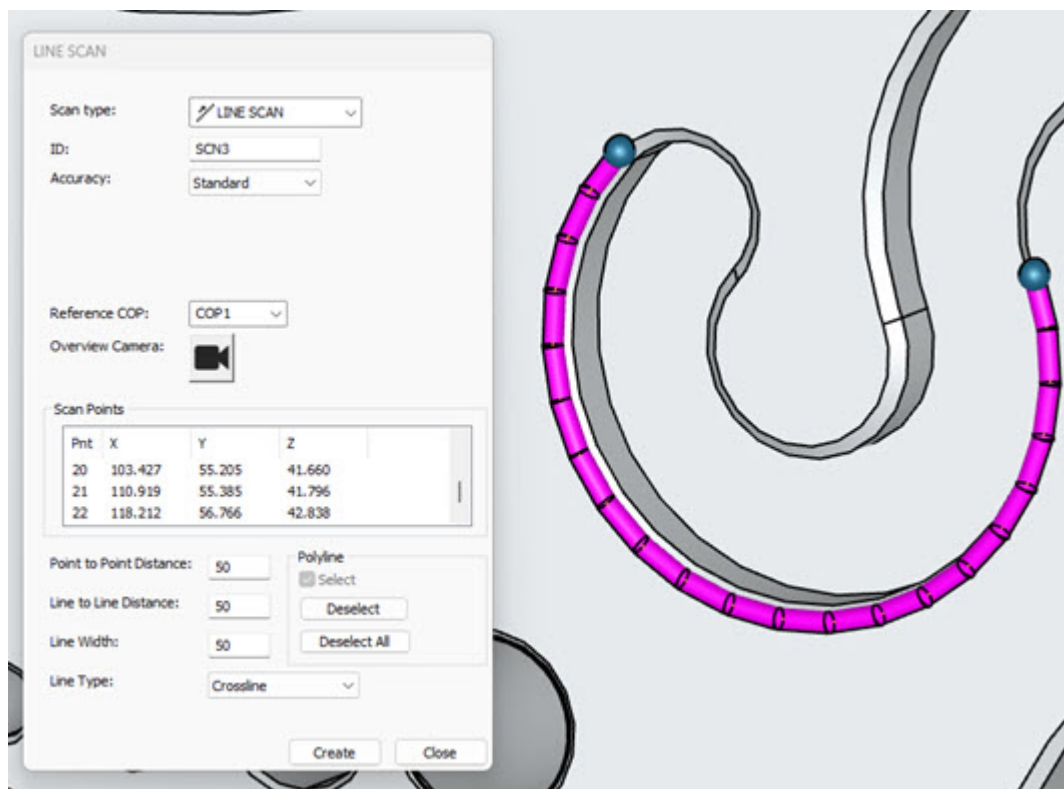

Exemple de polygline sélectionnée visible dans la fenêtre d'affichage graphique




Vous ne pouvez pas combiner les deux flux de travail. La case à cocher **Sélectionner** est uniquement disponible quand la zone **Points de scanning** est vide. Dès que vous ajoutez des points, la case à cocher **Sélectionner** devient grisée, ce qui vous empêche de changer de mode de sélection.

Que la routine contienne ou non un modèle CAO actif, vous pouvez cliquer sur le



bouton **Caméra d'ensemble** pour ouvrir la fenêtre Caméra d'ensemble. Cette fenêtre vous permet de définir la région et les réglages pour le scanning. Une fois terminé, cliquez sur le **X** en haut à droite de la fenêtre Caméra d'ensemble pour la fermer.

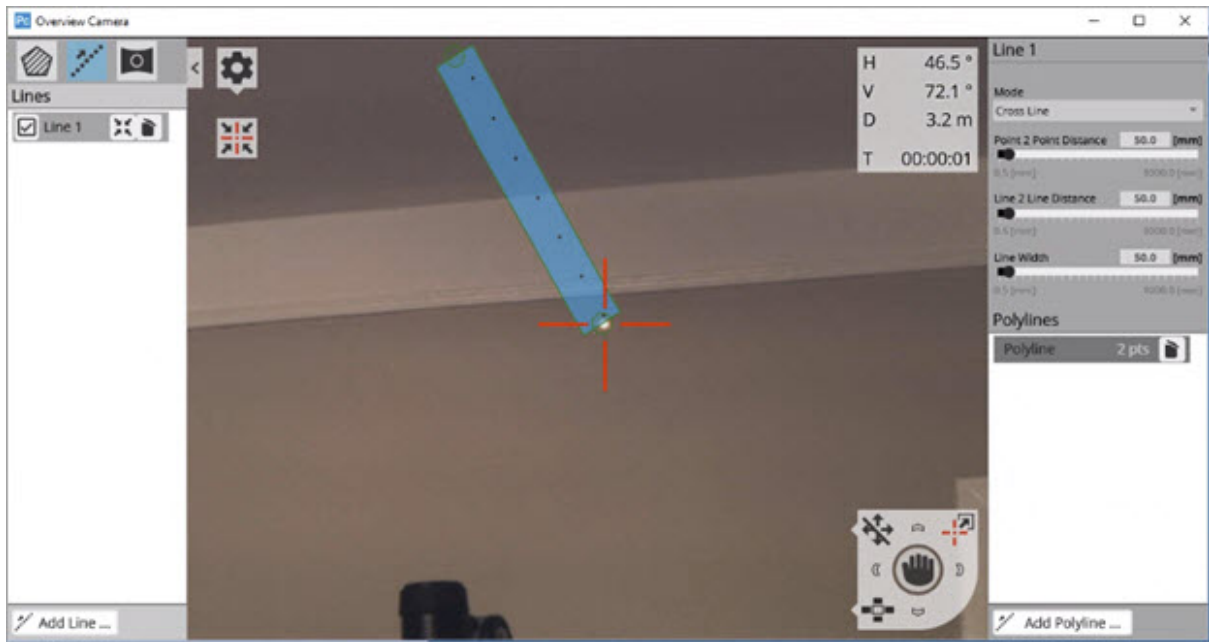

Exemple de fenêtre Caméra d'ensemble



Vous définissez les réglages de région dans la fenêtre Caméra de présentation. PC-DMIS stocke ces réglages dans la commande Scanning linéaire. Les réglages de région incluent **Distance entre points**, **Distance entre droites** et **Augmenter/réduire la largeur**.


Pour des détails sur la fenêtre Caméra de présentation avec les réglages Région, voir le manuel Leica correspondant.

8. Entrez une valeur dans la zone **Distance entre points**. Cette option indique la distance minimum séparant deux points consécutifs dans une ligne de scanning.
9. Entrez une valeur dans la zone **Distance entre droites**. Cette valeur indique la distance minimum séparant deux lignes de scanning consécutives.
10. Entrez une valeur dans la zone **Largeur de ligne**. Cette valeur indique la largeur de la ligne tracée sur le modèle CAO dans la fenêtre d'affichage graphique.
11. Le scanning linéaire a deux modes distincts. Vous pouvez sélectionner le mode dans la liste **Type de droite**. Pour chaque mode, vous pouvez définir un ou plusieurs points de départ et de fin pour créer un parcours.

Modes disponibles :


Linéaire - Ce mode est utile si vous voulez mesurer des périmètres ou des lignes. Si le dispositif est perpendiculaire à l'objet de mesure et que vous devez seulement mesurer des lignes, vous pouvez à présent les tracer et définir une valeur pour leur largeur. Le rayon se déplace ainsi entre les différents points en suivant le parcours le plus rapide au lieu de suivre exactement chaque ligne. Si

le pisteur doit suivre une ligne parfaite en revanche, définissez la largeur de ligne à sa valeur minimum (0,5 mm).

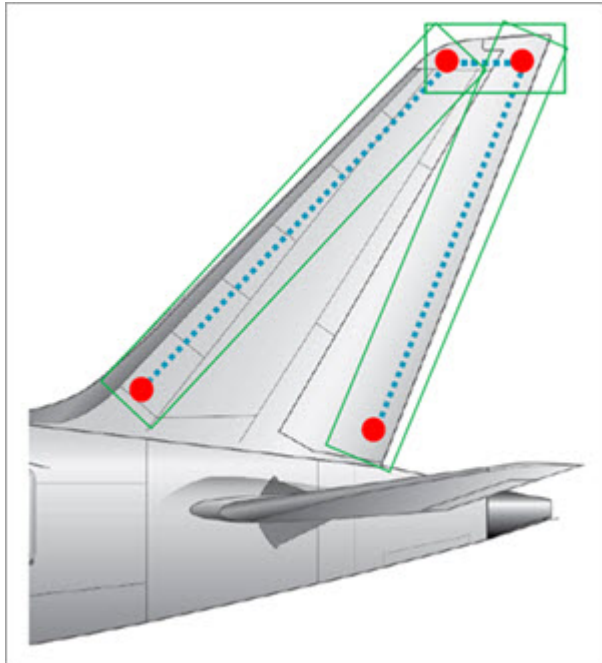

Exemple de scanning linéaire à l'aide du type Linéaire

Ligne croisée - Ce mode déplace le rayon laser en va-et-vient pour collecter les points. Cette méthode est utile si vous voulez faire des coupes transversales de nuages de points.

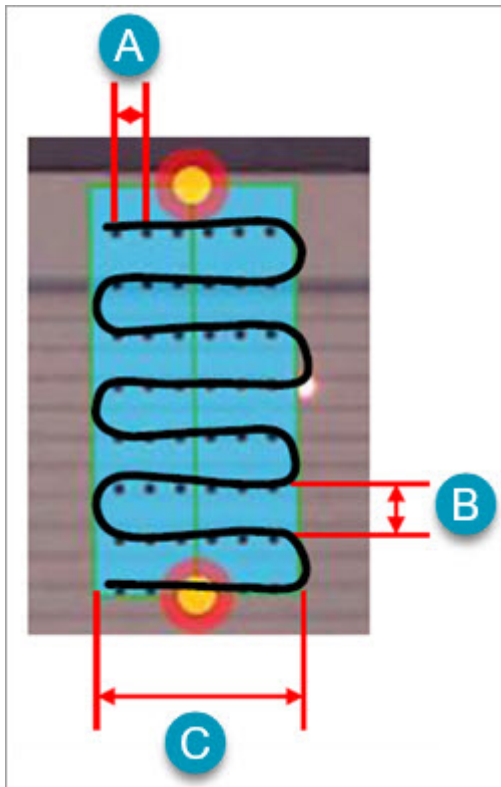

Exemple de scanning linéaire à l'aide du type Ligne croisée

A = Distance entre points


B = Distance entre droites

C = Largeur de ligne



Quand vous créez une coupe transversale de nuage de points, définissez la valeur **Écart** pour qu'elle soit dans la largeur de la ligne croisée.

12. Cliquez sur **Créer** pour ajouter la commande de scanning linéaire dans la fenêtre de modification, puis sur **Fermer** pour revenir à l'écran principal de PC-DMIS.

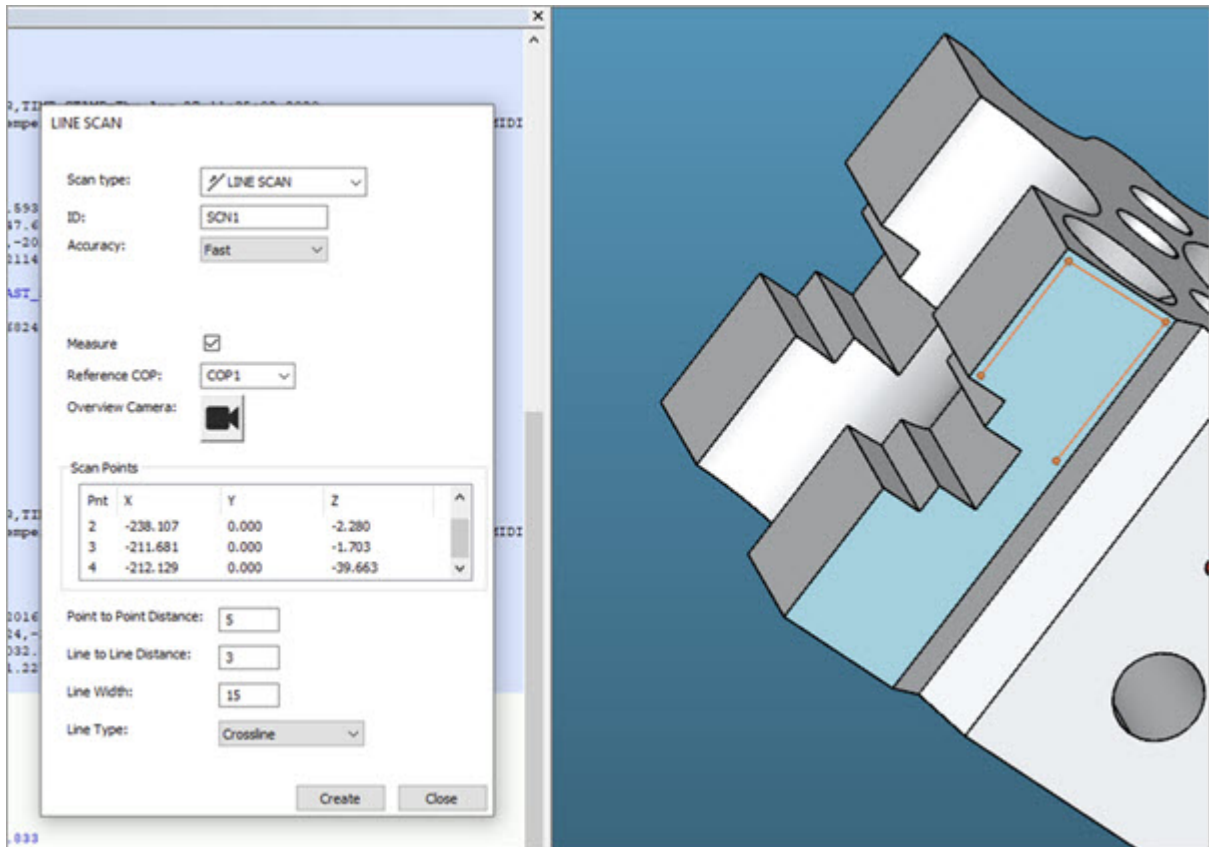

Exemple de scanning linéaire

Exécution d'un scanning d'élément (ATS800 uniquement)

Vous pouvez effectuer un scanning d'élément depuis la boîte de dialogue **Scanning d'élément** (**Insérer** | **Scanning** | **Scanning d'élément**). Vous pouvez également cliquer

sur le bouton **Scanning d'élément**  dans le menu déroulant **Scanning de piste** de la barre d'outils **Mesure piste** (**Afficher** | **Barres d'outils** | **Mesure piste**).



Menu déroulant Scanning de piste dans la barre d'outils Mesure piste du capteur ATS800

Création d'un scanning d'élément - Introduction

Le scanning d'élément est disponible pour le pisteur ATS800 quand votre palpeur actif est le palpeur de surface. Le scanning d'élément est un tout nouveau concept pour les mesures du pisteur PC-DMIS. Au lieu de définir manuellement une région à scanner, il vous suffit de sélectionner les éléments pour que le pisteur détermine la meilleure façon de rassembler les données. Vous pouvez sélectionner les éléments depuis la caméra d'observation (OVC) ou depuis un modèle CAO pré-aligné.

Vous pouvez utiliser les réglages dans la boîte de dialogue **Scanning d'élément** pour ouvrir la fenêtre OVC et définir les éléments que vous voulez scanner. PC-DMIS vous permet de profiter des fonctionnalités d'IA avancées de la caméra OVC pour effectuer une analyse automatique de l'image OVC. Vous pouvez faire un choix parmi les éléments possibles détectés dans la fenêtre OVC.

L'outil IA OVC requiert un fichier distinct que vous devez télécharger et installer.

Pour des détails sur l'outil IA OVC, voir la rubrique « [Bibliothèque Nvidia CUDA et modèle de détection d'objets Hexagon](#) » dans la documentation de PC-DMIS Portable.

Si votre routine de mesure possède déjà un modèle CAO avec un alignement CAO/Pièce établi, la boîte de dialogue **Scanning d'élément** vous permet d'utiliser les combinaisons QuickFeature (Maj + clic) pour sélectionner des éléments directement dans la fenêtre d'affichage graphique de PC-DMIS. PC-DMIS ajoute les éléments pris en charge (Cercles, Points d'arête, Logements oblongs, Sphères, Logements carrés et Points de surface) à la liste au fur et à mesure de votre sélection. Les éléments héritent automatiquement la précision affichée dans le menu déroulant **Précision**. Vous pouvez changer les valeurs de précision à tout moment. Les nouveaux éléments sélectionnés utilisent les nouveaux réglages de précision. Vous pouvez également changer la précision de n'importe quel élément existant. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit dans la colonne **Précision** de l'élément et entrez la nouvelle valeur.

Toutes les informations sont stockées dans la commande de scanning d'élément. Ceci vous permet de réexécuter la commande si besoin est. Sachant que toutes les données sont gérées en interne, il est inutile de faire référence à une commande de nuage de points (NDP) existante. Les éléments que vous créez avec la commande **Scanning d'élément** se comportent comme tous les autres éléments PC-DMIS. Vous pouvez utiliser les commandes dans les alignements, constructions, expressions ou dimensions ultérieurs.

Création d'un scanning d'élément sans IA

Si vous ne pouvez ou ne voulez pas installer les outils IA de la caméra d'observation (OVC), toutes les fonctionnalités OVC habituelles restent disponibles. Vous pouvez ainsi sélectionner et redéfinir manuellement tous les éléments disponibles.

Pour créer des éléments depuis la caméra OVC sans les outils IA, procédez comme suit :


1. Ouvrez la boîte de dialogue **Scanning d'élément** (**Insérer | Scanning | Scanning d'élément**).

2. Dans la boîte de dialogue **Scanning d'élément**, cliquez sur le bouton **OVC** afin d'ouvrir la fenêtre Caméra d'observation.



3. Dans la section **Éléments** de la barre d'outils Arborescence, sélectionnez le type d'élément que vous voulez définir. Les options sont **Sphères**, **Cercles**, **Disques** (régions circulaires de nuage de points) et **Raccord** (régions rectangulaires de nuage de points).
4. Cliquez sur le bouton **Ajouter nouveau** pour le type d'élément que vous voulez créer. Le bouton se trouve en haut du panneau Arborescence et son icône change pour refléter le type d'élément sélectionné.
5. Dans la fenêtre OVC, cliquez avec le bouton gauche sur l'élément que vous voulez ajouter et maintenez le bouton appuyé pendant que vous glissez sur l'élément. Lorsque vous faites glisser le curseur sur l'élément, vous pouvez voir une superposition sur l'élément. Vous pouvez glisser à gauche et à droite sur l'élément pour agrandir ou réduire la superposition. Lorsque la superposition couvre suffisamment l'élément que vous voulez définir, relâchez le bouton gauche de la souris.

La superposition possède à présent un cercle jaune au centre et un autre cercle jaune le long de sa bordure inférieure droite.

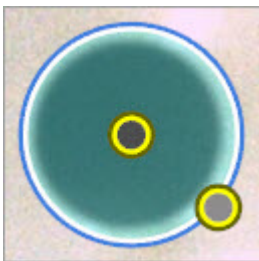


Vous pouvez cliquer sur le cercle jaune au centre de la superposition sans relâcher, puis glisser pour repositionner la superposition comme vous le souhaitez.

Vous pouvez cliquer sur le cercle jaune en bordure de la superposition et glisser à gauche et à droite pour augmenter ou réduire la taille de la superposition.

6. Cliquez sur le bouton **Définir la distance DRO** en haut du panneau Arborescence.



7. Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour créer le nouvel élément. Ce dernier apparaît désormais dans la section Éléments du panneau Arborescence sous le type d'élément créé, et il est également transféré vers la liste **Élément** dans la boîte de dialogue **Scanning d'élément**.

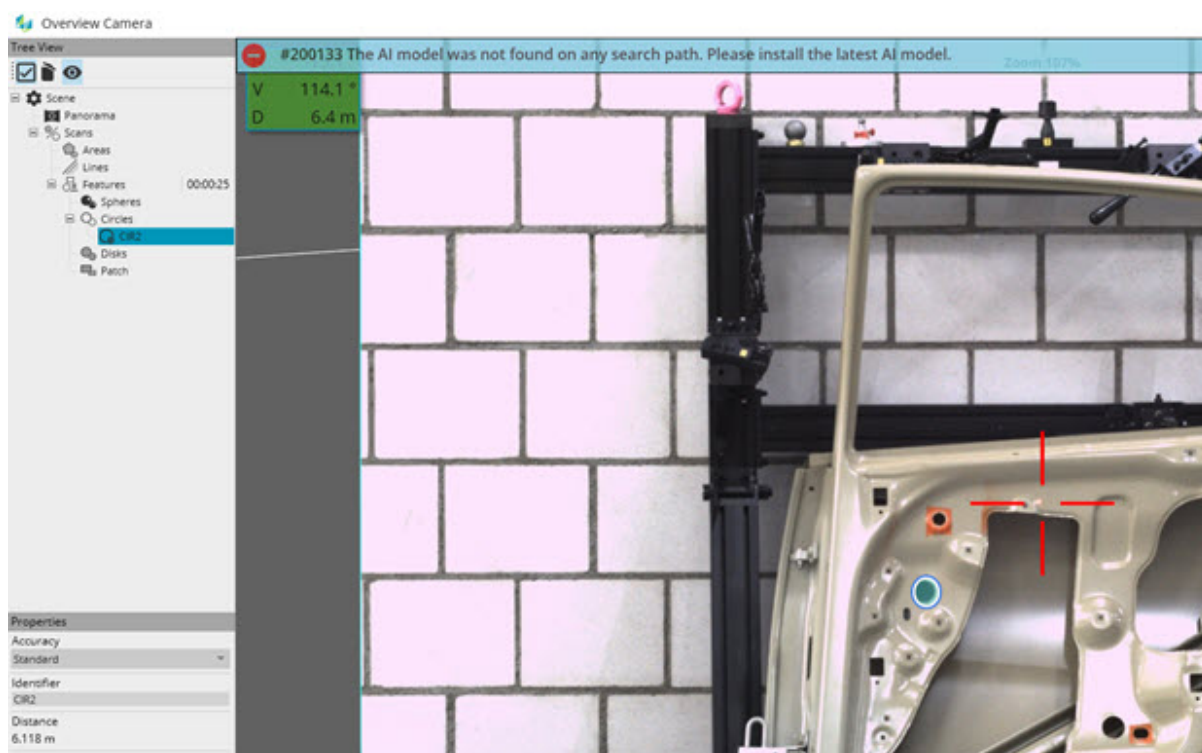

Création d'un scanning d'élément avec IA


Suivez la procédure ci-dessous pour créer des cercles et des sphères à l'aide de l'outil Détection automatique IA de la caméra d'observation (OVC).

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Scanning d'élément (Insérer | Scanning | Scanning d'élément)**.
2. Dans la boîte de dialogue **Scanning d'élément**, cliquez sur le bouton **OVC**  afin d'ouvrir la fenêtre Caméra d'observation.
3. Dans la barre d'outils **Arborescence** de la fenêtre OVC, vérifiez que le bouton **Afficher les sphères détectées** ou **Afficher les cercles détectés** est activé . Le texte d'infobulle pour ce bouton change en fonction du type d'élément que vous sélectionnez dans la liste **Type d'élément**.
4. Dans la barre d'outils **Arborescence** de la fenêtre OVC, sélectionnez l'option **Sphères** ou **Cercles** dans la liste **Type d'élément**.
5. Quand tous les éléments sont sélectionnés, dans la barre d'outils **Arborescence** de la fenêtre OVC, cliquez sur le bouton **Ajouter une nouvelle sphère à l'aide de FeatureDetect**  ou le bouton **Ajouter un nouveau cercle à l'aide de**

FeatureDetect . Les options des boutons changent en fonction du type d'élément que vous sélectionnez dans la liste **Type d'élément**.

6. Dans la fenêtre OVC, cliquez sur les éléments détectés par l'IA que vous voulez ajouter. L'IA affiche un cercle vert autour des éléments détectés. Cliquez sur autant d'éléments détectés par l'IA que vous le souhaitez.
7. Cliquez sur le bouton **Appliquer**. Les éléments sélectionnés sont mis en évidence en vert. Les éléments sont affichés dans la barre d'outils **Arborescence** et transférés dans la liste **Élément** de la boîte de dialogue **Scanning d'élément**.

Boîte de dialogue Scanning d'élément

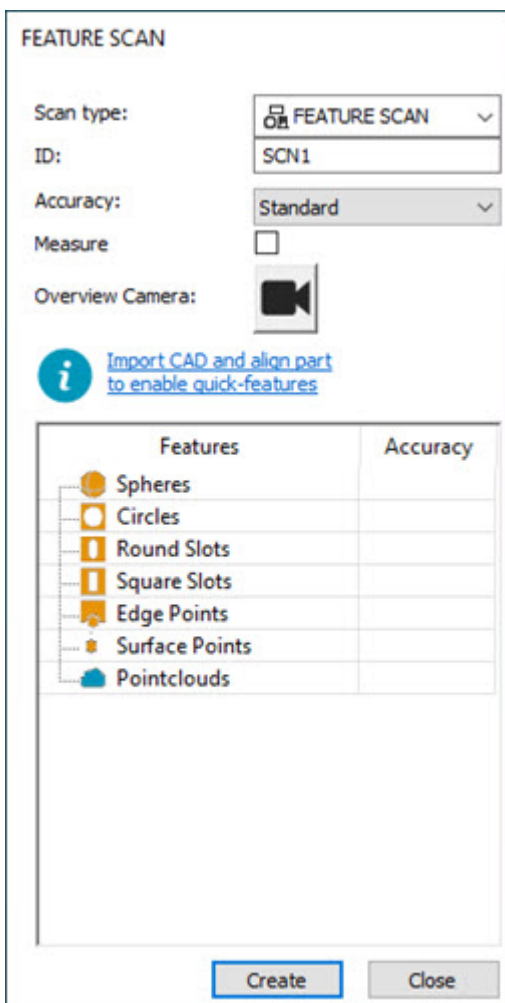

FEATURE SCAN

Scan type: FEATURE SCAN

ID: SCN1

Accuracy: Standard

Measure ☐

Overview Camera: 

 [Import CAD and align part to enable quick-features](#)


Features	Accuracy
☒ Spheres	
☐ Circles	
☐ Round Slots	
☐ Square Slots	
☐ Edge Points	
☐ Surface Points	
☐ Pointclouds	

Create Close

Boîte de dialogue Scanning d'élément

La boîte de dialogue **Scanning d'élément** inclut ces options :

Liste **Type de scanning** - Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la liste des types de scanning disponibles que vous pouvez choisir.

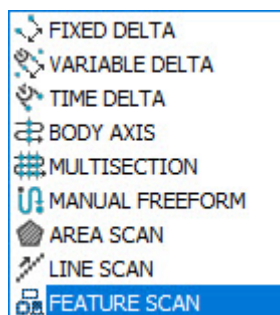

ID - Cette zone montre le nom actuel du nom d'identification du scanning. Vous pouvez cliquer dans cette zone pour le mettre à jour avec un nom alphanumérique.

Liste **Précision** - Cette liste vous permet de sélectionner l'une des trois options de précision de scanning. Les options sont :

- **Rapide** - Sélectionnez cette option pour des applications quand vous avez besoin le plus vite possible de mesures.
- **Standard** - Sélectionnez cette option pour des environnements contrôlés afin d'offrir un niveau standard de précision de mesure.
- **Précis** - Sélectionnez cette option quand vous avez besoin du niveau le plus élevé de précision de mesure. Cette option requiert des périodes de mesure plus longues.

Chaque fois que vous changez ce réglage, PC-DMIS applique la précision à tous les nouveaux éléments que vous créez selon la sélection. Vous pouvez activer différents réglages de précision pour divers éléments dans la même commande de scanning d'élément.

Case à cocher **Mesurer** - Cochez-la si vous voulez entamer les mesures juste après avoir fermé la boîte de dialogue. Tant que la définition existe sur la CAO, cette option est disponible quand vous exécutez PC-DMIS en mode en ligne ou hors ligne.

Bouton **Caméra d'observation (OVC)**  - Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Caméra d'observation. Pour des détails sur cette fenêtre et ses fonctions, consultez le manuel Leica correspondant.




Le texte d'informations (« *Importer la CAO et aligner la pièce pour activer les éléments rapides* ») vous informe que vous devez avoir un modèle CAO importé et aligné dans votre routine de mesure pour activer la fonctionnalité QuickFeature sur laquelle repose le scanning d'élément.

Liste d'éléments - Cette zone inclut la liste des éléments que vous souhaitez mesurer avec leurs réglages de précision respectifs. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit dans la colonne **Éléments** et **Précision** pour chaque élément afin de faire ces changements :

Éléments - Cliquez avec le bouton droit sur le nom de l'élément pour afficher ces options :

Renommer - Cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue **Modifier ID**.

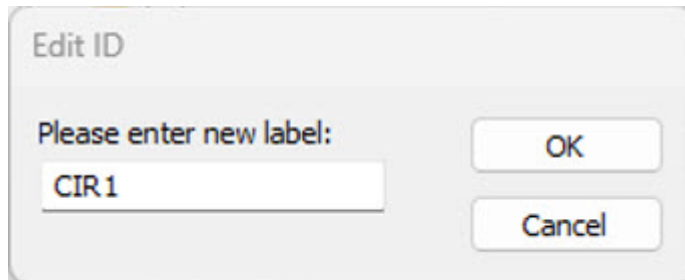

Entrez un nom unique pour l'élément.

Modifier - Cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue d'**élément extrait construit** applicable et modifier tous les paramètres d'extraction d'élément habituels pour l'élément sélectionné. Pour des détails, voir la rubrique pertinente dans la section « Construction de nouveaux éléments à partir d'éléments existants » de la documentation PC-DMIS Core.



Les nuages de points associés à chaque élément sont stockés en interne dans la commande de scanning d'élément. Quand vous modifiez un élément extrait construit depuis la commande de scanning d'élément, PC-DMIS montre alors une liste **Élément** vide dans la boîte de dialogue d'**élément extrait construit** pour empêcher la sélection de tout autre NDP ou maillage.

Supprimer - Cliquez sur cette option pour supprimer l'élément sélectionné de la liste. Notez que la suppression est définitive ; assurez-vous donc de vraiment vouloir supprimer l'élément sélectionné avant de cliquer sur cette option.

Précision - Cliquez avec le bouton droit dans la colonne **Précision** de l'élément pour afficher la liste des réglages de précision pour l'élément sélectionné. La liste montre les mêmes réglages **Précision** décrits ci-dessus : **Rapide**, **Standard** et **Précis**.

Bibliothèque Nvidia CUDA et modèle de détection d'objets Hexagon

Le pisteur ATS800 suppose un énorme bond en avant de ses fonctionnalités grâce à l'implémentation de la prise en charge de l'IA. Vous pouvez désormais analyser et afficher les éléments détectés depuis l'image dans la boîte de dialogue Caméra d'observation (OVC) à l'aide des outils IA. Vous pouvez ensuite simplement sélectionner les éléments

suggérés par l'IA qui vous intéressent au lieu de devoir en faire une pénible recherche manuelle.

Avec la prise en charge de l'IA, vous devez d'abord installer le modèle de détection d'objets en plus de l'habituelle dll de connexion.


Quand vous activez la caméra OVC, le pisteur vérifie si les fichiers de détection d'objets IA sont installés. S'ils ne le sont pas, un invite s'ouvre et vous permet d'installer les fichiers requis. Vous pouvez également le télécharger directement depuis le stockage interne du pisteur. Pour ce faire, entrez l'adresse IP du pisteur dans un navigateur Web. Si vous disposez d'une connexion Internet, vous trouverez la version la plus récente du programme d'installation sur le portail d'Hexagon Portable Support ([Accueil | Hexagon Manufacturing Intelligence](#)).



Vous devez fermer l'application PC-DMIS pendant l'installation des outils IA.

En cas de problèmes ou de questions sur l'installation, veuillez contacter votre représentant de Hexagon local.

Si vous ne souhaitez pas installer les outils IA, vous pouvez toujours interagir manuellement avec la caméra OVC de la façon habituelle. Vous verrez toutefois peut-être un avertissement en haut de la fenêtre OVC informant que le modèle d'IA est introuvable :

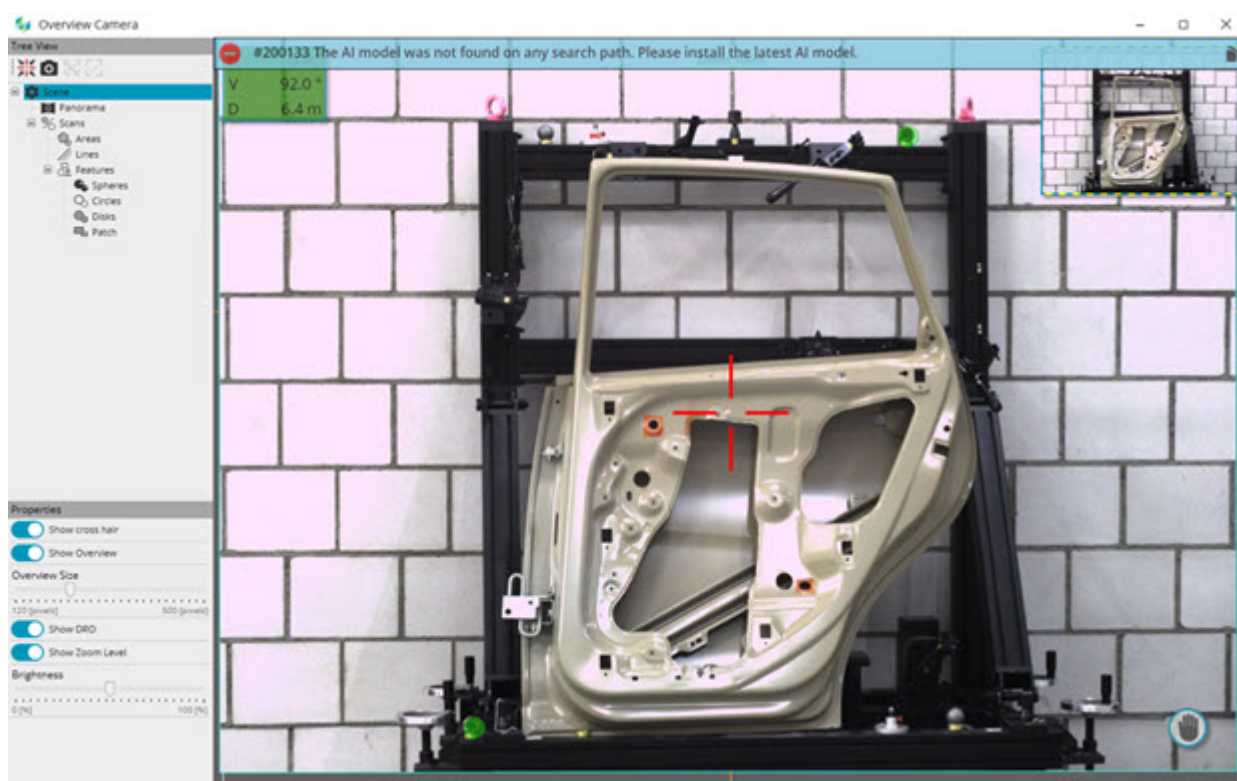

Carte graphique Nvidia

La prise en charge de l'IA par Nvidia requiert une carte graphique Nvidia pour des performances complètes.



Une carte graphique Nvidia est fortement recommandée quand vous travaillez avec le capteur ATS800.

Bibliothèque Nvidia CUDA

La bibliothèque Nvidia CUDA est principalement une bibliothèque Nvidia que vous pouvez télécharger directement du site Web de Nvidia. Le téléchargement depuis le site de Nvidia est cependant assez long car il contient un nombre important de fichiers externes qui ne sont pas requis pour le pisteur ATS800. Hexagon offre une version simplifiée du programme d'installation de la bibliothèque (NvidiaCUDAcuDNN_Setup.exe) contenant uniquement les fichiers requis.

La version de ce programme d'installation fait référence à la version officielle de Nvidia.

Modèle de détection d'objets

La fonctionnalité d'IA utilise la bibliothèque Nvidia CUDA et le fichier de modèle de détection d'objets nommé « *ObjectDetection.odata* » généré par Hexagon.

Ce fichier est conservé de façon indépendante du programme d'installation de PC-DMIS et de la dll de connexion car :


- Il est assez volumineux et est uniquement nécessaire pour le pisteur ATS800.
- S'il est conservé à part, il est possible de déployer des mises à jour de reconnaissance sans devoir déployer une dll de connexion complète ou un pack de service PC-DMIS.

Le fichier .odata est un fichier chiffré qui peut uniquement être utilisé par LMF. Vous ne pouvez pas utiliser directement le fichier .odata avec les bibliothèques Nvidia sans LMF.

Modes de scanning continu AT403, AT500 et AT9x0

Pour définir les modes de scanning continu pour les pisteurs laser AT403, AT500 et AT9x0, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue **Réglages des paramètres (Modifier | Préférences | Paramètres)**, cliquez sur l'onglet **Palpage**.

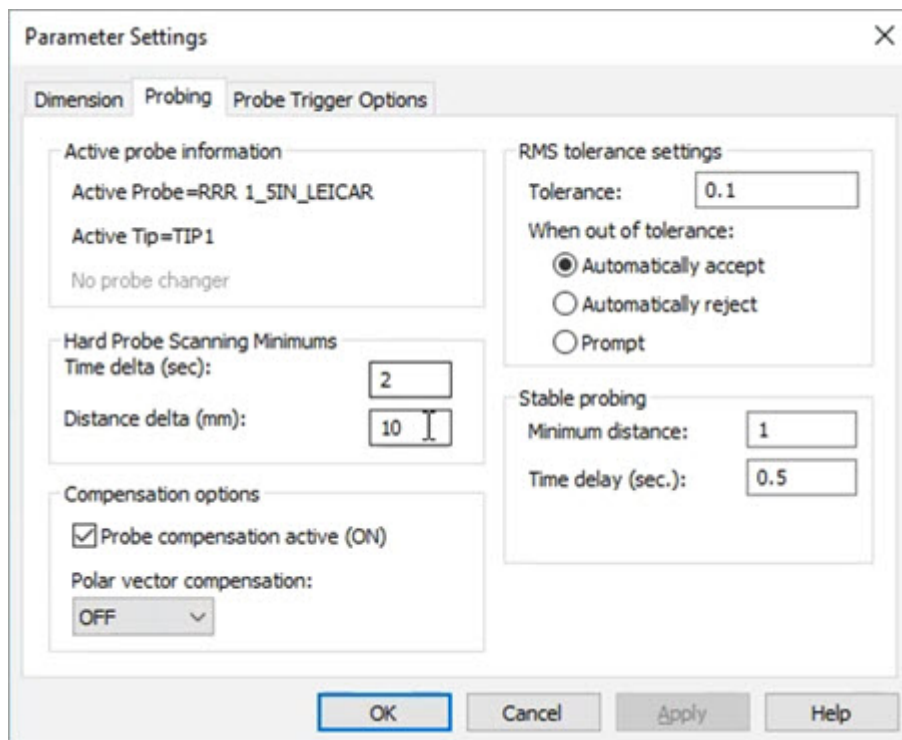

Boîte de dialogue Réglages des paramètres - onglet Palpage

2. Dans la zone **Minima scanning palpeur mécanique**, définissez un ou les deux valeurs :
 - **Écart de temps (sec)** - Utilisé pour le mode Temps continu
 - **Écart de distance (sec)** - Utilisé pour le mode Distance continue
3. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les réglages, puis sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.
4. Dans la barre d'outils **Opération du pisteur**, choisissez le mode :




Distance continue



Temps continu

5. (Facultatif) Si vous êtes aligné avec la pièce physique et un modèle CAO, dans la barre d'outils **Mode palpeur** (**Afficher | Barres d'outils**), activez **Mode rech val nom depuis CAO**. Cette étape permet à chaque point scanné de posséder une valeur nominale et vous pouvez afficher les palpées dès qu'ils sont scannés.
6. Dans la fenêtre **Quick Start**, sélectionnez le type d'élément que vous voulez scanner (par exemple, Plan ou Scanning).

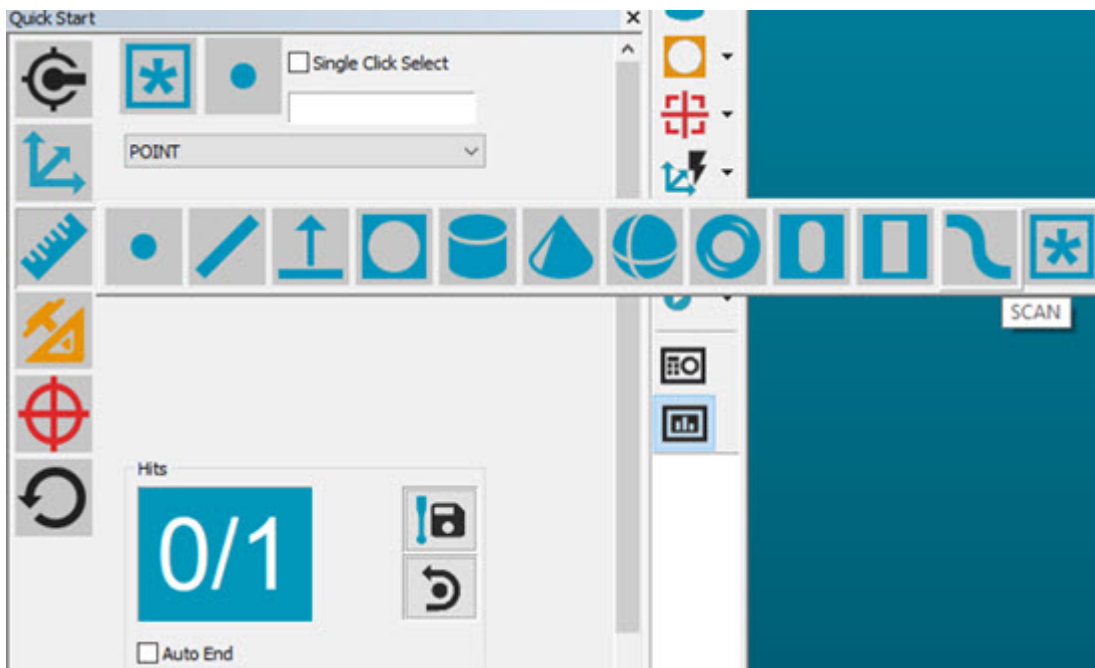

Fenêtre Quick Start pour le mode de scanning continu

Le processus de scanning est : lancer le scanning, scanner l'élément, arrêter le scanning, fin.

Pour ce faire :


- Appuyez sur Ctrl + I pour démarrer le scanning et sur Ctrl + I pour l'arrêter, ou cliquez sur le bouton **Scanning continu** () dans la barre d'outils **Mesure du pisteur**.
- Pour le pisteur AT403, utilisez le bouton A sur la télécommande pour démarrer et arrêter le scanning continu.
- Pour le pisteur AT500, utilisez le bouton A sur la télécommande pour démarrer et arrêter le scanning continu.

- Pour le palpeur T AT960, maintenez le bouton D enfoncé pour un scanning continu.



Si vous ne sélectionnez pas le mode Scanning continu, le bouton D passe par défaut au mode Distance continue.

- Quand vous terminez le scanning d'un élément (comme un cercle ou un plan), compensez correctement et appuyez sur le bouton **END**.

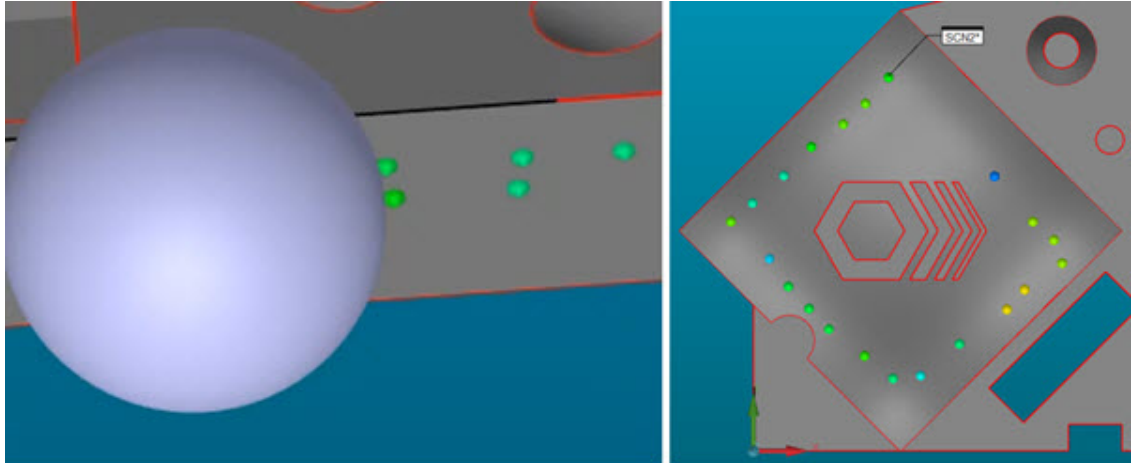

7. Vous pouvez aussi insérer les modes Temps continu et Distance continue dans la routine de mesure comme commandes de pisteur. Lors de l'exécution, vous pouvez démarrer, arrêter et terminer le scanning continu comme décrit ci-dessus.

```


MOC1 = TRACKER COMMAND ( SET MEASUREMENT PROFILE (CONTDIST)
SCN1 = Manual Scan - VARIABLE DELTA
SCN2 = Manual Scan - VARIABLE DELTA

```


Annexe A : Bras portable Faro

L'utilisation d'un bras portable Faro équivaut à celle d'un bras Romer. Pour des informations générales sur l'utilisation d'une machine à bras portable, voir la rubrique « [Utilisation d'une MMT portable Romer](#) » et les autres sections de la documentation Portable.

Si vous utilisez un bras Faro, la boîte de dialogue **Utilitaires de calibrage de palpeur** apparaît à la place de la boîte de dialogue **Mesurer** standard, que vous ouvrez en cliquant sur le bouton **Mesurer** dans la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur**.

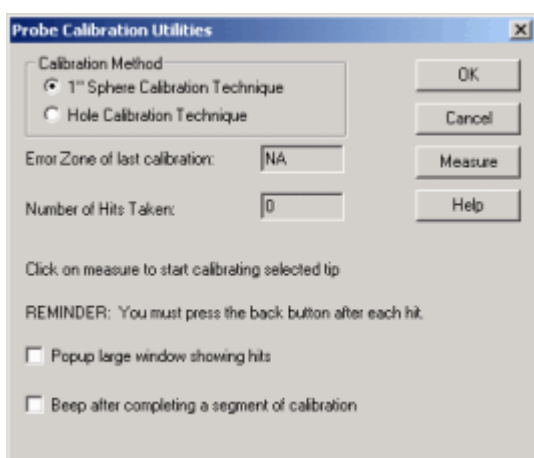

Boîte de dialogue *Utilitaires de calibrage de palpeur*

Options disponibles dans la boîte de dialogue

Le tableau ci-après répertorie toutes les options de la boîte de dialogue [Utilitaires de calibrage de palpeur](#) et détaille le rôle de chacune.

Option	Description
--------	-------------


Méthode de calibrage	La boîte de dialogue Utilitaires de calibrage de palpeur offre deux méthodes de calibrage : • Technique de calibrage de sphère 1". La plupart des bras Faro intègrent un calibrage de sphère, généralement sous la forme d'une bille de 1,000" pour que PC-DMIS utilise cette méthode de calibrage par défaut. • Technique de calibrage d'alésage. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un alésage pour calibrer votre palpeur Faro au lieu de la sphère.
Zone d'erreur du dernier calibrage	La case Zone d'erreur du dernier calibrage contient la valeur volumétrique calculée par le palpeur Faro à l'issue de la routine de calibrage. Le contrôleur FARO se charge de générer cette valeur, utilisée uniquement à des fins d'information. Elle n'est donc pas modifiable.
Nombre de palpages effectués	La zone Nombre de palpages effectués contient le nombre de palpages effectués par zone de calibrage.
Ouvrir une grande fenêtre affichant les palpages	Si vous cochez la case Ouvrir une grande fenêtre affichant les palpages, vous obtenez un affichage des coordonnées XYZ, ainsi que le nombre de palpages en temps réel au fil du processus de calibrage.

Sonner au terme d'un segment de calibrage	Si vous cochez la case Sonner au terme d'un segment de calibrage, votre ordinateur émettra un signal sonore chaque fois que le programme termine une zone de calibrage ou un segment de calibrage spécifique. La zone d'état de la boîte de dialogue (juste en dessous de la zone Nombre de palpages effectués) indique alors à l'utilisateur la prochaine zone de calibrage qu'il doit mesurer et le nombre de palpages à effectuer.
--	--

Procédure de calibrage d'un bras Faro

Procédez comme suit pour calibrer votre palpeur à l'aide d'un bras FARO :

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Utilitaires de calibrage de palpeur](#).
2. Dans la zone **Méthode de calibrage**, sélectionnez la méthode de calibrage appropriée.
3. Cochez les cases de votre choix.
4. Cliquez sur le bouton **Mesurer** pour commencer le processus de calibrage. PC-DMIS affiche une aide visuelle pour vous aider à calibrer le bras Faro.
5. Suivez les instructions à l'écran (y compris celles dans la zone d'état de la boîte de dialogue).
6. *Si vous avez choisi la méthode utilisant la sphère 1*, effectuez les palpages suivants sur l'outil sphérique, en vous basant sur le schéma suivant :

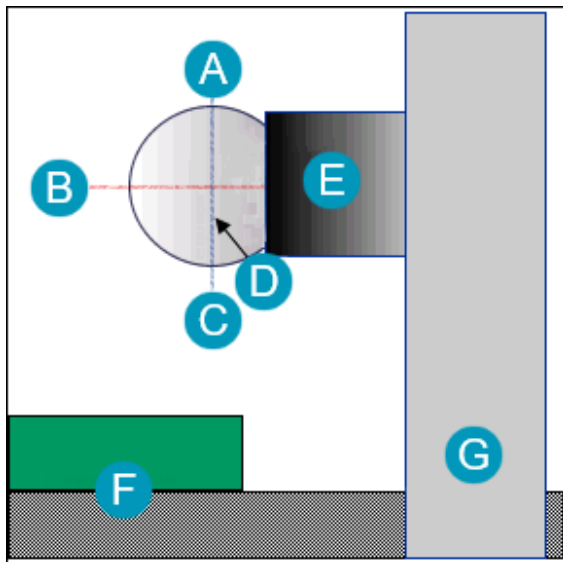

- A - Ouest
- B - Pôle nord (ligne rouge)
- C - Est
- D - Équateur de l'outil sphérique (ligne bleue)
- E - Vue latérale de l'aimant Faro montrant l'outil sphérique associé
- F - Vue latérale de la pièce sur la table
- G - Vue latérale du serrage associé à la table

Vue latérale de l'outil sphérique, de l'aimant Faro et du serrage

- Effectuez cinq palpées autour de l'équateur.
 - Projetez symétriquement le dernier axe et prenez cinq autres palpées autour de l'équateur.
 - Effectuez cinq palpées perpendiculaires à la sphère, d'est en ouest.
 - Projetez symétriquement le dernier axe et prenez quatre palpées perpendiculaires à la sphère d'ouest en est.
 - Effectuez quatre palpées perpendiculaires à la sphère du nord au sud.
 - Projetez symétriquement le dernier axe et prenez quatre palpées perpendiculaires à la sphère du sud au nord.
7. Si vous avez choisi la technique de calibrage d'alésage, PC-DMIS vous invite à effectuer les palpées suivants :
- Effectuez 10 palpées dans l'alésage en faisant tourner la poignée.
 - Effectuez 10 palpées dans l'alésage dans le sens opposé.
8. Cliquez sur **OK** au terme du calibrage.

Annexe B : Dépannage de systèmes portables

Cette section de la documentation PC-DMIS fournit des informations pour résoudre les problèmes courants avec des systèmes portables.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site [Knowledgebase d'Hexagon](#). Utilisez des mots-clés pour rechercher des articles liés aux problèmes matériels et logiciels.

Par exemple :

- Si vous recherchez « dépannage bras », vous obtenez cette liste d'articles :
« [Articles Knowledgebase d'Hexagon sur le dépannage de bras](#) ».
- Si vous recherchez « dépannage pisteuse », vous obtenez cette liste d'articles :
« [Articles Knowledgebase d'Hexagon sur le dépannage de pisteuse](#) ».


Les rubriques de dépannage dans cette section de la documentation PC-DMIS Portable incluent :

Le temps de traitement de la matrice de couleurs est trop long


La matrice de couleurs de surface de nuage de points se sert d'un réglage **Distance max** et recherche tous les points dans cette distance par rapport au modèle CAO.

Vous devez prendre une valeur **Distance max** juste assez grande pour capturer les écarts. Une distance trop élevée ralentit le processus de matrice de couleurs.

Tel peut par exemple être le cas si vous prenez des pouces comme unité dans une routine de mesure. Sachez que si vous prenez une valeur **Distance max** d'un pouce sur un grand modèle CAO, le temps de traitement sera long.

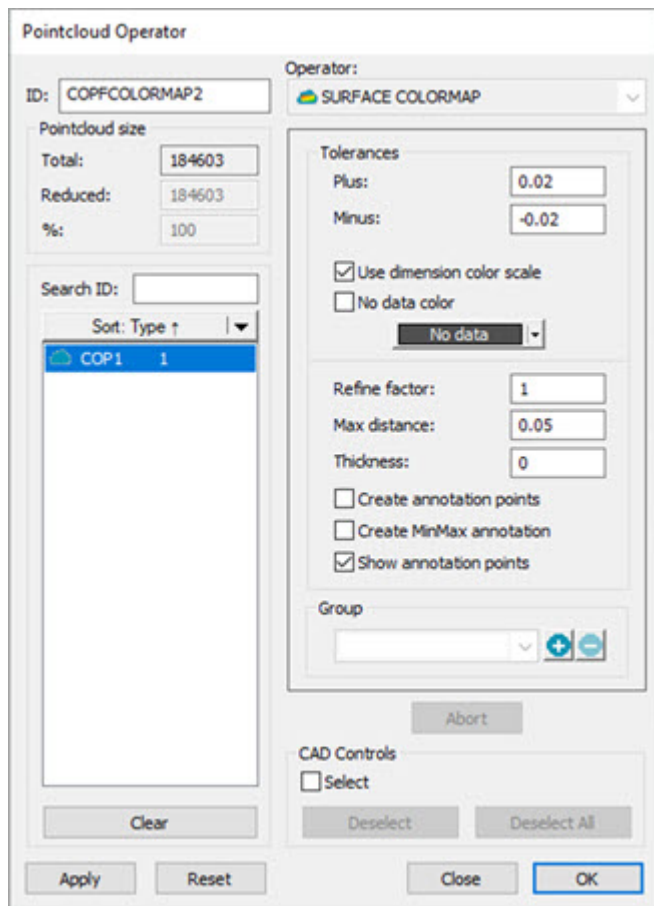


Dans une matrice de couleurs incomplète, certaines zones du modèle CAO ne montrent pas de données de matrice de couleurs. La raison la plus probable est un problème avec le réglage **Distance max**. Un réglage incorrect empêche en effet PC-DMIS d'appliquer une matrice de couleurs à des parties des surfaces CAO.

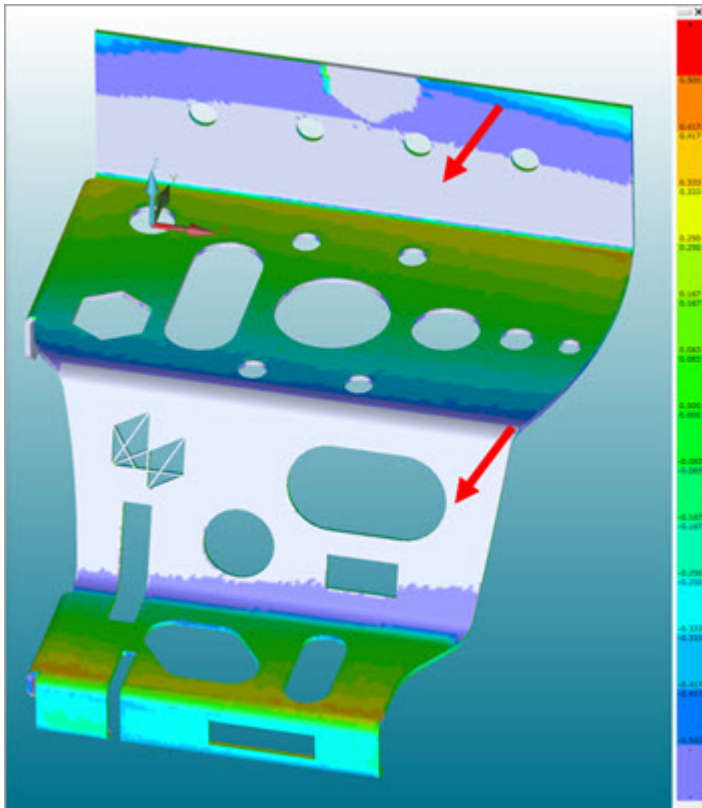

Exemple de matrice de couleurs avec l'option Distance max définie trop basse

Les vecteurs incorrects de modèle CAO empêchent l'application d'une matrice de couleurs à des surfaces CAO entières.

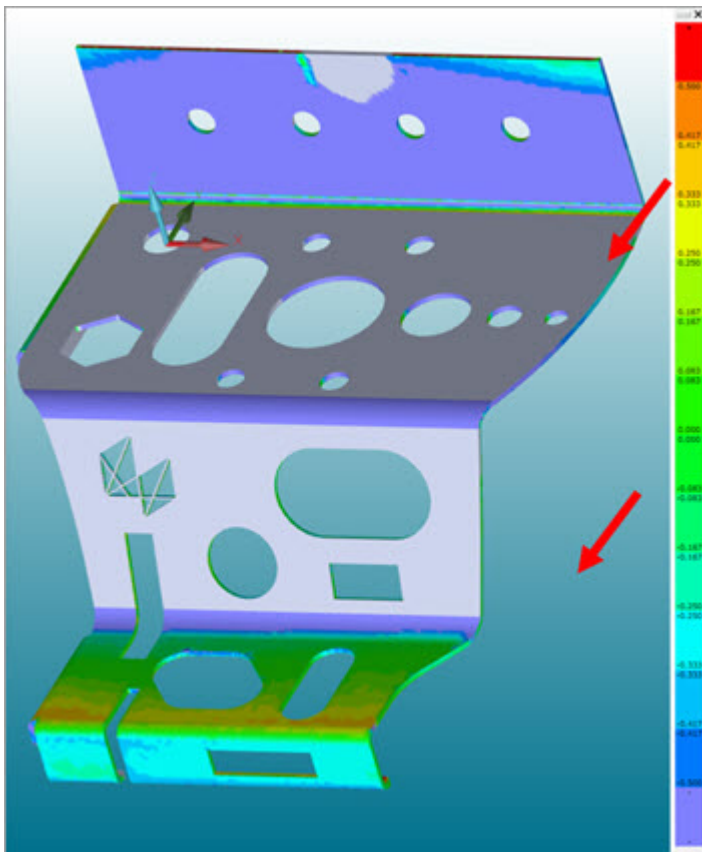


Exemple de matrice de couleurs avec les vecteurs CAO incorrects


Matrice de couleurs incomplète – Réglage Distance max

L'opérateur de matrice de couleurs de surface évalue toutes les données de nuage de points se trouvant dans la valeur **Distance max** du modèle CAO. PC-DMIS n'utilise pas de données en dehors de la valeur **Distance max** (par défaut = 1 mm ou 0,03937 pouce) pour le calcul. Si la matrice de couleurs manque dans certaines parties de la CAO, vous devez éventuellement augmenter la valeur **Distance max**. Ceci peut par exemple s'avérer utile sur des pièces avec des écarts supérieurs ou mal alignées. Ceci peut par exemple s'avérer utile sur des pièces avec des écarts supérieurs ou mal alignées.

Prenez une valeur **Distance max** juste assez grande pour capture les écarts. Une distance trop élevée ralentit le processus de matrice de couleurs car PC-DMIS recherche sur cette distance depuis toutes les surfaces CAO.

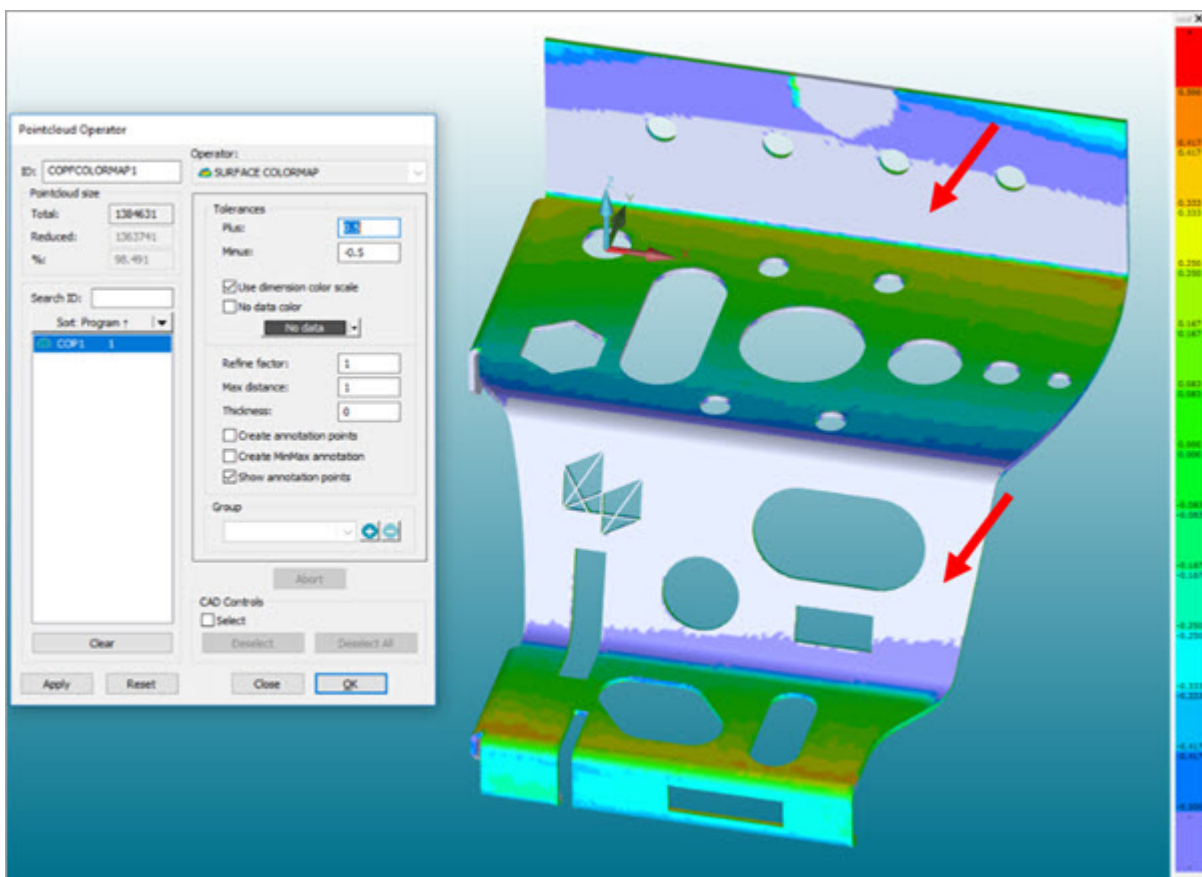

Exemple d'une matrice de couleurs incomplète sur des parties de surfaces CAO - Distance max = 1 mm

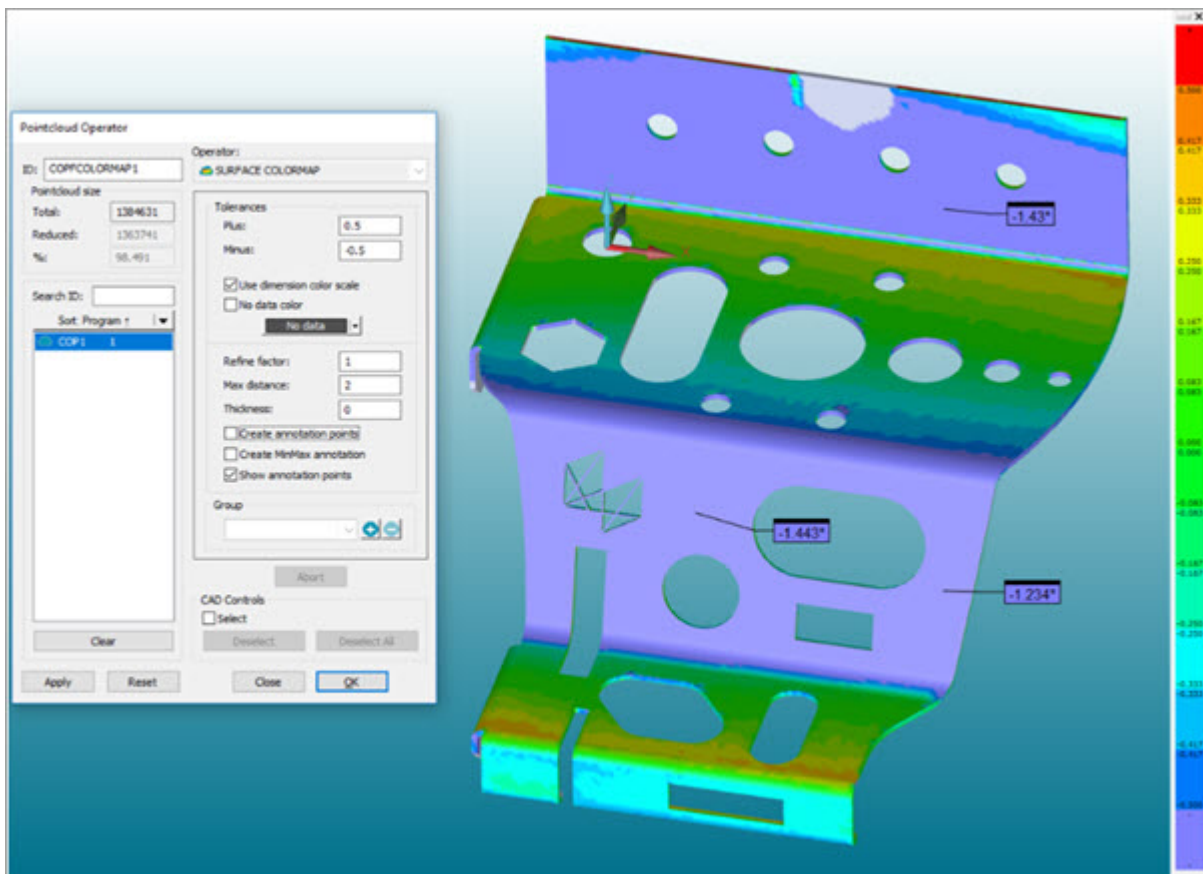


Exemple d'une matrice de couleurs complète sur des surfaces CAO - Distance max = 2 mm

Matrice de couleurs incomplète – Rôle des vecteurs CAO

La matrice de couleurs de surface compare les vecteurs du nuage de points et la surface CAO. Si les surfaces CAO ne sont pas correctement orientées, aucune matrice de couleurs n'y apparaît.

Vous pouvez voir l'orientation du nuage de points si vous définissez l'affichage de nuage de points à deux côtés. À l'aide des couleurs par défaut, le côté du scanning est bleu et le côté opposé non scanné est orange.

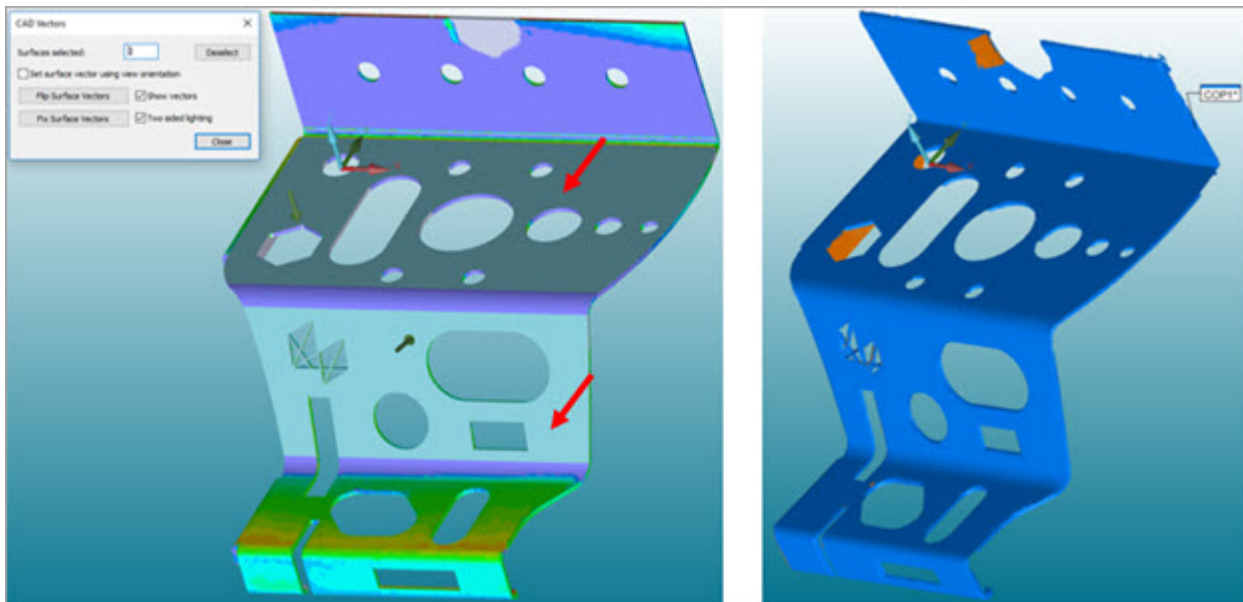

Exemple de matrice de couleurs incomplète en raison de vecteurs CAO incorrects

Dans l'exemple ci-dessus, les surfaces mises en évidence ont des vecteurs incorrects. La raison est qu'elles sont à 180 degrés de l'orientation du scanning. Vous pouvez utiliser l'option **Modifier | Fenêtre d'affichage graphique | Vecteurs CAO** pour corriger ceci. Pour plus d'informations sur la modification de vecteurs CAO, voir « Modification de vecteurs CAO » au chapitre « Modification de l'affichage CAO » de la documentation PC-DMIS Core.

Pour plus d'informations sur les matrices de couleurs incomplètes, voir l'article « [Why is my CAD model colormap not displaying correctly?](#) » sur le site Knowledgebase d'Hexagon.

Message d'erreur : Tentative d'accès à un fichier sans nom après sa fin

Le message d'erreur « Tentative d'accès à un fichier sans nom après sa fin » peut apparaître quand PC-DMIS essaye d'ouvrir un fichier ou d'exécuter un fichier de routine de mesure. Cette erreur peut aussi se produire à divers points, comme quand vous cliquez sur le bouton **Mesurer** dans la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur**. Ceci indique un problème avec le ou les fichiers.

- Un fichier corrompu peut provoquer cette erreur.
- S'il s'agit du seul message d'erreur, il signale normalement un problème d'accès ou d'autorisation avec le fichier. Il peut également s'afficher si le dossier contenant la routine de mesure est en lecture seule.
- Ce message est souvent associé à un message d'erreur de sérialisation, par exemple « Erreur de sérialisation ALT ».

- Un autre message parfois associé à ces erreurs est « Impossible de restaurer le programme pièce à partir des fichiers de sauvegarde » ou « Impossible de restaurer la routine de mesure à partir du fichier de sauvegarde ». Ceci est souvent dû à un fichier corrompu.

Pour des solutions à ces problèmes et d'autres, voir l'article « [Attempted to access an unnamed file past its end](#) » sur le site Knowledgebase d'Hexagon.

Message d'erreur - Initialisation : Attente de la caméra

PC-DMIS affiche le message d'erreur de scanning RDS « Initialisation : Attente de la caméra » quand le scanner ne peut pas se connecter ou communiquer avec l'ordinateur.

Ce problème se produit en raison d'une non-correspondance de l'adresse IP. Pour le résoudre, assurez-vous d'entrer l'adresse IP correcte pour votre connexion LAN ou Wi-Fi.

Utilisez la plage d'adresse IP correcte pour votre configuration :

- Bras à 6 axes avec un FP1 + scanner HP-L-8.9 et/ou un FP2/FP2P pour la batterie : 192.168.0.100 (vous pouvez remplacer .100 par n'importe quel nombre compris entre .5 et .254)
- Bras à 7 axes avec n'importe quel feature pack : 192.168.178.100 (vous pouvez remplacer .100 par n'importe quel nombre compris entre .5 et .198)
- Pour les feature packs PLUS comme FP3P and FP2P, vous pouvez laisser le système attribuer automatiquement l'adresse IP ou définir manuellement une IP statique.
- Scanner HP-L-20.8 sur un bras à 7 axes + FP4 : 192.168.150.1 (contrôleur @ = 192.168.150.100)

Pour des informations sur la définition de l'adresse IP statique, voir l'article « [Comment définir l'adresse IP statique pour mon scanner ou ma MMT ?](#) » sur le site Knowledgebase d'Hexagon.

Pour plus de solutions au message d'erreur, voir l'article « [Mon bras ROMER ne se connecte pas à la caméra.](#) » sur le site Knowledgebase d'Hexagon.

Message d'erreur : Le chargement de interfac.dll a échoué

PC-DMIS affiche le message d'erreur « Le chargement de interfac.dll a échoué » quand vous transférez WinRDS vers un nouvel ordinateur et que certains fichiers n'ont pas été copiés.

Pour corriger ce problème :

1. Téléchargez la dernière version de WinRDS.
2. Extrayez et installez le logiciel. WinRDS est un logiciel 32 bits et aucune version 64 bits n'est disponible. Vous pouvez toutefois l'installer sur un système d'exploitation 32 ou 64 bits.
3. S'ils sont disponibles, copiez les dossiers ArmData et ArmDat.s6x de l'ancien ordinateur sur le nouveau. Ces dossiers se trouvent normalement à cet emplacement :
C:\Program files x86\CimCore\WinRds

Une fois que vous avez installé la dernière version de WinRDS et copié les dossiers requis sur le nouvel ordinateur, procédez comme suit :

1. Éteignez le bras.
2. Ouvrez le raccourci **CimCore Arm Utilities** sur votre bureau.
3. Annulez le message d'erreur s'il apparaît.
4. Cliquez sur le bouton **Config**, puis sur l'onglet **Armspecs**.
5. Dans l'onglet **Armspecs**, accédez aux dossiers **Armdata** et **Armdata.s6x**.



Ne sélectionnez pas le dossier **Armdata**. À la place, sélectionnez son dossier parent.

6. Cliquez sur **OK** une fois pour le dossier **Armdata**, puis cliquez à nouveau sur **OK** pour le dossier **Armdata.S6X**.
7. Rallumez le bras pour établir la connexion.

Les anciens bras Infinite utilisaient surtout WINRDS pour communiquer avec l'ordinateur. PC-DMIS utilise le fichier romer.dll comme interface avec le bras.

Les nouveaux bras Absolute utilisent RDS pour communiquer avec l'ordinateur. PC-DMIS utilise le fichier romerRDS.dll comme interface avec le bras.

Votre licence doit inclure l'une de ces interfaces. À l'installation de PC-DMIS, le programme lit l'interface programmée dans votre licence et renomme le fichier .dll approprié « interfac.dll ».



Pour la plupart des interfaces, vous pouvez utiliser le configurateur d'environnement afin de configurer automatiquement l'environnement de l'interface PC-DMIS. Grâce au configurateur d'environnement, vous n'avez plus besoin de renommer manuellement les fichiers dll. Pour des détails, voir la section « Configurateur d'environnement » de la documentation PC-DMIS Core.

Vous trouverez l'article original « Message d'erreur "Le chargement de interfac.dll a échoué" » sur le site [Knowledgebase d'Hexagon](#).

Message d'erreur : La machine ne répond pas

Le message d'erreur de PC-DMIS « La machine ne répond » signale que PC-DMIS n'a pas réussi à communiquer avec l'équipement. La première étape consiste à vérifier que l'équipement est allumé et que tous les câbles sont bien branchés.

Si le problème persiste après avoir vérifié les connexions, essayez l'une de ces options :

- Pour les bras, il s'agit souvent d'un problème de connexion USB. Connectez le bras à un autre port USB. Ceci oblige alors Windows à réinstaller les pilotes et peut détecter un port USB défaillant.
- Pour les pisteurs laser, la raison est souvent une configuration IP incorrecte pour la connexion réseau.

Pour plus de détails sur le message « La machine ne répond pas », voir ces articles sur le site Knowledgebase d'Hexagon :

[I receive a "Machine not responding" error message](#)

[Erreurs PC-DMIS avec un message « La machine ne répond pas ». How do I connect my Leica Laser Tracker?](#)

Message d'erreur - L'initialisation de la carte mère a échoué

Vous pouvez recevoir le message d'erreur « L'initialisation de la carte mère a échoué » pour plusieurs raisons. Une erreur est « L'initialisation de la carte mère a échoué, version

de structure non prise en charge. », et elle peut entraîner des problèmes de communication temporaires (comme des déconnexions), voire une perte de données.

Causes courantes :

- Un équipement lourd sur site peut causer des surtensions ou des interférences électromagnétiques. Le câble USB peut servir d'antenne et capter ces interférences, entraînant une déconnexion du bras ou des problèmes de communication.
- Les multi-soudeurs MIG, TIG ou plasma situés à moins de 50 mètres du bras Romer produisent souvent des arcs entraînant des interférences électromagnétiques. Ces interférences affectent la communication USB entre le bras et l'ordinateur.

Pour résoudre ce problème, essayez l'une de ces solutions :

- Éloignez le bras Romer de l'équipement ou des appareils causant des interférences.
- Intégrez un conditionneur d'énergie.
- Utilisez un câble USB modifié.
- Utilisez une connexion Wi-Fi au lieu d'un câble USB.

Pour d'autres solutions et informations connexes, voir l'article « [Quelles sont certaines causes possibles de la déconnexion du bras Romer et d'erreurs d'initialisation de la carte mère ?](#) » sur le site Knowledgebase d'Hexagon.

Comment créer un fichier de prise en charge pour les pisteurs AT9x0 et AT40x

Le support technique d'Hexagon se sert du fichier de prise en charge (.sfile) pour déboguer les problèmes des pisteurs laser Leica AT9x0 et AT40x.

Le fichier de prise en charge permet de dépanner votre pisteur laser Leica AT9x0 ou AT40x.

Quand vous envoyez un fichier de prise en charge au support technique, précisez l'heure et la date auxquelles le problème s'est produit. Il est utile d'inclure une capture d'écran montrant l'heure et la date au fichier de prise en charge. Expliquez aussi les étapes qui vous ont conduit au problème.

Pour créer le fichier de prise en charge :

1. Connectez-vous à votre pilote dans Tracker Pilot.
2. Cliquez sur l'onglet **Help**.
3. Cliquez sur **Create Support File**.

4. PC-DMIS enregistre le fichier de prise en charge en local et montre le dossier (comme C:\Users\[username]\AppData\Roaming\TrackerPilot\Support\[s/n]).
5. Créez un nouveau cas sur le site du [support technique d'Hexagon](#).
6. Incluez le fichier de prise en charge (.sfile) et tout autre document en pièces jointes. Si vous avez déjà créé un cas, vous pouvez aussi envoyer un e-mail avec les fichiers joints au support technique d'Hexagon à l'adresse TechSupport.US@Hexagon.com.

Vous trouverez l'article original « How to Create a Support File » sur le site [Knowledgebase d'Hexagon](#).

Problèmes du firmware Leica AT9x0

Erreur de firmware du contrôleur Leica

Si vous recevez un message d'erreur de firmware sur votre contrôleur Leica AT9x0, ce dernier risque de ne pas pouvoir être verrouillé sur un T-product. Souvent, vous pouvez redémarrer le contrôleur pour résoudre ce problème.

Pour plus de détails sur ce problème, voir l'article « [Why am I seeing a "Firmware problem" on my AT9x0 Leica Tracker controller?](#) » sur le site Knowledgebase d'Hexagon.

Erreur de non-concordance de firmware PC-DMIS

Si vous recevez une erreur de non-concordance de firmware quand vous tentez de connecter le pisteur laser Leica AT9x0, vérifiez que vous disposez de la dernière version du firmware.

Pour plus de détails et d'autres solutions possibles pour cette erreur, voir l'article « [Lors de la connexion à un pisteur laser AT9x0 avec mon logiciel de métrologie, j'obtiens une erreur de non-correspondance de firmware.](#) » ou l'article « [Mon pisteur laser Leica donne une erreur de non correspondance de version de firmware.](#) » sur le site Knowledgebase d'Hexagon.

Problèmes de batterie du pisteur laser Leica AT9x0

L'éclairage des quatre lumières LED sur le pisteur laser Leica AT9x0 indique la cause des erreurs de batterie.

Pour des détails, voir l'article « [Leica Laser Tracker AT9x0 Battery - LED lights and troubleshooting](#) » sur le site Knowledgebase d'Hexagon.

Conseils de dépannage RDS

L'ordinateur est souvent lent

Si l'ordinateur est très lent chaque fois que vous utilisez le collecteur de données RDS ou tout autre logiciel 3D, vérifiez si le pilote de la carte graphique est correct. Par exemple, si la carte possède un pilote VGA de faible résolution, recherchez et installez-en un de meilleure résolution.

Impossible de désinstaller RDS et l'ordinateur affiche le message « Journal d'installation RDS introuvable »

Recherchez la clé de registre « HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE(\Wow6432Node pour les SE 64 bits) \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\RDS » et supprimez le dossier RDS. Après cela, vous pouvez réinstaller RDS.

Les fonctions de maintenance ne peuvent pas se connecter au bras

Dans RDS Toolbox, vous pouvez uniquement utiliser la plupart des fonctions de maintenance en mode connexion USB. Si la connexion actuelle est Wi-Fi, connectez le bras à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

RDS se fige après la sélection du type de scanner

Ceci peut se produire quand vous ajoutez un nouveau scanner. La solution consiste à désactiver nView Desktop Manager et d'ouvrir le panneau de configuration de nVidia nView Desktop Manager. Pour ce faire, sélectionnez **Menu Windows | Paramètres | Panneau de configuration | nVidia nView Desktop Manager**. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, décochez la case **Enable Desktop Manager** et cliquez sur **OK**.

Les boutons ou du texte sont écourtés

Vérifiez que la taille de la police Windows est définie à 100 %.

La mise à jour du firmware de la carte mère a échoué ou le bras RA8 ne démarre pas après une mise à jour du firmware.

Essayez de réinstaller le firmware.

Pour le bras RA8, si le problème s'est produit lors de la programmation du firmware de la carte mère, démarrez le bras en mode sécurisé :

1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation du bras, puis quatre autres fois. Le bras démarre ainsi en mode sécurisé.
2. Réinstallez le firmware.

Vous trouverez l'article original « RDS Troubleshooting Tips » sur le site [Knowledgebase d'Hexagon](#).

Le bras ROMER ne peut pas se connecter au port LAN

Vous avez initialisé et connecté le scanner RSx à l'adaptateur USB/Ethernet mais pas au port LAN (Local Area Network) intégré dans votre ordinateur. Le port LAN ne détecte pas le scanner, mais le port fonctionne parfaitement quand vous lui connectez d'autres dispositifs ou réseaux.

Une cause possible est un réglage de vitesse de la carte réseau trop élevé (par exemple, 1 Gbps). Si ce réglage est défini à une bande passante trop élevée, la communication avec le bras échoue.

Si vous définissez la propriété **Vitesse et duplex** à **Négociation auto**, la carte réseau détecte la meilleure vitesse de communication avec le bras.

Pour ce faire :

1. Dans Windows, cliquez sur **Démarrer**.
2. Entrez **Connexions réseau**.
3. Cliquez sur l'option **Afficher les connexions réseau**. Vous devez voir un écran avec toutes les connexions réseau activées et désactivées.
4. Cliquez avec le bouton droit sur **Connexion au réseau local**.
5. Sélectionnez **Propriétés** dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés de Connexion au réseau local**.
6. Cliquez sur le bouton **Configurer**.
7. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
8. Dans la section **Propriétés**, sélectionnez **Vitesse et duplex**.
9. Dans la section **Valeur**, sélectionnez **Auto** si elle ne l'est pas déjà.
10. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Les réglages de votre réseau LAN doivent désormais permettre la communication avec le bras ROMER.

Vous trouverez l'article original « ROMER Arm Unable to Connect to LAN Port » sur le site [Knowledgebase d'Hexagon](#).

T-Scan - Aucune donnée collectée



Les informations suivantes sur le dépannage de ce problème concernent le nouveau T-Scan et le nouveau contrôleur T-Scan tout-en-un.

Il s'agit d'un problème où tout semble correcte pour le T-Scan :

- Le contrôleur T-Scan démarre sans soucis.
- Les voyants pour T-Collect et l'interface sont verts et semblent corrects.

Si PC-DMIS ne collecte pas de données quand vous tirez sur le déclencheur, vérifiez s'il existe les problèmes suivants :

- Vous devez connecter le câble T-Scan Trigger.
- Vous devez installer le dernier logiciel pour le contrôleur du scanner.
- Le fichier config.ini n'a pas le réglage de variable correct.

Pour plus d'informations sur ce problème, voir l'article « [La connexion à T-Scan semble correcte mais aucune donnée n'apparaît à l'écran lors du scanning](#) » sur le site Knowledgebase d'Hexagon.

Pour plus d'informations sur le dépannage du Leica T-Scan, voir l'article « [Configuration de Leica T-Scan](#) » sur le site Knowledgebase d'Hexagon.

Glossaire

ADM

Mètre distance absolue

Affich. numérique

Fenêtre Affichage numérique

Arrêt brusque

Support physique sur lequel repose le bras quand il n'est pas utilisé.

ATR

Reconnaissance automatique de cibles

Birdbath

Votre réflecteur peut être associé à cette position connue via un connecteur magnétique situé à l'avant du pisteur laser.

ID

Diamètre interne

IFM

Interfomètre

LAS

Scanner absolu Leica

Machine 6DoF

Six degrés de liberté. Une machine 6DoF collecte des données, non pas de trois degrés seulement (la position XYZ du contact de palpeur), mais de six degrés (la position XYZ du palpeur et le vecteur IJK du palpeur).

Machine 3D

Une machine 3D collecte des données par rapport à la position XYZ (trois dimensions) du contact de palpeur. Le vecteur de palpeur n'est pas utilisé.

MIIM

Manuel d'installation de l'interface machine

NIC

Carte interface réseau

Niveau

Capteur d'inclinaison conçu pour être utilisé avec le pisteur laser Leica. Ce dispositif s'associe au pisteur laser pour déterminer l'orientation par rapport à la gravité ou surveiller la stabilité du pisteur.

OD

Diamètre externe

OTG

Mise à l'aplomb

Palpage normal

Un palpage normal est pris en appuyant et en relâchant le bouton de palpage au même endroit.

Palpage tiré

Change le vecteur pour celui de la droite entre l'emplacement o¹ vous avez d'abord appuyé sur le bouton de palpation (à l'emplacement du "palpage normal") et l'emplacement o¹ vous relâchez le bouton de palpation. Cette droite doit être plus longue que la distance du vecteur utilisé pour enregistrer avec succès un "palpage tiré".

RMS

Racine carrée moyenne

TCU

Unité de contrôle du pisteur

TTP

Palpeur à déclenchement tactile

Index

.sfile 292

A

Affectation des boutons du palpeur B 163

Affectation des boutons MI.Probe 190

Affichage LED MI.Probe 190

Alignement de saut de grenouille 202

Accepter 207

Listes Disponible et Utilisé 205

Mesurer marqués 206

Mesurer tout 206

Options de mesure 204

Routine de mesure d'alignement 205

Semi-replacement 205

Zone Résultats 207

Alignement de saut de mouton

Nombre de palpées 204

OK 208

Réinitialiser 207

Alignements 197

Alignement à 6 points 200

Opération de type saut de grenouille 202

Alignements d'ensemble

Ajout et suppression de stations 210

Définition des options d'ajustement 213

Résultats 212

Texte de commande 215

Applications et ventes 17

AT40x 292

AT9x0 292, 293, 293

Firmware 293

ATS600 249

ATS800 249, 267, 270, 272, 266

Boîte de dialogue Scanning d'élément 270

Scanning d'élément 267, 272, 266

B

Barre d'outils 188, 36, 45, 43, 38, 35

Construire et inspecter 35

Mode palpeur 35

MoveInspect 188, 187

MoveInspect:Interface utilisateur 188, 187

Pisteur 35

Pisteurs 3D 35

Pisteurs 6dof 35

Portable 35

Portable QuickMeasure 45

QuickCloud 43, 38, 35

Réglages 35

Widget de scanning portable 43

Barre d'outils MoveInspect 188, 187, 11

Interface utilisateur 188, 187, 12

Barre d'outils Nuage de points 36, 43

Widget de scanning 43

Barre d'outils Portable QuickMeasure 45

Barre d'outils Widget de scanning portable 43

Barres d'outils de pisteuse 132

Bibliothèque Nvidia CUDA 272

Boîte de dialogue Scanning d'élément 270

Boîte de dialogue Scanning d'élément

ATS800 270

Bouton Widget de scanning portable 43

Bras portable Faro 14

Options disponibles dans la boîte de dialogue 279

Réglages machine comme souris 73

Bras portable Romer 61, 289, 291, 27, 14, 13, 12, 27, 32, 295, 11

Boutons du bras Romer 106

Calibrage d'un palpeur mécanique 106

Configuration de deux boutons 107

Configuration de trois boutons 109

Écran au poignet RA8 27, 31, 31, 29, 30, 30, 32

Écran au poignet RA8:Mode estimation 29

Introduction 97

Mise en route 98

Palpeurs mécaniques 85

Variables d'environnement WinRDS 100

Bras portable Romer et RomerRDS 61, 289, 295

Introduction 97

Bras portable RomerRDS 61, 289, 291, 295

Introduction 97

Bras Romer portable 97

Bras Romer RA7 et RA8 111

Configuration à trois boutons 111

C

Caméra 289

Message d'erreur 289

Caméra d'observation 272

Caméra intégrée RomerRDS 289, 13

Erreur 289

Carte mère 291

Erreur d'initialisation 291

Construction de points 170

Création d'un scanning d'élément 269

D

Déclenchement auto 88

Définir les options de menu de l'interface Portable 17**Démarrage de PC-DMIS Portable 19, 14, 13, 12, 11****Dépannage 283, 283, 289, 291, 291, 292, 286, 287, 293, 293, 294, 295, 296**

Batterie 293

Caméra 289

Distance max 286

Fichier de prise en charge 292

Firmware 293

Initialisation de la carte mère 291

Matrice de couleurs incomplète 286

Message d'erreur 288, 291

Message d'erreur:Accès à un fichier sans nom 288

Port LAN 295

RDS 294

Traitement de la matrice de couleurs 283

T-Scan 296

Vecteurs CAO 287

Dépannage de Portable 283, 288, 289, 291, 293, 294

Firmware 293

Initialisation de la carte mère 291

RDS 294

Dispositifs de points cachés 170**Écran au poignet RA8 27, 27, 31, 31, 29, 30, 30, 32**

Mode estimation 29

Nouvelle exécution d'éléments mesurés 30

Rechercher des valeurs nominales 30

Scanning de contact 31

Scannings de contact 31

Scannings laser 31

Écran au poignet RA8 du bras portable 27, 27, 31, 31, 29, 30, 32

Mode estimation 29

Scannings laser 31

Écran au poignet RA8 version 2 27**Éléments auto de contact 27, 32**

Écran au poignet RA8 27, 32

Éléments automatiques de contact

Écran au poignet RA8 30

Événements sonores 115**E****Exécution de Portable 14, 17****F****Fenêtre de résultats de palpage 60****Fichier de prise en charge 292****Fonctionnalité Portable 81, 14****I****IA 269, 272****Importation de données nominales 81****Initialisation de la carte mère 291**

Erreur 291

Installation de Portable 283, 13

Dépannage 283, 294

Intelligence artificielle 269

Interface du bras Faro 72, 14, 13, 11

Interface du bras Romer 289, 14, 13, 12, 11

Interface du pisteur ATS600 249

Interface du pisteur ATS800 249

Interface Leica 249, 14, 13, 12, 11

Interface utilisateur Leica 125, 13

Onglet Configuration capteur 69

Onglet Niveau pour gravité 71

Onglet Réinitialiser 67

Paramètres d'environnement 148

Interface Portable 249, 25, 14, 13, 17, 12, 43, 11

Barre d'outils Réglages 50

Applications et ventes 17

Barre d'état 59

Barre d'outils de Portable QuickMeasure 45

Barre d'outils Widget de scanning 43

Fenêtre de modification 57

Fenêtre d'état 60

Permutation 11

Pisteur ATS600 249

Interface Portable commutable 11

Interface Quick Start 58

Interface utilisateur MoveInspect 187, 14, 11

Interfaces 249, 63, 188, 14, 13, 17, 12, 11

MoveInspect 188

Pisteur ATS600 249

Pisteur ATS800 249

Interfaces Portable 249, 63, 188, 14, 13, 12, 11

MoveInspect 188

L

Laser 249, 244, 243, 43, 31, 246

Leica 132

Barres d'outils de pisteur 132

Leica AT9x0 293, 293

Batterie 293

Problèmes du firmware 293

Licences Portable 14, 13, 17, 12

M

Matrice de couleurs 286

Menu 188, 17, 11

MoveInspect 188

Menu 3D du pisteur 128

Menu MoveInspect 188

Message d'erreur 288, 289, 291, 291

Accès à un fichier sans nom 288

Caméra 289

Initialisation de la carte mère 291

La machine ne répond pas 291

Message d'erreur de Portable 288, 289, 291, 291

Accès à un fichier sans nom 288

Caméra 289

Initialisation de la carte mère 291

Mesure avec MI.Probe 187, 14

Affichage LED MI.Probe 190

Interface utilisateur 187, 13, 12

Mesure d'éléments 27, 14, 29, 30, 30

Écran au poignet RA8 27, 29, 30, 30

Écran au poignet RA8:Rechercher des valeurs nominales 30

MI.Probe:Affichage LED MI.Probe 190

Mode estimation 29

Rechercher des valeurs nominales 30

Mesures d'éléments 219

MI.Probe 190

Affectation des boutons MI.Probe 190

Affichage LED MI.Probe 190

Mesure 14

Mode de point d'arête 94

Mode estimation 29

Modèle de détection d'objets Hexagon 272

Modes de Total Station 173

MoveInspect 187, 188, 188, 187, 13, 12, 11, 187, 190

Affichage LED MI.Probe 190

Interface utilisateur 187

Introduction 187

Mesure 14

MI.Probe 190

N

NDP 36

Nuage de points 36

Widget de scanning 43

Nvidia 272

O

Option de menu Portable 17

Définir l'interface Portable 17

Option de menu

Définir l'interface Portable 17

Options de déclenchement du palpeur 87

Outil IA Nvidia 272

Outil IA OVC 272

OVC 272

P

Palpeur mécanique 229

Palpages exemples d'un élément automatique 231

Règles pour les scannings manuels 229

Palpeurs mécaniques 27, 32, 85

PC-DMIS Portable 283, 249, 27, 14, 17, 11

Dépannage 283, 288, 291, 292, 293, 293, 294, 295, 296

Dépannage de T-Scan 296

Écran au poignet RA8 27, 27, 31, 31, 29, 30, 30, 32

Interface utilisateur 25, 13, 17

Introduction 9

PC-DMIS Portable utilisateur

Interface 12

Pisteur 128

Menu 3D 128

Pisteur laser Leica 249, 61, 163, 292, 293, 293, 14, 13, 12, 11, 119

Affectation des boutons du palpeur B 163

Autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS 56

Autres options de menu PC-DMIS 137

Bascule de la compensation du palpeur et du laser 148

Commandes de nivelle 132

Configurer l'interface Leica 12, 124, 11

Contrôles spéciaux 135

Définition des paramètres d'environnement 148

Démarrer PC-DMIS 12, 124, 11

Fichier de prise en charge 292

Initialisation 144, 12, 11

Interface utilisateur 125, 13, 12, 124, 11

Introduction 119

Libération des moteurs du pisteur 149

Menu du pisteur 126

Mise en route 120, 12

Palpeurs Leica 156

Paramètres d'éléments Leica en mode hors ligne 142

Raccourcis clavier 141

Recherche d'un réflecteur 149

Réinitialisation du rayon du pisteur 149

Scanning avec des réflecteurs 168

Utilitaires 143

Plan déclench. 90

Portable 291, 287, 293, 293, 294, 296

Message d'erreur 288, 289, 291

Message d'erreur:Accès à un fichier sans nom 288

T-Scan 296

Problème de batterie 293

Leica AT9x0 293

Propriétés de scanning

Leica 246

T-Scan 246, 296

Q

Quick Start 219

QuickCloud 43, 38

Widget de scanning 43

R**RDS** 294

Dépannage 294

Rechercher des valeurs nominales 30**Rechercher des valeurs nominales depuis la CAO** 30**Réglages des paramètres** 246

Options du palpeur 246

Résultats de palpage

Personnalisation 139

S**Scanning** 249, 244, 229, 243, 43, 31, 229, 231, 246, 296

Écran au poignet RA8 31, 31

T-Scan 296

Scanning continu 249**Scanning de contact** 31**Scanning d'élément** 267, 269, 272, 266

ATS800 267, 272

Création 269

Scanning manuel 244**Station totale**

Interface MMT 74

Interface utilisateur 172

Système MoveInspect 187, 188, 187, 13, 187, 190

Affichage LED MI.Probe 190

Interface utilisateur 187, 13, 12

Introduction 187

Mesure 14

MI.Probe 190

MoveInspect 188

T**Tolérance de déclenchement du point manuel** 91**Total Station** 171**T-Scan** 246, 296

Réglages des paramètres 246

Type d'épaisseur 220**Z****Zoom auto et rotation auto** 244

